



ДЕФЕКТОСКОП
"PELENG 307"
УДЗ-307ВД

Руководство по эксплуатации
ДШЕК.412239.003 РЭ1

Часть I

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Подг. к печ. август 2013

СОДЕРЖАНИЕ

1 ОПИСАНИЕ ДЕФЕКТΟΣКОПА	6
1.1 Назначение дефектоскопа	6
1.2 Технические характеристики	7
1.2.1 Общие характеристики дефектоскопа	7
1.2.2 Параметры приемо-возбудителя	7
1.2.3 Параметры панели управления и индикации	10
1.2.4 Параметры устройства обработки	11
1.2.5 Параметры электропитания дефектоскопа	13
1.2.6 Массогабаритные характеристики	13
1.2.7 Временная нестабильность параметров дефектоскопа	13
1.2.8 Устойчивость дефектоскопа к климатическим воздействиям	13
1.2.9 Устойчивость дефектоскопа к механическим воздействиям	14
1.2.10 Устойчивость дефектоскопа к электромагнитным помехам ..	14
1.3 Состав дефектоскопа	14
1.4 Структурная схема дефектоскопа	15
1.5 Описание и работа дефектоскопа	16
1.6 Программное обеспечение	18
1.7 Конструкция электронного блока	18
1.8 Чехол и комплект ремней	19
1.9 Маркировка и пломбирование	20
1.9.1 Маркировка дефектоскопа	20
1.9.2 Пломбирование дефектоскопа	20
1.10 Упаковка	20
2 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДЕФЕКТΟΣКОПА	21
2.1 Общие указания	21
2.2 Меры безопасности	21
2.3 Порядок технического обслуживания и текущего ремонта	22
2.3.1 Ежедневное техническое обслуживание	22
2.3.2 Периодическое техническое обслуживание	22
2.3.3 Текущий ремонт	23
2.3.4 Регистрация ремонта и замены узлов	23
2.3.5 Технические требования на текущий и средний ремонт дефектоскопа	23
2.4 Консервация и расконсервация	25
3 ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДЕФЕКТΟΣКОПА В ПРОЦЕССЕ ЕГО ПОДГОТОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ	26
4 ХРАНЕНИЕ	28
5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ	28
6 УТИЛИЗАЦИЯ	28
Приложение Дефектоскоп "PELENG 307" УДЗ-307ВД. Методика поверки	29

Настоящее Руководство по эксплуатации (РЭ) содержит сведения, позволяющие обеспечить в полном объеме технические возможности дефектоскопа "PELENG 307" УДЗ-307ВД (далее – дефектоскоп).

РЭ состоит из следующих частей:

<i>Наименование</i>	<i>Обозначение</i>	<i>Краткое описание</i>
Часть I "ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ"	ДШЕК.410226.003 РЭ1	Сведения о технических характеристиках, конструкции, принципе действия, составных частях, техническом обслуживании, хранении, транспортировании и утилизации
Часть II "ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ"	ДШЕК. 410226.003 РЭ2	Сведения и указания для правильной и безопасной эксплуатации (подготовка к работе, проведение ультразвукового и вихретокового контроля), а также методика проведения измерений
Часть III "ОТЛИЧИЕ ВЕРСИЙ" (включается в комплект поставки только при необходимости)	ДШЕК. 410226.003 РЭ3	Дополнительные сведения об особенностях работы с версией, не указанные в частях I и II РЭ

Дефектоскоп, кроме универсальной версии программного обеспечения (ПО), может иметь в своем составе специализированное ПО, позволяющее использовать дефектоскоп в определенных областях промышленности.

Наименование версии индицируется на экране при включении дефектоскопа.

Дефектоскоп обслуживается одним оператором.

Рекомендуется к работе с дефектоскопом приступать лицам, которые:

- прошли теоретическую и практическую подготовку по ультразвуковому и вихретоковому контролю согласно утвержденной программе;
- прошли курс обучения работе с дефектоскопом;
- изучили настоящее РЭ;
- выдержали экзаменационные испытания;
- прошли аттестацию (переаттестацию) и имеют II или III уровень квалификации по акустическим и электромагнитным видам контроля либо I уровень (после производственной стажировки со специалистом II уровня в течение не менее 1 месяца).

При эксплуатации дефектоскопа следует пользоваться отраслевыми нормативными документами на проведение ультразвукового или вихретокового контроля.

При разработке дефектоскопа использованы изобретения, защищенные патентами Российской Федерации: №№ 2131123 и 24149393.

Авторские права защищены и принадлежат фирме "Алтек".

В РЭ приняты следующие сокращения и условные обозначения:

АРУ – автоматическая регулировка усиления;

АСД – автоматическая сигнализация дефектов;

БЭ – блок электронный;

ВРЧ – временная регулировка чувствительности;

ВС – временная селекция;

ВТП – вихретоковый преобразователь;

ЖКД – жидкокристаллический дисплей;

ЗТМ – зеркально-теневой метод;

КПУ – кнопочная панель управления;

ПО – программное обеспечение;

ППЗУ – перепрограммируемое постоянное запоминающее устройство

ПУИ – пульт управления и индикации;

ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина;


ПЭП – пьезоэлектрический преобразователь;

РС – раздельно-совмещенный (ПЭП);

САЗУ – сетевой адаптер и зарядное устройство;

УЗК – ультразвуковые колебания;

 – примечание;

 – внимание;

 – запрещается.

1**ОПИСАНИЕ ДЕФЕКТΟΣКОПА****1.1 Назначение дефектоскопа**

1.1.1 Дефектоскоп предназначен для ультразвукового контроля основного металла и сварных соединений листовых элементов, труб, котлов и других конструкций, измерения толщины изделий из металла и других материалов, а также для вихретокового контроля конструкций из электропроводящих материалов.

Дефектоскоп имеет ультразвуковой и вихретоковый каналы¹.

1.1.2 Дефектоскопы могут использоваться при монтаже, эксплуатации и ремонте в строительстве, машиностроении, энергетике, металлургической промышленности, на транспорте и др. отраслях.

1.1.3 Дефектоскоп предназначен для выявления дефектов типа нарушения сплошности (трещины, поры и другие) с измерением и регистрацией в памяти дефектоскопа характеристик выявленных дефектов при контроле вручную и (или) с использованием устройств сканирования.

1.1.4 В дефектоскопе предусмотрено:

- типовое представление результатов ультразвукового контроля (А-развертка) и визуализация контролируемого сечения изделия (В- и W-развертки) на цветном жидкокристаллическом дисплее (ЖКД);
- представление результатов вихретокового контроля в виде бегущей развертки с автоматической остановкой при удалении преобразователя от объекта контроля и в виде комплексной плоскости;
- определение координат и эквивалентных размеров (эквивалентная площадь и диаметр) выявленных дефектов в ультразвуковом режиме с учетом кривизны сканируемой поверхности;
- оценка глубины выявленных поверхностных дефектов в изделиях из стали в вихретоковом режиме контроля;
- возможность отображения на экране отраженных сигналов в виде радио- (высокочастотных) импульсов при ультразвуковом контроле;
- проведение ультразвукового контроля с использованием двух зон временной селекции (ВС), временной регулировки чувствительности (ВРЧ);
- энергонезависимая память для созданных настроек и записанных результатов контроля (протоколов);
- возможность создания и сохранения в памяти дефектоскопа блоков этапов (для реализации многоэтапного ультразвукового контроля);
- ведение и сохранение в памяти дефектоскопа отчетов о проведении контроля однотипных изделий;
- измерение толщины изделий с возможностью регистрации полученных результатов в виде отчета по ультразвуковой толщинометрии;
- обмен данными между дефектоскопом и пьезоэлектрическими преобразователями (ПЭП) со встроенной памятью (электронными паспортами);
- возможность подключения дефектоскопа к персональной электронно-вычислительной машине (ПЭВМ).

¹ По согласованию с Заказчиком дефектоскоп может поставляться с включенным или отключенным вихретоковым каналом.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Общие характеристики дефектоскопа

1	Методы ультразвукового контроля	эхо-, зеркально-теневой (ЗТМ), теневой
2	Методы вихретокового контроля	фазовый, амплитудный
3	Режимы вихретокового контроля	динамический, статический
4	Количество ультразвуковых каналов	1
5	Количество вихретоковых каналов	1
6	Основной индикатор дефектоскопа	цветной ЖКД по TFT-технологии
7	Дополнительные индикаторы	встроенный звуковой индикатор; головные телефоны; двухцветный светодиод на панели дефектоскопа; светодиод на вихретоковом преобразователе

1.2.2 Параметры приемо-возбудителя

1.2.2.1 Параметры генератора импульсов возбуждения ультразвукового канала

1	Параметры зондирующих импульсов на эквивалентной нагрузке [последовательное соединение резистора и конденсатора с номиналами, указанными в таблице, для замещения ПЭП]: номинальное значение частоты УЗК, МГц	0,40; 0,62; 1,25; 1,80; 2,00; 2,50; 4,00; 5,00 10,00; плавное изменение в диапазоне от 0,4 до 10 МГц
	допускаемое отклонение частоты УЗК от номинального значения, %	±10
	амплитуда, В, не менее, электрических колебаний при возбуждении УЗК: высокой амплитуды	105
	низкой амплитуды	4,5

Номинальное значение частоты УЗК, МГц	Длительность зондирующего импульса, мкс, не более	Эквивалент нагрузки		Максимальная чувствительность приемника, мкВ, не менее
		Емкость, пФ	Сопротивление, Ом	
0,40	5,5	3300	100	48
0,62	3,8			40
1,25	2,1	1800	100	40
1,80	1,7			40
2,00	1,5			40
2,50	1,3			40
4,00	1,0			40
5,00	0,9			45
10,00	0,7	240	20	65

длительность на уровне 0,3 в режиме высокой амплитуды УЗК при двух периодах зондирующего импульса см. таблицу на с.7
допускаемое отклонение длительности от номинального значения, %20

2 Частота следования зондирующих импульсов УЗК, Гцот 25 до 5000

1.2.2.2 Параметры приемного тракта ультразвукового канала

1 Максимальная чувствительность приемного тракта.....см. таблицу на с.7

2 Динамический диапазон амплитудной характеристики при нелинейности не более 2 дБ, дБ, не менее18

3 Диапазон регулировки усиления (чувствительности) ультразвукового канала, дБот 0 до 80

4 Дискретность регулировки усиления (чувствительности), дБ 1

5 Предел допускаемой основной абсолютной погрешности* установки усиления (измерения отношения амплитуд сигналов с использованием регулировки усиления) для номинального значения частоты УЗК 2,5 МГц, дБ±1

6 Номинальное значение усиления дефектоскопа (номинальное значение условной чувствительности) при выявлении отверстия диаметром 6 мм на глубине 44 мм в образце СО-3Р (СО-2), дБ, не менее, для ПЭП с номинальным значением частоты 2,5 МГц и углом ввода:

0°75

40°55

7 Диапазон зоны ультразвукового контроля для заданных эталонных отражателей, ммсм. таблицу на с.8-9

Условное обозначение ПЭП	Условное обозначение образца	Отраженный сигнал	Диапазон зоны контроля по глубине залегания Y_{MIN} / Y_{MAX} , мм	Глубина залегания отражателя Y , мм	Номинальное значение усиления дефектоскопа, дБ, для	
					Y_{MAX}	Y
1	2	3	4	5	6	7
П111-0,4	МД4-0-Х-14	Первый донный	—	190	—	27
П111-0,62	МД4-0-Х-14		—	190	—	43
П111-1,25	МД4-0-Х-18 МД4-0-Х-19	От отверстия $\varnothing 3,2$ мм	15/180	—	18	—
П112-1,25	МД4-0-Х-11 МД4-0-Х-13	От отверстия $\varnothing 1,6$ мм	2/30	—	32	—
П111-1,8	МД4-0-Х-18 МД4-0-Х-19	От отверстия $\varnothing 3,2$ мм	15/180	—	10	—
П112-1,8	МД4-0-Х-11 МД4-0-Х-13	От отверстия $\varnothing 1,6$ мм	2/30	—	22	—

* Здесь и далее символом * обозначены параметры, значения которых определены для нормальных климатических условий по ГОСТ 23667-85 и номинального значения напряжения питания

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6	7		
П111-2,5	МД4-0-Х-18 МД4-0-Х-19	От отверстия Ø3,2 мм	15/180	–	13	–		
П112-2,5	МД4-0-Х-11 МД4-0-Х-13	От отверстия Ø1,6 мм	2/30	–	23	–		
П111-5,0	МД4-0-Х-21 МД4-0-Х-10	От отверстия Ø1,2 мм	10/70	–	36	–		
П112-5,0	МД4-0-Х-11 МД4-0-Х-13	От отверстия Ø1,6 мм	2/30	–	40	–		
П111-10,0	МД4-0-Х-21 МД4-0-Х-8	От отверстия Ø1,2 мм	10/25	–	32	–		
П112-10,0	МД4-0-Х-4 МД4-0-Х-22	От отверстия Ø1,2 мм	1/15	–	63	–		
П121-0,4-40	СО-3Р (СО-2)	От нижнего двугранного угла	–	59	–	17		
П121-0,4-50			–	59	–	17		
П121-0,62-40			–	59	–	29		
П121-0,62-50			–	59	–	33		
П121-1,25-40	МД2-0-Х-1	От отверстия Ø1,6 мм	40/50	–	26	–		
П122-1,25-40			5/50	–	38	–		
П121-1,25-50			15/50	–	28	–		
П121-1,25-65			10/50	–	41	–		
П121-1,8-40			15/50	–	22	–		
П122-1,8-40			1/50	–	36	–		
П121-1,8-50			15/50	–	32	–		
П121-1,8-65			10/50	–	38	–		
П121-2,5-18			20/50	–	10	–		
П121-2,5-40			20/50	–	21	–		
П121-2,5-45 (41/49)			10/50	–	23	–		
П121-2,5-50			10/50	–	23	–		
П121-2,5-58 (60)			5/45	–	29	–		
П121-2,5-65			5/45	–	33	–		
П121-2,5-70			5/40	–	33	–		
П121-5,0-40			10/50	–	32	–		
П121-5,0-50			5/50	–	38	–		
П121-5,0-65			5/40	–	48	–		
П122-5,0-70			2/35	–	48	–		
П121-5,0-70			2/35	–	48	–		
П121-5,0-75			2/25	–	48	–		
П121-0,4-90			СО-3Р (СО-2)	От верхнего двугранного угла	–	$L_{CO} - L_{ПЭП}$, где L_{CO} – длина кон- тактной поверхнос- ти стандартного об- разца (для СО-3Р $L_{CO}=200$ мм; для СО-2 $L_{CO}=210$ мм); $L_{ПЭП}$ – длина корпу- са ПЭП	–	31
П121-0,62-90					–		–	25
П121-1,25-90					–		–	16
П121-2,5-90					–		–	23
П121-5-90					–		–	–
						55		

- 8 Номинальное значение усиления дефектоскопа (номинальное значение условной чувствительности) по глубине залегания заданных эталонных отражателей, дБ см. с таблицу на с.8-9
- 9 Мертвая зона*, измеренная по образцу СО-ЗР при положении порога автоматической сигнализации дефекта (АСД) 50%, мм, не более для наклонных ПЭП с номинальным значением частоты УЗК 2,5 МГц и углом ввода:
- от 40° до 50° 8
 - от 55° до 60° 6
 - от 65° до 75° 3
- 10 Диапазон регулировки компенсированной отсечки УЗК, % высоты А-развертки от 0 до 80
- 11 Точность работы АРУ, дБ, не более ±1

1.2.2.3 Параметры приемо-возбудителя вихретокового канала

- 1 Параметры задающего генератора вихретокового канала блока электронного (БЭ) при использовании вихретоковых преобразователей (ВТП) серии ПН:
- реализуемая частота вихретокового контроля, кГц от 10 до 100 (с шагом 1)
 - размах сигнала задающего генератора электрических колебаний, В, не менее, 0,8; 1,5; 3,4; 8,3
- 2 Диапазон регулировки усиления (чувствительности) приемного тракта вихретокового канала, дБ от 0 до 80 (с шагом 1)
- 3 Параметры встроенного задающего генератора и приемной части ВТП серии ПФ указаны в паспорте ВТП

1.2.2.4 Параметры временной регулировки чувствительности ультразвукового канала

- 1 Пределы изменения зоны ВРЧ в пределах максимальной длительности развертки
- 2 Глубина (амплитуда) ВРЧ, дБ определяется установленным значением усиления, но не более 80
- 3 Количество задаваемых точек для одной характеристики ВРЧ, не более 64

1.2.3 Параметры панели управления и индикации

- 1 Количество кнопок панели управления, шт. 20
- 2 Размер кнопок панели управления, мм 20×13 – прямоугольные
17 – круглая
- 3 Размеры рабочей части экрана, мм 111×84
- 4 Количество элементов отображения на экране 640×480

1.2.4 Параметры устройства обработки

1.2.4.1 Параметры отображаемой информации

- 1 Количество градаций яркости изображения на экране 8
- 2 Типы разверток в режиме:
 - ультразвукового контроля А-развертка;
В-развертка;
W-развертка
 - вихретокового контроля бегущая развертка;
комплексная плоскость
- 3 Диапазон изменения длительности А-развертки, мкс .от 1,3 до 10922
- 4 Диапазон изменения задержки А-развертки, мкс от 1,3 до 10922

1.2.4.2 Параметры автоматического сигнализатора дефектов

- 1 Количество зон ВС для ультразвукового канала 1 или 2
- 2 Регулировка начала и конца зоны ВС в пределах максимальной длительности развертки
- 3 Дискретность регулировки параметров зоны ВС, мкс, не более 1
- 4 Частота тона звуковой сигнализации, Гц 1200 ± 100
- 5 Величина порога АСД на экране, % высоты А-развертки от 5 до 95

1.2.4.3 Параметры устанавливаемых и измеряемых величин при проведении ультразвукового контроля

- 1 Диапазон измерения времени T распространения УЗК, мкс от 0 до 10922
- 2 Диапазон изменения углов ввода УЗК, град от 0 до 90
- 3 Допускаемые значения отклонения углов ввода УЗК от номинального значения, град, для ПЭП с углом ввода:
 - менее 60° $\pm 1,5$
 - 60° и более $\pm 2,0$
- 4 Диапазон изменения скорости распространения УЗК, м/с от 300 до 30000
- 5 Диапазон измерения глубины Y выявленного дефекта в изделиях из стали для ПЭП с углом ввода 0° , мм.от 1 до 32221
- 6 Предел допускаемой основной абсолютной погрешности измерения координат X и Y выявленного дефекта, мм, не более для ПЭП с номинальным значением частоты 2,5 и 5 МГц и углом ввода:
 - 0° (при расположении величины Y в диапазоне от 5 до 180 мм) $\pm(0,5+0,01Y)$
 - от 40° до 70° (при расположении величины Y в диапазоне от 5 до 50 мм) $\pm(1+0,03X)$ и $\pm(1+0,03Y)$
- 7 Дискретность измерения величин X и Y в меню "ИЗМЕРЕНИЕ" при длительности развертки 12 мкс, мм, не более, для ПЭП с углом ввода:
 - 0° 0,15
 - от 40° до 50° 0,07

- 8 Предел допускаемой абсолютной погрешности* измерения отношения N амплитуд эхо-сигналов от дефектов в зависимости от установленного порога P зоны ВС, дБ $\pm 20 \lg (1 - 4 \cdot 10^{-0,05N} / P)$
- 9 Дискретность измерения величины N , дБ 0,1
- 10 Предел допускаемой абсолютной погрешности* измерения эквивалентной площади $S_{ЭКВ}$, мм², дефектов, расположенных на глубине не менее трех ближних зон и имеющих $S_{ЭКВ}$ от 1 до 15 мм², при отношении $S_{ЭКВ}$ к площади пьезоэлемента не более 0,4 для совмещенных ПЭП с номинальным значением частоты 0,2 и 5 МГц и углом ввода:
- 0° $\pm (1,5 + 0,15 S_{ЭКВ})$
- от 40° до 60° $\pm (0,4 S_{ЭКВ} - 0,3)$
- 11 Дискретность измерения величины $S_{ЭКВ}$, мм² $\pm 0,1$

1.2.4.4 Параметры измеряемых величин при ультразвуковой толщинометрии

- 1 Диапазон измерения толщины (для изделий из стали), мм от 3 до 5000
- 2 Предел допускаемой основной абсолютной погрешности* измерения толщины Y , мм, плоскопараллельных изделий шероховатостью R_z не более 20 мкм в диапазоне от 3 до 300 мм при использовании двух донных сигналов для ПЭП с номинальным значением частоты 5 и 10 МГц $\pm (0,07 + 0,0004 Y)$
- 3 Пределы допускаемой дополнительной погрешности измерения толщины, мм:
- плоскопараллельных стандартных образцов в диапазоне значений шероховатости R_z не более 160 мкм при вводе УЗК со стороны шероховатой поверхности $\pm 0,2$
- плоскопараллельных стандартных образцов в диапазоне значений шероховатости R_z не более 320 мкм при вводе УЗК со стороны гладкой поверхности $\pm 0,2$
- стандартных образцов в виде полого цилиндра с минимальным радиусом кривизны поверхности 10 мм при вводе УЗК со стороны выпуклой поверхности $\pm 0,1$
- стандартных образцов, имеющих непараллельность не более 3°, в диапазоне измерения толщин от 3 до 20 мм $\pm 0,3$
- 4 Дискретность измерения величины Y , мм 0,01

1.2.4.5 Параметры измеряемых величин при вихретоковом контроле ВТП серии ПН

- 1 Диапазон измерения глубины трещин, мм от 0,1 до 9,9
- 2 Предел основной абсолютной погрешности измерения глубины трещины H , мм, не более для частоты 70 кГц .. $\pm (0,1 + 0,3H)$

1.2.5 Параметры электропитания дефектоскопа

- 1 Параметры сетевого адаптера и зарядного устройства (САЗУ):

напряжение питания переменного тока, В	220±22
номинальное значение выходного напряжения постоянного тока, В	12,0
максимальный выходной ток, А	1,2

- 2 Максимальный потребляемый ток, А, не более0,8
- 3 Время автономной работы от аккумуляторной батареи, ч, не менее, при средних значениях яркости экрана14
- 4 Номинальное значение емкости аккумуляторной батареи, А·ч.....6,8
- 5 Время полного заряда, ч, не более, для аккумуляторной батареи6

1.2.6 Массогабаритные характеристики

- 1 Масса, кг, не более:

блока электронного (БЭ)	1,35
САЗУ	0,74

- 2 Габаритные размеры БЭ (без ручки для переноски), мм, не более140×220×42

1.2.7 Временная нестабильность параметров дефектоскопа

- 1 Временная нестабильность чувствительности за 12 ч работы дефектоскопа, дБ, не более±0,5
- 2 Временная нестабильность порога АСД за 12 ч работы дефектоскопа, дБ, не более0,5

1.2.8 Устойчивость дефектоскопа к климатическим воздействиям

- 1 Диапазон рабочих температур окружающего воздуха, °С ..от минус 25 до +50
- 2 Верхнее значение относительной влажности воздуха, %, при температуре:
- | | |
|---|------|
| +40° С и более низких (без конденсации влаги) | 93±3 |
| +35° С | 98 |
- 3 Отклонение условной чувствительности дефектоскопа относительно значений, установленных при нормальной температуре, дБ, не более, для температуры окружающего воздуха:
- | | |
|-------------------|----|
| +50° С | ±4 |
| минус 20° С | ±6 |
- 4 Дополнительная погрешность измерения координат дефектов при изменении температуры окружающего воздуха на каждые 10° С в любом участке рабочих температур, не более 1/2 значения предела основной погрешности

1.2.9 Устойчивость дефектоскопа к механическим воздействиям

- 1 Устойчивость и прочность БЭ к воздействию синусоидальных вибраций со следующими параметрами:
 - диапазон частот, Гцот 10 до 55
 - амплитуда смещения, мм0,15
- 2 Прочность БЭ к одиночным механическим ударам со следующими параметрами:
 - значение пикового ускорения, м/с²50
 - предел длительности ударного импульса, мсот 0,5 до 30
- 3 Степень защиты БЭ дефектоскопа и ПЭП от проникновения внутрь твердых тел (пыли) и воды (по ГОСТ 14254-80)IP53

1.2.10 Устойчивость дефектоскопа к электромагнитным помехам

- 1 Сохранение работоспособности БЭ при воздействии на него гармонических помех магнитного поля со следующими параметрами:
 - диапазон частот, кГцот 0,03 до 50
 - предельное значение напряженности поля, дБот 130 до 70
- 2 Сохранение работоспособности БЭ при воздействии на него гармонических помех внешнего электрического поля со следующими параметрами:
 - полоса частот, МГцот 0,15 до 10
 - эффективное значение напряженности поля, дБ120



Значения напряженности поля электромагнитных помех выражаются в децибелах относительно 1 мкВ/м для электрического поля и 1 мкА/м для магнитного поля.

1.3 Состав дефектоскопа

Наименование	Обозначение	Кол-во	Примечание
Блок электронный	ДШЕК.412231.009	1 шт.	
Сетевой адаптер и зарядное устройство	ДШЕК.436611.002	1 шт.	
Комплект принадлежностей	ДШЕК.412924.003	1 шт.	Комплект формируется по желанию Заказчика
Головные телефоны	RH-507	1 шт.	Допускается замена аналогичными по параметрам
Комплект эксплуатационной документации	ДШЕК.410226.003	1 компл.	Руководство по эксплуатации, Паспорт, Методика поверки
Чехол		1 шт.	Для БЭ
Упаковка		1 шт.	Сумка
Кейс		1 шт.	Для переноски всего комплекта




Полный перечень комплекта поставки (предварительно согласованного с Заказчиком) приведен в разделе 4 Паспорта.

1.4 Структурная схема дефектоскопа

1.4.1 Дефектоскоп является переносным ультразвуковым и вихретоковым дефектоскопом со встроенным микропроцессорным управлением.

Структурная схема дефектоскопа представлена на рисунке.

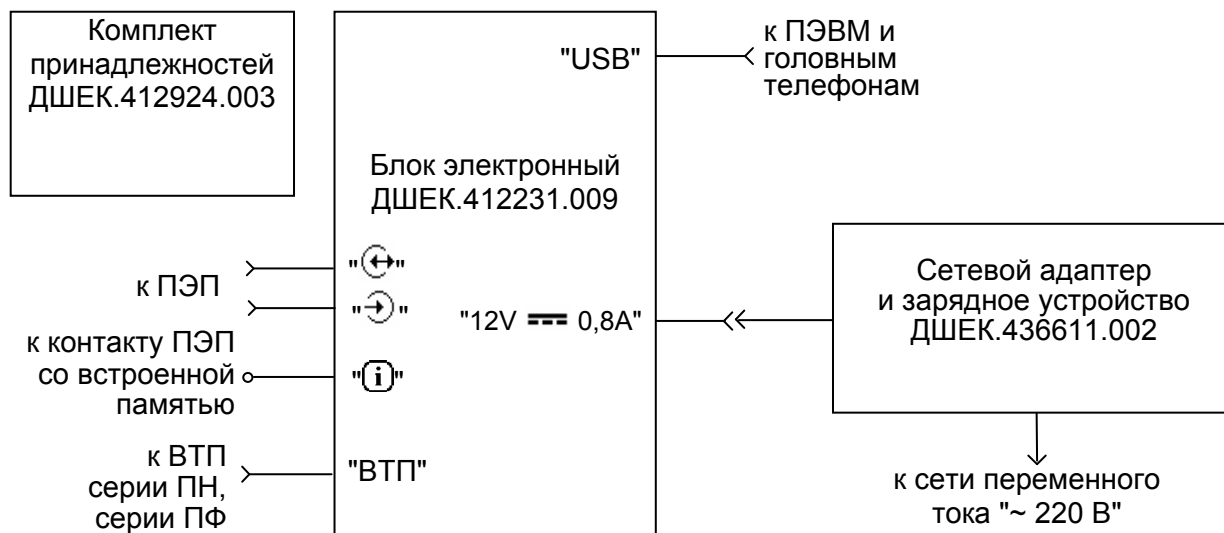

1.4.2 БЭ предназначен для генерации импульсных УЗК необходимой частоты (для ультразвукового канала) и возбуждения вихревых токов в объекте контроля посредством ВТП (для вихретокового канала). Кроме того, БЭ осуществляет прием и усиление полученных сигналов, их временную и амплитудную селекцию и отображение на экране, а также измерение характеристик дефектов.

1.4.3 Необходимые для нормального функционирования ручные ПЭП, ВТП, кабели и др. входят в комплект принадлежностей.

1.4.3.1 Ручные ПЭП подключаются к соответствующим разъемам "⊕" и "⊖" БЭ.

Для обмена данными между дефектоскопом и ПЭП со встроенной памятью используется специальный контакт "i" на корпусе БЭ.

1.4.3.2 Ручные ВТП серий ПН и ПФ подключаются к разъему "ВТП".

ВТП серии ПН – пассивные преобразователи, которые только возбуждают в объекте контроля вихревые токи и принимают ответные сигналы, а формирование сигналов нужной частоты и цифровая обработка происходит в БЭ.


ВТП серии ПФ – активные преобразователи, в корпус которых встроен собственный генератор и собственная приемная часть, производящая предварительную цифровую обработку сигналов.

1.4.4 Интерфейс USB БЭ предназначен для подключения ПЭВМ и головных телефонов.

1.4.5 Внешнее энергообеспечение БЭ осуществляется с помощью САЗУ с возможностью одновременного заряда/подзаряда встроенной аккумуляторной батареи (подробнее работа САЗУ описана во второй части РЭ).

1.5 Описание и работа дефектоскопа

1.5.1 Упрощенная блок-схема БЭ представлена на рисунке.

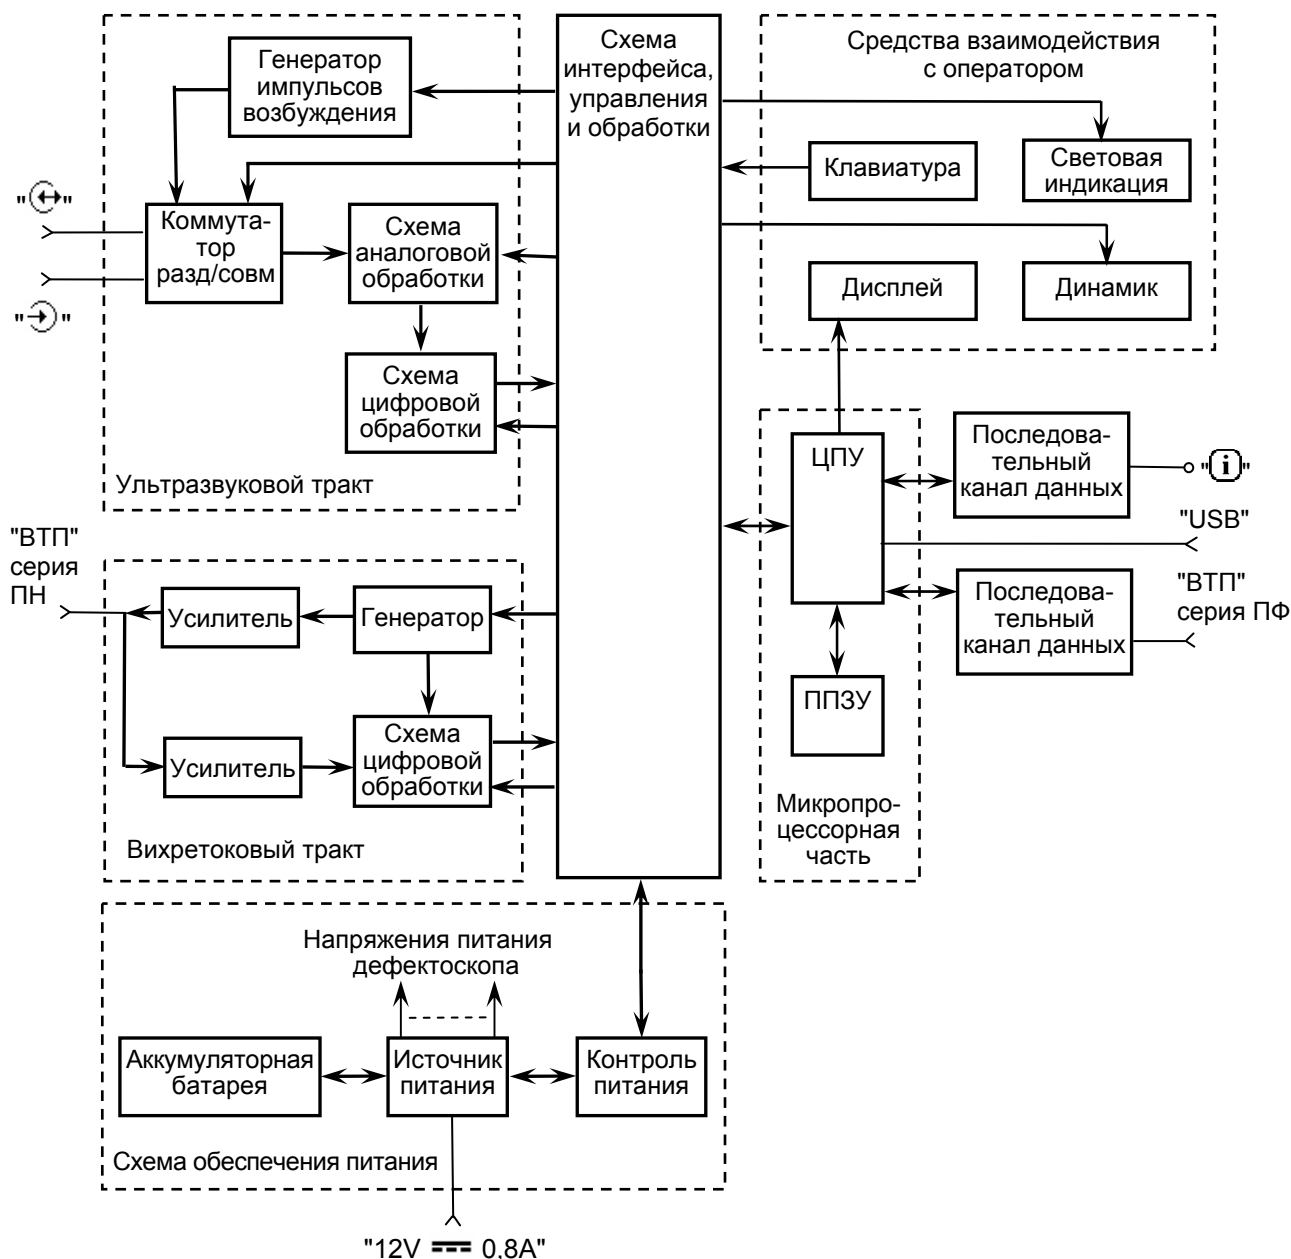

1.5.2 БЭ состоит из следующих основных узлов:

- схема интерфейса, управления и обработки;
- микропроцессорная часть;
- ультразвуковой тракт;
- вихретоковый тракт;
- схема обеспечения питания;
- средства взаимодействия с оператором;

1.5.1 **Схема интерфейса, управления и обработки** осуществляет взаимодействие между собой всех основных узлов БЭ.

1.5.2 Микропроцессорная часть состоит из ЦПУ, перепрограммированного запоминающего устройства (ППЗУ) и схемы, обеспечивающей ее работу.

Высокопроизводительный ЦПУ является центральным элементом БЭ.

Микропроцессорная часть обеспечивает работу USB-канала, предназначенного для связи дефектоскопа с ПЭВМ. Для этого на корпусе БЭ имеется специальный внешний разъем. Кроме того, микропроцессорная часть обеспечивает работу последовательных каналов данных, предназначенных для обмена данными между БЭ и ПЭП со встроенной памятью через контакт "i" или активным ВТП серии ПН через разъем "ВТП".

ППЗУ, представляющее собой FLASH-память, предназначено для сохранения программного кода, настроек, записей результатов контроля (протоколов, отчетов, в том числе отчетов толщинометрии).

1.5.3 Ультразвуковой тракт состоит из передающей и приемной частей.

Передающая часть состоит из генератора импульсов возбуждения и коммутатора разд./совм. Передающий тракт предназначен для преобразования логического сигнала в сигналы, необходимые для возбуждения ПЭП, и выдачи этих сигналов на соответствующие внешние LEMO-разъемы дефектоскопа.

Приемная часть состоит из схемы аналоговой обработки сигналов и схемы цифровой обработки сигналов. Приемный тракт предназначен для приема сигналов с соответствующих внешних LEMO-разъемов, предварительной фильтрации, усиления сигнала (в соответствии с заданной формой ВРЧ) и преобразования информации в цифровой код.

Дефектоскоп может реализовать совмещенный, раздельно-совмещенный (РС) и раздельный режимы работы ПЭП.

1.5.4 Вихретоковый тракт для датчиков серии ПН состоит из генератора и усилителя, формирующего электрические колебания для ВТП, посредством чего в изделии из токопроводящих материалов возбуждаются вихревые токи. Приемная часть состоит из усилителя и схемы цифровой обработки полученных сигналов из объекта контроля.

1.5.5 Средства взаимодействия с оператором состоят из цветного дисплея, клавиатуры и АСД.

Клавиатура дефектоскопа представляет собой специализированную пленочную клавиатуру в антибликовом исполнении, состоящую из 20 кнопок с тактильным эффектом.

К АСД относятся встроенный динамик, головные телефоны и световая индикация, состоящая из двухцветного светодиода.

1.5.6 Схема обеспечения питания состоит из схемы источника питания, схемы контроля питания и встроенной аккумуляторной батареи.

Схема источника питания вырабатывает из напряжения аккумуляторной батареи или САЗУ ряд напряжений, необходимых для работы узлов БЭ.

Схема контроля питания управляет включением и выключением дефектоскопа и осуществляет мониторинг состояния аккумуляторной батареи.

Аккумуляторная батарея предназначена для энергопитания БЭ в автономном режиме.

1.6 Программное обеспечение

1.6.1 ПО дефектоскопа обеспечивает функционирование дефектоскопа в целом, интерфейс с оператором и алгоритм контроля.

1.6.2 Обновление ПО дефектоскопа осуществляется фирмой-производителем или самостоятельно пользователем посредством ПЭВМ. Для получения обновленной версии ПО следует связаться с фирмой-производителем.

1.6.3 Взаимодействие БЭ и ПЭВМ гарантируется при условии, что в ПЭВМ установлена операционная система Windows (XP, VISTA, 7).

1.7 Конструкция электронного блока

1.7.1 БЭ представляет собой пластиковый корпус. Конструкция БЭ рассчитана на эксплуатацию в диапазоне окружающей температуры от минус 25 до +50° С.

1.7.2 На корпусе БЭ установлены:

- кнопочная панель управления (КПУ);
- ЖКД;
- разъем для подключения питающего кабеля от САЗУ;
- разъем "USB" – для подключения дефектоскопа к ПЭВМ и головным телефонам;
- разъемы "⊕" и "⊖" – для подключения ПЭП;
- разъем "ВТП" – для подключения ВТП;
- контакт "i" – для обмена данными между БЭ и ПЭП со встроенной памятью;
- двухцветный световой индикатор наличия признака дефекта.

1.7.3 На корпусе закреплена ручка, предназначенная для переноски дефектоскопа и установки его на плоскости. Ручка фиксируется в нескольких положениях и служит дополнительной опорой в настольном варианте работы.

1.7.4 Несъемная аккумуляторная батарея установлена в дефектоскоп и защищена от вскрытия специальной пломбой.

1.7.5 БЭ защищен от вскрытия специальной пломбой изготовителя.

1.8 Чехол и комплект ремней

1.8.1 В комплект поставки дефектоскопа входит чехол. Он используется для защиты БЭ от грязи и масла.



1.8.2 Состав комплекта ремней:

- поясной ремень (присоединяется к двум нижним пряжкам чехла);
- шейный ремень (присоединяется к двум верхним парам пряжек чехла);
- короткий ремень (присоединяется к двум боковым пряжкам чехла).

Поясной и шейный ремни используются для закрепления дефектоскопа на груди оператора.

Короткий ремень используется для страховки от падения дефектоскопа при его удержании одной рукой.

1.8.3 Для оптимального изображения на экране дефектоскопа в условиях яркого солнечного освещения рекомендуется использовать тубус, который крепится к чехлу на липучках.

1.9 Маркировка и пломбирование

1.9.1 Маркировка дефектоскопа

1.9.1.1 Маркировка, нанесенная на дефектоскоп, содержит:

- наименование предприятия-изготовителя – "АЛТЕК";
- условное обозначение дефектоскопа – "PELENG 307";
- тип дефектоскопа – "УДЗ-307ВД";
- знак утверждения типа средств измерений;
- обозначение степени защиты – "IP53";
- десятичный номер технических условий – "ДШЕК.412239.003 ТУ".

1.9.1.2 Все органы управления БЭ имеют соответствующие обозначения.

1.9.1.3 Маркировка ПЭП, нанесенная на верхнюю либо боковую плоскость, содержит условное обозначение ПЭП, дату изготовления и заводской номер.

1.9.1.4 Маркировка САЗУ содержит:

- название устройства – "Сетевой адаптер и зарядное устройство для дефектоскопа PELENG 307";
- десятичный номер – "ДШЕК.436611.002";
- заводской номер, первая цифра которого соответствует последней цифре года изготовления.

1.9.1.5 Маркировка, нанесенная на ВТП, содержит условное обозначение ВТП, дату изготовления и заводской номер.

1.9.2 Пломбирование дефектоскопа

1.9.2.1 БЭ дефектоскопа опломбирован пломбой.

1.9.2.2 САЗУ опломбировано пломбой.

1.10 Упаковка

1.10.1 Упаковка дефектоскопа производится в кейс. Кейс, а также сумка, входящая в комплект поставки, используются для переноски дефектоскопа в условиях эксплуатации.

1.10.2 При эксплуатации БЭ должен быть в чехле.

1.10.3 В кейс уложены:

- БЭ (в чехле);
- комплект принадлежностей;
- головные телефоны;
- САЗУ;
- сумка;
- комплект эксплуатационной документации.

2**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
И ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ДЕФЕКТΟΣКОПА****2.1 Общие указания**

2.1.1 Система технического обслуживания, планового ремонта и поверки (калибровки) дефектоскопа составляет комплекс организационно-технических мероприятий, направленных на:

- 1) повышение работоспособности и увеличения ресурса работы дефектоскопа;
- 2) своевременное его техническое обслуживание и ремонт;
- 3) снижение стоимости и сокращение сроков проведения ремонтных работ.

2.1.2 Плановая система предусматривает выполнение технического обслуживания и ремонтов в зависимости от отработанного дефектоскопом времени. Виды и периодичность выполнения технического обслуживания приведены в таблице.

<i>Вид обслуживания</i>	<i>Норма эксплуатации</i>	<i>Простой при обслуживании</i>
Ежесменное техническое обслуживание	Ежесменно	
Периодическое техническое обслуживание	1 месяц	1 смена
Текущий ремонт и поверка	12 месяцев	3 смены

2.1.3 При внезапном отказе дефектоскопа выполняется внеплановый ремонт, средняя продолжительность которого 1 смена.

2.2 Меры безопасности

2.2.1 К работе с дефектоскопом допускаются лица, прошедшие специальную подготовку и ознакомившиеся с настоящим РЭ.

2.2.2 Дефектоскоп по способу защиты от поражения электрическим током относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.2.3 При работе с дефектоскопом используется электропитание с параметрами, безопасными для человека согласно ГОСТ 12.2.003-74.

2.2.4 Дефектоскоп безопасен по пиковому значению виброскорости ультразвука в зоне контакта рук оператора с ПЭП согласно ГОСТ 12.1.001-89.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- производить ремонт дефектоскопа в цеховых условиях;
- пользоваться открытым огнем вблизи емкостей с контактирующей жидкостью (минеральное масло, спирт этиловый).

2.2.5 При проведении работ следует обеспечить хранение:

- ветоши (для подготовки поверхности стандартных образцов) – в железном закрываемом ящике. По окончании смены помещение должно быть очищено от промасленной ветоши;
- минерального масла (контактирующей жидкости) в количестве не более суточной потребности – в закрываемых металлических сосудах.

2.2.6 При использовании средств измерений, приборов и других вспомогательных инструментов и устройств необходимо соблюдать меры безопасности, изложенные в РЭ на конкретное изделие.

2.3 Порядок технического обслуживания и текущего ремонта

2.3.1 Ежедневное техническое обслуживание

2.3.1.1 Ежедневное техническое обслуживание выполняют операторы дефектоскопа перед началом работы и при необходимости во время перерывов в работе и после ее окончания.

2.3.1.2 При обслуживании провести следующие работы:

- внешний осмотр, очистку составных частей дефектоскопа от загрязнений;
- проверку исправности кабелей, ПЭП и ВТП;
- проверку рабочего комплекта принадлежностей, наличия инструмента, образцов, журнала для записи результатов контроля;
- подготовку к работе в соответствии с указаниями второй части РЭ, включая проверку чувствительности.

2.3.2 Периодическое техническое обслуживание

2.3.2.1 Периодическое техническое обслуживание дефектоскопа выполняется наладчиком подразделения неразрушающего контроля в соответствии с утвержденным графиком или при внезапном отказе.

2.3.2.2 При обслуживании выполнить все мероприятия, предусмотренные ежедневным техническим обслуживанием, а также провести следующие работы:

- осмотр, проверку и ремонт соединителей, кабелей, отдельных проводов;
- удаление пыли (грязи) с КПУ;
- осмотр и очистку ПЭП и ВТП от влаги и загрязнений;
- очистку корпуса БЭ и САЗУ от загрязнений;
- осмотр и очистка разъемов от влаги и загрязнений.

2.3.3 Текущий ремонт

2.3.3.1 Текущий ремонт заключается в проверке и поддержании эксплуатационных характеристик дефектоскопа в течение межремонтного срока. Текущий ремонт производится специализированными центрами по ремонту и техническому обслуживанию приборов неразрушающего контроля.

2.3.3.2 При текущем ремонте произвести следующие работы:

- проверку параметров дефектоскопа с заменой (при необходимости) вышедших из строя блоков (плат), исчерпавших ресурс аккумуляторных батарей, а также соединителей, переключателей, кабелей, проводов и др.



1 Ремонт и замена вышедших из строя плат БЭ, САЗУ, а также замена аккумуляторных батарей может осуществляться по отдельному договору ремонтной службой предприятия-изготовителя или его представителями.

2 Ремонт БЭ, САЗУ должен выполняться специалистами высокой квалификации;

- очистку дефектоскопа от загрязнений;
- сборку, настройку и проверку работоспособности дефектоскопа;
- поверку дефектоскопа в соответствии с Методикой поверки.

2.3.4 Регистрация ремонта и замены узлов

2.3.4.1 Сведения о произведенном ремонте дефектоскопа заносятся в раздел 12 Паспорта.

2.3.4.2 Сведения об изменениях в конструкции дефектоскопа и его составных частей, произведенных в процессе эксплуатации и ремонта заносятся в раздел 13 Паспорта. Все изменения в конструкцию дефектоскопа вносятся после их согласования с предприятием-разработчиком.

2.3.5 Технические требования на текущий ремонт дефектоскопа

2.3.5.1 Материалы, из которых изготавливаются детали взамен дефектных, полуфабрикаты, крепежные и комплектующие изделия должны соответствовать стандартам или техническим условиям и иметь необходимые сертификаты.

2.3.5.2 Шайбы и прокладки не должны иметь трещин и отколов, а гайки и головки болтов – смятых или срубленных граней и углов. Не допускается установка винтов, имеющих срыв шлица.

2.3.5.3 При осмотре БЭ должны быть проверены:

- надежность крепления деталей и узлов;
- качество покрытия плат лаком;
- отсутствие в БЭ посторонних предметов, механических повреждений, коротких замыканий деталей между собой и на корпус;
- отсутствие следов подгорания у резисторов, трансформаторов;
- качество монтажных проводов и их изоляции;
- надежность пайки;
- заземление металлической оплетки экранированных проводов и общих точек плат.

2.3.5.4 Номинальное значение и допуск вновь устанавливаемых радиоэлектронных элементов должны быть проверены по маркировке или измерением фактического значения.

2.3.5.5 Вновь устанавливаемые радиоэлектронные элементы не должны иметь нарушений маркировки и должны быть проверены на отсутствие механических повреждений. Замена транзисторов и микросхем на другой тип не допускается. Замена радиоэлектронных элементов на другой тип допускается, если их параметры соответствуют заменяемым.

Замена программируемых микросхем возможна только ремонтной службой предприятия-изготовителя. По указанной причине, а также из-за плотного монтажа радиоэлементов отказавшая цифровая плата БЭ дефектоскопа, как правило, подлежит замене.

При замене радиоэлектронных элементов, время до окончания гарантийного срока хранения этих элементов, должно быть не менее 1/3 общего гарантийного срока на момент установки.

2.3.5.6 Технические требования к разделке проводов и креплению жил должны соответствовать ГОСТ 23587-79 вариант 1.1.

2.3.5.7 Монтаж элементов должен производиться пайкой припоем не ниже ПОС-61 ГОСТ 21931-76. Пайка полупроводниковых элементов должна продолжаться не более 3 с (прогрев одного соединения) с перерывом до следующего прогрева не менее 10 с.

Припой должен покрывать соединение сплошным тонким слоем, поверхность слоя должна быть гладкой. Дополнительная обработка паяных соединений режущим инструментом запрещается.

Расстояние от монтажного соединения до изоляции провода должно быть не более 3 мм.

2.3.5.8 На концы проводов, заканчивающиеся контактными наконечниками или закрепленные на платах и соединителях, должны быть надеты изолирующие полихлорвиниловые трубки ГОСТ 19034-82 соответствующего диаметра и необходимой длины.

2.3.5.9 Покрытие монтажа должно выполняться лаком УР-231 В2.2 ТУ6-21-14-90.

2.3.5.10 Все резьбовые соединения должны быть законтрены шайбами или краской.

2.3.5.11 При включенном САЗУ должны быть проверены величины напряжений в контрольных точках. Если напряжение не соответствует требуемому, должны быть выявлены и устранены влияющие на это неисправности.

2.3.5.12 При проверке электрической схемы под напряжением не должно быть электрических пробоев, перегрева транзисторов и резисторов.

2.3.5.13 Загрязнение дефектоскопа удаляется ватным тампоном, смоченным в этиловом спирте. Допускается удаление грязи ватным тампоном или ветошью, смоченными в теплой мыльной воде с последующей просушкой. Применение других средств для очистки БЭ, САЗУ недопустимо.



Не допускается воздействие на КПУ режущих и колющих предметов.

2.4 Консервация и расконсервация

2.4.1 Перед упаковкой и длительным хранением (более 6 месяцев) должна быть проведена консервация дефектоскопа.



Перед консервацией дефектоскопа необходимо зарядить аккумуляторную батарею.

2.4.2 Для консервации дефектоскопа его поверхности должны быть очищены от загрязнений в соответствии с п. 2.3.6.13 настоящего РЭ. Применение других средств (кроме этилового спирта и воды) для очистки недопустимо.

2.4.3 Консервацию дефектоскопа проводить в следующем порядке:

1) промыть разъемы уайт-спиритом с помощью кисти с последующей сушкой сжатым воздухом;

2) удалить загрязненную смазку с ПЭП бензином (уайт-спиритом) и протереть насухо и смазать;

3) удалить загрязненную смазку со стандартных образцов бензином (уайт-спиритом), протереть насухо и смазать смазкой пушечной ГОСТ 19537-83 (смазку наносить кистью, толщина смазки – не менее 0,5 мм);

4) детали комплекта принадлежностей уложить в заводскую упаковку (сумку для переноски и транспортирования дефектоскопа).

2.4.4 По завершении консервации сделать необходимые записи в разделе 9 Паспорта на дефектоскоп.

2.4.5 Расконсервацию проводить в следующем порядке:

1) проверить дефектоскоп на наличие пломб и отсутствие повреждений;

2) очистить детали комплекта принадлежностей от консервирующей смазки при помощи ветоши, смоченной в бензине или уайт-спирите.



После расконсервации дефектоскопа необходимо зарядить аккумуляторную батарею.

3

ПЕРЕЧЕНЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ДЕФЕКТОСКОПА В ПРОЦЕССЕ ЕГО ПОДГОТОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

<i>Наименование неисправности, внешнее проявление и дополнительные признаки</i>	<i>Вероятная причина</i>	<i>Метод устранения</i>	<i>Примечания</i>
1	2	3	4
1) При подключении САЗУ к сети переменного тока зеленый светодиод на нем не загорается	Неисправно САЗУ	САЗУ сдать в ремонт	
2) При включении дефектоскопа отсутствует звуковой сигнал от встроенного динамика. <i>Питание дефектоскопа осуществляется от сети переменного тока</i>	Отсутствует электрический контакт в разъеме "12V==0,8A" БЭ или неисправен подсоединяемый к этому разъему кабель	Повторить соединение, проверить контакт в разъеме, проверить целостность кабеля. При наличии неисправности САЗУ или БЭ сдать в ремонт	
3) При включении дефектоскопа отсутствует звуковой сигнал от встроенного динамика. <i>Питание дефектоскопа осуществляется от аккумуляторной батареи</i>	"Глубокий" разряд или неисправность аккумуляторной батареи	Зарядить или заменить аккумуляторную батарею, либо перейти на питание дефектоскопа от сети	
	Срабатывание термозащиты БЭ	Выждать ориентировочно 40 мин, после чего повторно включить дефектоскоп	
4) При включении дефектоскопа раздается звуковой сигнал, изображение на экране бледное либо отсутствует	Неоптимально выставлена яркость экрана	Установить оптимальную яркость экрана	
5) При появлении признака дефекта срабатывает световая сигнализация, а звуковая сигнализация от встроенного в БЭ динамика отсутствует	Отключена звуковая сигнализация	Включить звук	
	Неисправны встроенный динамик, ПВ, УО или электрическая схема БЭ дефектоскопа	БЭ дефектоскопа сдать в ремонт	

Продолжение таблицы

1	2	3	4
<p>6) При последовательном подсоединении к разъему "⊕" БЭ и отсоединении от данного разъема кабеля с совмещенным ПЭП в левой части А-развертки для обоих состояний зондирующий импульс отсутствует, либо не изменяется по длительности.</p> <p>При этом установлены:</p> <ul style="list-style-type: none"> • совмещенная схема включения ПЭП; • время в ПЭП – не более 10 мкс; • высокая амплитуда зондирующего импульса; • максимальное усиление; • ВРЧ – отключена; • режим "ЛУПА" – отключен 	Неисправен ПЭП	Для подтверждения данного факта подключить другой совмещенный ПЭП и убедиться, что указанная неисправность не проявляется	
	Отсутствует электрический контакт в разъемах кабеля, соединяющего БЭ и ПЭП	Проверить контакт в указанных разъемах	
	Неисправен кабель, соединяющий БЭ и ПЭП	Заменить кабель	Имеется в комплекте принадлежностей
7) Занижена чувствительность для всех преобразователей	Неисправны ПВ или электрическая схема	БЭ дефектоскопа сдать в ремонт	
8) Занижена чувствительность только для одного преобразователя	Неисправен преобразователь	Для подтверждения данного факта подключить другой аналогичный преобразователь и убедиться, что указанная неисправность не проявляется	
<p>9) Выполнение каких-либо действий вызывает сбой в работе (появление соответствующих предупреждений либо произвольное "замораживание" или исчезновение изображения с экрана и т.д.) или "зависание" дефектоскопа (не действует ни одна из кнопок БЭ).</p> <p>При заряженной аккумуляторной батарее или работе от сети</p>	Сбой в работе ПО дефектоскопа	Выполнить требование предупреждения. Если предупреждение отсутствует, выключить и повторно включить дефектоскоп, после чего повторить необходимые действия. При последующих проявлениях данного эффекта проконсультироваться с ремонтной службой или предприятием-изготовителем (указывая точную последовательность выполняемых действий)	Эффект сбоя в работе дефектоскопа может быть обусловлен некорректными действиями оператора

4

ХРАНЕНИЕ

4.1 Поставленный предприятием-изготовителем дефектоскоп должен храниться в заводской упаковке в сухом помещении при температуре окружающего воздуха от минус 5 до +40° С и относительной влажности до 80% при температуре +25° С.

В помещении для хранения не должно быть токопроводящей пыли, паров, кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию.

4.2 В перерывах между эксплуатацией дефектоскоп может храниться без упаковки (без сумки) в закрытых неотапливаемых помещениях. При этом:

- 1) БЭ дефектоскопа должен быть отключен;
- 2) от БЭ дефектоскопа должен быть отсоединены все кабели;
- 3) БЭ дефектоскопа должен быть в чехле.



В зимних условиях рекомендуется БЭ дефектоскопа хранить в закрытом отапливаемом помещении.

4.3 При хранении по пп. 4.1 и 4.2 должны быть исключены падения и удары.

5

ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

5.1 Транспортирование упакованного дефектоскопа производится в закрытом автомобильном или железнодорожном транспорте при температуре окружающего воздуха от минус 15 до +40° С и верхнем значении относительной влажности 100% при температуре +25° С.

6

УТИЛИЗАЦИЯ

6.1 Дефектоскоп не содержит экологически вредных веществ.

6.2 При окончании срока эксплуатации из БЭ должны быть изъяты в установленном порядке драгоценные металлы, дефектоскоп отправлен на утилизацию.

6.3 Утилизация аккумуляторных батарей должна производиться в установленном порядке.

**Приложение
к Руководству по эксплуатации
ДШЕК.412239.003 РЭ**

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор—
Главный конструктор
ЗАО "АЛТЕК"



А.Т.Казаченко

" " 20 г.

УТВЕРЖДАЮ

Зам. директора ВНИИОФИ,
Руководитель ГЦИ СИ



Н.П.Муравская

20/10 г.

Дефектоскоп
"PELENG 307"
УДЗ-307ВД

Методика поверки

ДШЕК.412239.003 ИЗ

СОДЕРЖАНИЕ

1	Операции поверки	33
2	Средства поверки	35
3	Требования к квалификации поверителей	38
4	Требования безопасности	38
5	Условия поверки	38
6	Подготовка к поверке	39
7	Проведение поверки.....	39
	7.1 Общие положения	39
	7.2 Внешний осмотр.....	41
	7.3 Опробование ультразвукового канала.....	42
	7.4 Определение метрологических характеристик ультразвукового канала	44
	7.5 Опробование вихретокового канала	72
	7.6 Определение метрологических характеристик вихретокового канала	73
8	Оформление результатов поверки	76
Приложение А	Форма протокола поверки дефектоскопа "PELENG 307" УДЗ-307ВД.....	77
Приложение Б	Схема подключения электрическая для проверки амплитуды, длительности и частоты заполнения зондирующих импульсов дефектоскопа	81
Приложение В	Схема подключения электрическая для проверки допускаемой абсолютной погрешности измерения отношений амплитуд сигналов на входе приемника дефектоскопа и временных интервалов.....	82
Приложение Г	Значения параметров поверочных настроек.....	83
Приложение Д	Схема принципиальная электрическая эквивалента нагрузки №4 ДШЕК.43418.004	87
Приложение Е	Схема принципиальная электрическая эквивалента нагрузки №5 ДШЕК.43418.005	88
Приложение Ж	Схема принципиальная электрическая эквивалента нагрузки №6 ДШЕК.43418.006	89
Приложение И	Схема принципиальная электрическая эквивалента нагрузки №3 ДШЕК.43418.003	90
Приложение К	Схема подключения электрическая для проверки амплитуды и частоты вихретокового канала дефектоскопа.	91
Приложение Л	Схема принципиальная электрическая кабеля №17 ДШЕК.68611.017	92

Настоящая Методика поверки устанавливает методы и средства первичной и периодической поверки (далее – поверка) дефектоскопа "PELENG 307" УДЗ-307ВД (далее – дефектоскоп) с целью подтверждения его основных метрологических характеристик.

Периодичность поверки один раз в 12 месяцев.

Дефектоскоп предназначен для ультразвукового контроля основного металла и сварных соединений листовых элементов, труб, котлов и других конструкций, измерения толщины изделий из металла и других материалов, а также для вихретокового контроля конструкций из электропроводящих материалов.

Дефектоскоп является одноканальным прибором ультразвукового и вихретокового контроля. В ультразвуковом канале применяется контактный способ ввода ультразвуковых колебаний (УЗК).

Дефектоскоп может использоваться при монтаже, эксплуатации и ремонте в строительстве, машиностроении, энергетике, металлургической промышленности, на транспорте и в других отраслях.

Дефектоскоп, кроме универсальной версии программного обеспечения (ПО), может иметь в своем составе специализированное ПО, позволяющее использовать дефектоскоп в определенных областях промышленности.

По согласованию с Заказчиком в комплект дефектоскопа могут входить различные пьезоэлектрические и вихретоковые преобразователи (ПЭП и ВТП) в зависимости от типоразмеров контролируемых изделий и задач, выполняемых при контроле.

В ряде случаев дефектоскоп может поставляться с блокировкой работы вихретокового канала и без вихретоковых преобразователей (ВТП), то есть как ультразвуковой дефектоскоп. В этих случаях поверка вихретокового канала не производится (см. также п. 1.9).

В дефектоскоп введен специальный режим "Поверка". Данный режим позволяет осуществить проведение поверки с использованием поверочных настроек, занесенных в память дефектоскопа. Поверочные настройки имеют отдельную нумерацию и расположены изолированно от настроек, используемых для проведения контроля.

При поставке дефектоскопа в его памяти имеется необходимый минимум поверочных настроек для наиболее распространенных преобразователей. Расширенный перечень (включая необходимый минимум) настроек приведен в приложении Г. Там же приведены параметры поверочных настроек.

Поверочные настройки, установленные предприятием-изготовителем, защищены от удаления. Дополнительные поверочные настройки могут быть впоследствии откорректированы или удалены (при совпадении шифра оператора в момент создания настроек и шифра оператора в момент их сохранения в откорректированном виде или удаления).

На поверку дефектоскоп должен поставляться в комплекте, указанном в таблице 0.1.

Таблица 0.1

Наименование	Обозначение	Кол.	Примечание
Блок электронный	ДШЕК.412231.009	1	
Сетевой адаптер и зарядное устройство (САЗУ) для дефектоскопа	ДШЕК.436611.002	1	
Комплект принадлежностей	ДШЕК.412924.003	1	Комплект формируется по желанию Заказчика. Перечень входящего в него оборудования приведен в п. 4.2 Паспорта
Комплект эксплуатационной документации	ДШЕК.410226.003	1	Руководство по эксплуатации, Паспорт, Методика поверки

Примечания:

1 По согласованию с организацией, осуществляющей поверку дефектоскопа, указанный выше комплект может быть представлен в неполном объеме, за исключением БЭ и преобразователей.

2 Все предоставляемое на поверку оборудование должно быть расконсервировано и подготовлено к проведению поверки в соответствии с РЭ ДШЕК.412239.003 РЭ.

1 ОПЕРАЦИИ ПОВЕРКИ

1.1 Поверка дефектоскопа должна осуществляться органами Государственной метрологической службы или другими уполномоченными организациями, аккредитованными Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии ("Ростехрегулированием") в установленном порядке на право проведения поверочных работ.

1.2 Операции поверки дефектоскопа приведены в таблице 1.1. Все указанные операции должны выполняться как при первичной, так и при периодической поверке.

1.3 При поверке комбинированные ПЭП типа П131 должны рассматриваться как совокупность отдельных ПЭП, для которых операции поверки приведены в настоящей Методике.

Например, поверка ПЭП П131-2,5-(0+40) должна осуществляться в два этапа – в соответствии с методиками поверки для ПЭП П111-2,5 и П121-2,5-40.

1.4 Дефектоскоп поверяется только с плоскими ПЭП, тип которых указан в таблице 7.4, и накладными ВТП.

Таблица 1.1

№ п/п	Наименование операции	Номер пункта Методики поверки
1	Внешний осмотр	7.2
Поверка ультразвукового канала		
2	Опробование	7.3
3	Определение амплитуды, длительности и частоты заполнения зондирующих импульсов	7.4.1
4	Определение допускаемой абсолютной погрешности измерения отношений сигналов на входе приемника	7.4.2
5	Определение допускаемой абсолютной погрешности измерения временных интервалов	7.4.3
6	Определение точки выхода луча наклонных ПЭП и ее отклонения	7.4.4
7	Определение угла ввода наклонных ПЭП и его отклонения	7.4.5
8	Определение допускаемой абсолютной погрешности измерения координат отражателя	7.4.6
9	Определение основной и дополнительных абсолютных погрешностей измерения толщины	7.4.7
10	Проверка диапазона зоны контроля, условной чувствительности и запаса чувствительности	7.4.8
11	Определение допускаемой абсолютной погрешности измерения эквивалентной площади отражателя	7.4.9
Поверка вихретокового канала		
12	Опробование	7.5
13	Определение амплитуды и частоты колебаний задающего генератора	7.6.1
14	Проверка чувствительности	7.6.2
15	Определение допускаемой абсолютной погрешности измерения глубины дефекта	7.6.3

1.5 В случае получения отрицательного результата при проведении одной из операций поверка дефектоскопа прекращается и результат поверки считается отрицательным.

1.6 В случае получения отрицательного результата при проведении поверки из-за неисправности преобразователя следует:

а) исключить неисправный преобразователь из предоставленного на поверку комплекта;

б) заменить неисправный преобразователь на аналогичный, предварительно затребовав его у организации (предприятия), предоставившей дефектоскоп на поверку;

в) повторить необходимые этапы поверки.

1.7 Если при проведении поверки хотя бы одну из описанных в разделе 7 операций по каким-либо причинам выполнить не удалось, то необходимо выяснить причину, устранить ее и повторить указанную операцию.

1.8 Если в комплекте, предоставленном на поверку нет ни одного ПЭП, то поверка ультразвукового канала (пп. 2–11 таблицы 1.1) не проводится, о чем делается запись в протоколе поверки и свидетельстве о поверке или разделе 15 Паспорта.

1.9 Если в дефектоскопе заводом-изготовителем заблокирована работа вихретокового канала или в комплекте, предоставленном на поверку нет ни одного ВТП, то поверка вихретокового канала (пп. 12–15 таблицы 1.1) не проводится, о чем делается запись в протоколе поверки и свидетельстве о поверке или разделе 10 Паспорта.

2 СРЕДСТВА ПОВЕРКИ

2.1 При проведении поверки должны применяться средства измерений и вспомогательные средства, указанные в таблице 2.1.

2.2 Средства поверки должны быть поверены в соответствии с ПР 50.2.006-94.

Таблица 2.1

Наименование	Тип	Используемые параметры	Погрешность	Примечание
1	2	3	4	5
Осциллограф универсальный Тг2.044.018-02	С1-114/1	Диапазон рабочих частот – от 0 до 50 МГц; амплитуда входного напряжения от 0,01 до 160 В (с делителем 1:10); значения временных интервалов – от 20 нс до 0,8 с	±5 %	
Генератор сигналов высокочастотный	Г4-158	Диапазон рабочих частот – от 0,01 до 100 МГц		
Генератор импульсов	Г5-82	Длительность импульсов – от 0,1 до $5 \cdot 10^6$ мкс		
Эквивалент нагрузки № 4 ДШЕК.431418.004		Сопротивление 100 Ом; емкость 3300 пФ		Согласно приложению Д
Эквивалент нагрузки № 5 ДШЕК.431418.005		Сопротивление 100 Ом; емкость 1800 пФ		Согласно приложению Е
Эквивалент нагрузки № 6 ДШЕК.431418.006		Сопротивление 20 Ом; емкость 240 пФ		Согласно приложению Ж
Нагрузка № 3 ДШЕК.431418.003		Сопротивление 50 Ом		Согласно приложению И. Допускается замена на ЩЮ5.439.004-03
Контрольный образец из комплекта КОУ-2	СО-2	Высота 59 мм; боковые цилиндрические отверстия диаметром 2 и 6 мм		
Контрольный образец из комплекта КОУ-2	СО-3	Радиус цилиндрической поверхности 55 мм		
Комплект государственных стандартных образцов ТУ25-06-81	КМД4-0-Х	Плоскодонные отверстия диаметром 1,2; 1,6 и 3,2 мм		
Комплект государственных стандартных образцов АЮМ5.170.008	КМД2-0-Х	Боковое цилиндрическое отверстие диаметром 1,6 мм		

Продолжение таблицы 2.1

1	2	3	4	5
Комплект стандартных образцов эквивалентной ультразвуковой толщины ТУ50-289-81	КУСОТ-180 (ГСО 2217-81; ГСО 2218-81; ГСО 2219-81; ГСО 2220-81)	Плоскопараллельные образцы толщиной 0,8; 2; 3; 10; 100 и 300 мм. Образцы шероховатые RZ 160 и 320 мкм толщиной 3; 10 и 100 мм. Образец криволинейный 3–R10 толщиной 3 мм радиусом 10 мм. Образец непараллельный 3° (1 мм на 20 мм) максимальной толщиной 20 мм		
Линейка измерительная ГОСТ 427-75		Предел измерений – 500 мм	±0,5 мм	
Штангенциркуль ГОСТ 166-89	ШЦ-II-250-0,05	Диапазон измерения 0 – 250 мм	±0,05 мм	Допускается замена на штангенциркули типов Т-1, I, II или III
Кабель №5 ДШЕК.685611.005	CP-50 – CP-50			
Кабель №3 ДШЕК.685611.003	CP-50 – LEMO00			
Кабель №17 ДШЕК.685611.017				Согласно приложению Л
Тройник ВР0.364.013ТУ	CP-50-95 ФВ			
Комплект мер моделей дефектов для вихретокового дефектоскопа	КСОП-70	Пропилы глубиной 0,3, 0,5 и 1,0 мм		
Комплект мер моделей дефектов для вихретокового дефектоскопа	КММД-21	Пропилы глубиной 0,2, 0,5 и 1,0 мм		
<i>Примечание – Для проведения поверки допускается использование других средств поверки, обеспечивающих необходимую точность измерений</i>				

3 ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОВЕРИТЕЛЕЙ

3.1 К поверке дефектоскопа допускаются физические лица, прошедшие специальную подготовку и обладающие знаниями и навыками, необходимыми для проведения работ по поверке средств неразрушающего контроля и аттестованные в соответствии с ПР 50.2.012-94 в качестве поверителей.

3.2 Перед проведением поверки поверителю необходимо ознакомиться с Руководством по эксплуатации (РЭ) на дефектоскоп ДШЕК.412239.003 РЭ, а также на применяемые средства поверки.

4 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

4.1 При подготовке и проведении поверки должно быть обеспечено соблюдение требований безопасности работы и эксплуатации для оборудования и персонала, проводящего поверку, в соответствии с приведенными требованиями безопасности в нормативной и эксплуатационной документации на средства поверки.

4.2 К работе по поверке дефектоскопа должны допускаться лица, прошедшие обучение и инструктаж по правилам безопасности труда.

4.3 Поверку производить только после ознакомления и изучения инструкций по эксплуатации средств поверки.

4.4 При проведении поверки должны соблюдаться требования ГОСТ 12.3.019-80.

4.5 Освещенность рабочего места поверителя должна соответствовать требованиям стандартных норм СН 245-71.

4.6 При проведении поверки согласно разделу 7 все контрольно-измерительные приборы с электрическим питанием от сети переменного тока должны быть заземлены.

5 УСЛОВИЯ ПОВЕРКИ

5.1 Операции поверки дефектоскопа должны проводиться в нормальных климатических условиях по ГОСТ 23667-85:

- температура окружающего воздуха (293 ± 5) К $[(20 \pm 5) \text{ } ^\circ\text{C}]$;
- относительная влажность воздуха (65 ± 15) %;
- атмосферное давление (100 ± 4) кПа $[(750 \pm 30)$ мм рт. ст.].

5.2 Номинальное напряжение сети переменного тока 220 В. Допускаемое отклонение $\pm 10\%$. Номинальная частота сети переменного тока 50 Гц. Допускаемое отклонение $\pm 0,5$ Гц.

5.3 Внешние электрические и магнитные поля должны находиться в пределах, не влияющих на работу дефектоскопа и средств поверки.

6 ПОДГОТОВКА К ПОВЕРКЕ



6.1 Перед проведением поверки выполнить следующие подготовительные операции:

- а) выдержать (перед включением) дефектоскоп в нормальных климатических условиях по ГОСТ 23667-85 не менее 2 ч;
- б) выдержать средства поверки в нормальных климатических условиях не менее 1 ч или в течение времени, указанного в их РЭ;
- в) подготовить средства поверки к работе в соответствии с их РЭ.




7 ПРОВЕДЕНИЕ ПОВЕРКИ

7.1 Общие положения

7.1.1 Под словами "**включить дефектоскоп**" в тексте настоящей Методики следует понимать выполнение следующих операций:

- а) подсоединить САЗУ к сети переменного тока 220 В 50 Гц;
- б) подсоединить кабель САЗУ к разъему "12V==0,8A" на БЭ;
- в) нажать кнопку ;
- г) убедиться, что на экране дефектоскопа по истечении времени подготовки дефектоскопа к работе (не более 20 с) индицируется поле для ввода фамилии оператора;
- д) нажать функциональную кнопку  – "Без фам-и", после чего на экране появится А-развертка.

7.1.2 Под словами "**вызвать меню**" в тексте настоящей Методики следует понимать выполнение следующих операций:

- а) нажать кнопку ; при этом в строке подписей кнопок в нижней части экрана появится список названий меню; если в списке меню отсутствует требуемое название, то с помощью кнопок  и  добиться его появления;

б) нажать функциональную кнопку, соответствующую требуемому названию, после чего на экране появится меню, имеющее это название.




7.1.3 Под словами "**войти в режим "Поверка"**" в тексте настоящей Методики следует понимать выполнение следующих операций:

а) вызвать меню "РЕЖИМЫ";

б) используя кнопки  и  выделить меню "ПОВЕРКА";



в) с помощью кнопки ,  или  установить в пункте "Поверка" символ .


7.1.4 Под словами "**вызвать настройку с номером n**" в тексте настоящей Методики следует понимать выполнение следующих операций:

а) нажать кнопку , после чего на экране появится меню "ЗАПИСИ"; убедиться, что выделен пункт меню "Настройки" (если это не так, то с помощью кнопок  и  выделить этот пункт);

б) нажать кнопку , после чего на экране появится список настроек;

в) с помощью кнопок  и  выделить необходимую настройку с номером *n*.

Примечание – Вместо выполнения п. в) разрешается нажать кнопку , после чего ввести в режиме ввода цифр требуемый номер настройки и вновь нажать кнопку .


г) нажать функциональную кнопку  – "Вызвать".

7.1.5 Под словами "**выключить дефектоскоп**" в тексте настоящей Методики следует понимать выполнение следующих операций:

а) нажать кнопку .



б) отсоединить кабель САЗУ от разъема "12V===0,8A" на БЭ;

в) отсоединить САЗУ от сети переменного тока 220 В 50 Гц.

7.1.6 Для уточнения **максимума амплитуды эхо-сигнала** при поверке ультразвукового канала необходимо использовать режим работы дефектоскопа "ОГИБАЮЩАЯ", включение/отключение которого осуществляется путем нажатия на кнопку .

Примечание – В режиме "ОГИБАЮЩАЯ":

- *автоматическая измерительная метка устанавливается против вершины сигнала огибающей (а не против вершины текущего сигнала);*

- *для уточнения максимума отраженного сигнала возможно использование кнопок  и . При этом вместе с изменением усиления осуществляется автоматический перезапуск режима "ОГИБАЮЩАЯ".*

7.1.7 Перед установкой ПЭП на образец поверхность последнего следует смочить контактирующей жидкостью. В качестве контактирующей жидкости могут использоваться жидкие среды повышенной вязкости, обеспечивающие

эффективное смачивание контактирующей поверхности образца и не содержащие механических примесей (например, минеральное масло "Индустриальное-30А" по ГОСТ 20799-88).















7.2 Внешний осмотр

7.2.1 Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если установлено соответствие дефектоскопа следующим требованиям:

- комплектность дефектоскопа – согласно таблице 0.1;
- отсутствие явных механических повреждений предоставленного на поверку оборудования;
- исправность органов управления, а также элементов индикации и коммутации;
- наличие маркировки на передней панели БЭ:
 - наименование предприятия-изготовителя – "АЛТЕК";
 - условное обозначение дефектоскопа – "PELENG 307";
- наличие маркировки на шильдике БЭ:
 - наименование предприятия-изготовителя – "АЛТЕК";
 - тип дефектоскопа – "УДЗ-307ВД";
 - знак утверждения типа средств измерений;
 - обозначение степени защиты – "IP53";
 - десятичный номер технических условий – "ДШЕК.412239.003 ТУ";
 - заводской номер;
- наличие маркировки на ПЭП:
 - условное обозначение ПЭП;
 - дата изготовления;
 - заводской номер;
- наличие маркировки на ВТП:
 - условное обозначение ВТП;
 - дата изготовления;
 - заводской номер.

7.3 Опробование ультразвукового канала

7.3.1 Опробование ультразвукового канала дефектоскопа производится в следующей последовательности:

- а) включить дефектоскоп;
- б) убедиться, что в окне индицируется заставка с приветствием дефектоскопа;
- в) считать из приветствия и проверить номер версии и заводской номер дефектоскопа;
- г) войти в меню "ИНДИКАТОРЫ";
- д) убедиться, что в пункте "Звук" установлен символ ; если это не так, с помощью кнопок  и  выделить названный пункт и с помощью кнопок ,  или  установить символ ;
- е) войти в режим "Поверка" и вызвать настройку с номером 134;
- ж) подключить ПЭП П121-2,5-50 к разъему  на БЭ;
- и) установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) так, чтобы точка выхода луча ПЭП оказалась ориентировочно у отметки "50" по шкале " α° ". Выявить отверстие диаметром 6 мм на глубине 44 мм, при необходимости изменяя усиление кнопками  и . Перемещая ПЭП в небольших пределах, добиться максимума амплитуды эхо-сигнала от отверстия в образце СО-3Р (СО-2);
- к) изменяя усиление кнопками  и , добиться положения вершины эхо-сигнала (по вертикали) на пороге автоматической сигнализации дефектов (АСД). При этом автоматическая измерительная метка должна располагаться против вершины эхо-сигнала, а значение измеренной амплитуды N (относительно порога АСД) должно быть максимально близко к нулю, что индицируется показанием величины "N" в измерительной строке (если показание "N" в измерительной строке отсутствует, то следует один или два раза нажать кнопку );
- л) увеличить усиление кнопкой  так, чтобы амплитуда N отраженного сигнала превышала порог АСД на 5 дБ (значение "N" в измерительной строке). Убедиться, что срабатывает звуковая сигнализация;
- м) снять ПЭП с образца;
- н) удалить контактирующую жидкость с ПЭП и образца;
- п) выключить дефектоскоп.

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если в пункте л) срабатывает звуковая сигнализация.

7.4 Определение метрологических характеристик ультразвукового канала

7.4.1 Определение амплитуды, длительности¹⁾

и частоты заполнения зондирующих импульсов

7.4.1.1 Определение амплитуды, длительности и частоты заполнения зондирующих импульсов производится в следующей последовательности:

- а) собрать схему согласно приложению Б;
- б) установить на осциллографе: синхронизация – внутренняя, развертка – ждущая, усиление – 5 В/дел.;
- в) включить дефектоскоп;
- г) войти в режим "Поверка" и вызвать настройку с номером 130 (частота 2,5 МГц);
- д) установить на осциллографе длительность развертки в соответствии с таблицей 7.1;

Таблица 7.1

Номинальное значение частоты, МГц	Номер настройки	Эквивалент нагрузки	Длительность развертки осциллографа, мкс/дел.	Допустимые значения		
				U_{MAX} , В, не менее	τ_0 , мкс, не более	Δf , МГц
0,40	050	№ 4 (приложение Д)	1,0	105	5,5	$\pm 0,04$
0,62	070		1,0		3,8	$\pm 0,06$
1,25	090	№ 5 (приложение Е)	0,5		2,1	$\pm 0,12$
1,82	110				1,7	$\pm 0,18$
2,00	125		0,2		1,5	$\pm 0,20$
2,50	130				1,3	$\pm 0,25$
4,00	150				1,0	$\pm 0,40$
5,00	160				0,9	$\pm 0,50$
10,00	190	№ 6 (приложение Ж)	0,1		0,7	$\pm 1,00$
<p>Обозначения: U_{MAX} – амплитуда зондирующих импульсов; τ_0 – длительность зондирующих импульсов; Δf – отклонение фактического значения частоты от номинального.</p>						

е) измерить по осциллографу амплитуду U_{MAX} , В, зондирующих импульсов (рисунок 7.2);

ж) измерить длительность τ_0 , мкс, зондирующих импульсов на уровне $0,3U_{MAX}$ (см. рисунок 7.2);

и) измерить по осциллографу временной интервал τ , мкс, между первым и вторым максимумами зондирующего импульса (см. рисунок 7.2);

¹⁾ Определение амплитуды и длительности производится для режима высокой амплитуды зондирующего импульса

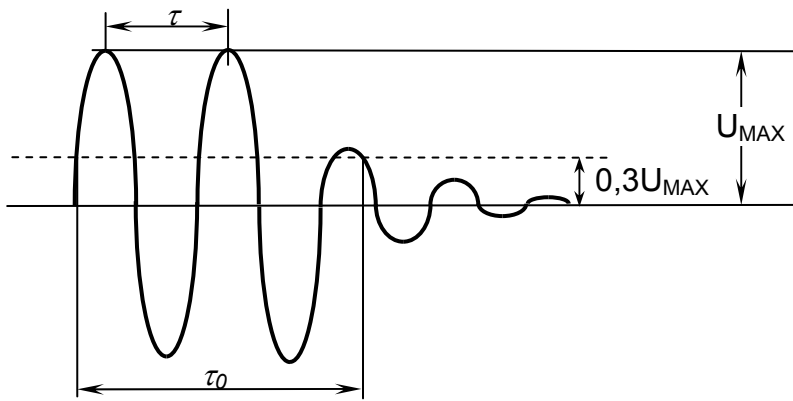


Рисунок 7.2

к) вычислить частоту f_{ϕ} , МГц, заполнения зондирующих импульсов:

$$f_{\phi} = 1/\tau;$$

л) вычислить отклонение Δf , МГц, фактического значения частоты f_{ϕ} заполнения зондирующих импульсов от номинального значения f_H :

$$\Delta f = f_{\phi} - f_H;$$

м) заменить эквивалент нагрузки (при необходимости), вызвать настройку согласно таблице 7.1 и выполнить пп. д)–л) для других значений частот;

н) выключить дефектоскоп.

Измеренные в п. е) значения амплитуды U_{MAX} зондирующих импульсов должны быть не менее значений, указанных в таблице 7.1.

Измеренные в п. ж) значения длительности τ_0 зондирующих импульсов должны быть не более значений, указанных в таблице 7.1.

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если рассчитанные в п. л) значения отклонения Δf частоты заполнения зондирующих импульсов должны быть не более значений, указанных в таблице 7.1.

7.4.2 Определение абсолютной погрешности измерения отношений сигналов на входе приемника




7.4.2.1 Определение абсолютной погрешности измерения отношений амплитуд сигналов с использованием регулировки усиления производится в следующей последовательности:

а) собрать схему согласно приложению В;

б) установить:

на генераторе импульсов Г5-82: синхронизация – внешняя; длительность импульса – 2 мкс; задержка импульса – 10 мкс;

на высокочастотном генераторе Г4-158: модуляция – внешняя; частота – 2,5 МГц; ослабление – 20 дБ;


- в) включить дефектоскоп;
- г) войти в режим "Поверка" и вызвать настройку с номером 130;
- д) используя кнопки  и , установить усиление дефектоскопа 20 дБ;
- е) изменяя ослабление генератора Г4-158, выставить амплитуду сигнала на экране дефектоскопа, равную половине высоты А-развертки. Зафиксировать значение ослабления $N_{ПР1}$, дБ;
- ж) используя кнопку , установить значение усиления дефектоскопа, равное 30 дБ;
- и) изменяя ослабление генератора Г4-158, выставить амплитуду сигнала на экране дефектоскопа, равную половине высоты А-развертки. Зафиксировать значение ослабления $N_{ПР2}$, дБ, на генераторе Г4-158;
- к) вычислить основную абсолютную погрешность $\Delta N_{УС}$, дБ, измерения отношений амплитуд сигналов с использованием регулировки усиления:

$$\Delta N_{УС} = N_{ПР2} - N_{ПР1} - 10,$$

- л) выполнить пп. ж)–к) для других значений усиления дефектоскопа 40; 50; 60 и 70 дБ;
- м) выключить дефектоскоп.

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если рассчитанные в п. к) значения абсолютной погрешности $\Delta N_{УС}$ измерения отношений амплитуд сигналов находятся в пределах ± 1 дБ.

7.4.2.2 Определение допускаемой абсолютной погрешности измерения отношений амплитуд сигналов относительно порога АСД (для индицируемого значения "N") производится в следующей последовательности:

- а) выполнить пп. 7.4.2.1,а)–7.4.2.1,д);
- б) изменяя ослабление генератора Г4-158, выставить амплитуду сигнала на экране дефектоскопа, равную половине высоты А-развертки. Зафиксировать значение ослабления $N_{ПР0}$, дБ. Убедиться, что автоматическая метка расположена в зоне сигнала, а показание "N" в измерительной строке равно нулю;
- в) уменьшить ослабление генератора Г4-158 (увеличить амплитуду сигнала на экране дефектоскопа) на 5 дБ. Зафиксировать значение $N_{Д.1}$, дБ, равное показанию "N" в измерительной строке (если показание "N" в измерительной строке отсутствует, то следует один или два раза нажать кнопку 
- г) вычислить основную абсолютную погрешность $\Delta N_{Инд}$, дБ, измерения отношений амплитуд сигналов относительно порога АСД:

$$\Delta N_{Инд} = N_{Д.1} - 5;$$

д) восстановить значение ослабления генератора Г4-158 $N_{ГР.0}$, а затем увеличить ослабление (уменьшить амплитуду сигнала на экране дефектоскопа) на 10 дБ. Зафиксировать значение $N_{д.2}$, дБ, равное показанию "N" в измерительной строке;

е) вычислить основную абсолютную погрешность $\Delta N_{инд}$, дБ, измерения отношений амплитуд сигналов относительно порога АСД:

$$\Delta N_{инд} = N_{д.2} + 10;$$

ж) выключить дефектоскоп.

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если рассчитанные в пп. г) и е) значения абсолютной погрешности $\Delta N_{инд}$ находятся в пределах $\Delta N_{инд.и}$, указанных в таблице 7.2.

Таблица 7.2

Значение ослабления генератора Г4-158 по отношению к величине $N_{ГР.0}$, дБ	5	0	-10
Допустимое значение допускаемой абсолютной погрешности измерения отношений амплитуд сигналов относительно порога АСД $\Delta N_{инд.и} = \pm 20 \lg(1 - 4 \cdot 10^{-0,05N}/P)$, дБ, где P – высота порога по высоте А-развертки, %. При $P = 50\%$: $\Delta N_{инд.и} = \pm 20 \lg(1 - 0,08 \cdot 10^{-0,05N})$	$\pm 0,4$	-	$\pm 2,5$
<i>Примечание – Если определение допускаемой абсолютной погрешности измерения отношений сигналов на входе приемника невозможно из-за недостаточной амплитуды выходного сигнала используемого генератора, то допускается определять погрешность не для всего диапазона усиления дефектоскопа, а только для части диапазона.</i>			

7.4.3 Определение допускаемой абсолютной погрешности измерения временных интервалов

7.4.3.1 Определение допускаемой абсолютной погрешности измерения временных интервалов производится в следующей последовательности:

а) собрать схему согласно приложению В;

б) установить:

на генераторе импульсов Г5-82: синхронизация – внешняя; длительность импульса – 2 мкс; задержка импульса $T_{и}$ – 250 мкс;


на высокочастотном генераторе Г4-158: модуляция – внешняя; частота – 2,5 МГц; ослабление – 20 дБ;

в) включить дефектоскоп;

г) войти в режим "Поверка" и вызвать настройку с номером 143;

д) используя кнопки  и , установить усиление дефектоскопа 20 дБ;

е) изменяя ослабление генератора Г4-158, выставить амплитуду сигнала на экране дефектоскопа, ориентировочно равную половине высоты А-развертки;

ж) если в левой позиции измерительной строки индицируется буква "R" или "Y", то один или два раза нажать кнопку , пока не будет выведена буква "T" (время распространения УЗК);

и) убедиться, что автоматическая измерительная метка располагается против вершины эхо-сигнала;

к) считать показание "T"= T , мкс, в измерительной строке;

л) определить величину δ , обусловленную внутренними задержками дефектоскопа и генераторов:

$$\delta = T - T_{и};$$

м) последовательно установить на генераторе Г5-82 задержку $T_{и}$, равную 10, 250 и 500 мкс. Для каждого значения $T_{и}$ выполнить пп. и) и к);

н) рассчитать значения ΔT , мкс, абсолютной погрешности для измеренных значений T :

$$\Delta T = T - T_{и} - \delta;$$

п) выключить дефектоскоп.

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если рассчитанные в п. н) значения ΔT находятся в пределах значений $\Delta T_{н}$, указанных в таблице 7.3.




Таблица 7.3

Действительное значение задержки сигнала $T_{и}$, мкс	10	250	500
Допустимое значение абсолютной погрешности $\Delta T_{н}$, мкс, измерения значения T : $\Delta T_{н} = \pm(0,2 + 0,01T)$	$\pm 0,3$	$\pm 2,7$	$\pm 5,2$

7.4.4 Определение точки выхода луча наклонных ПЭП и ее отклонения¹⁾

7.4.4.1 Определение отклонения точки выхода луча наклонных ПЭП и ее отклонения производится в следующей последовательности:

   а) включить дефектоскоп;

б) подключить ПЭП к разъему  (для совмещенных ПЭП) или к разъемам  и  (для раздельно-совмещенного (РС) ПЭП) на БЭ;

в) войти в режим "Поверка" и вызвать настройку с номером, указанным в таблице 7.4 для используемого ПЭП;



¹⁾ Для ПЭП с номинальным значением угла ввода 90° определение отклонения точки выхода луча не производится


Условное обозначение ПЭП	Номер настройки	Условное обозначение образца	Отраженный сигнал	Диапазон зоны контроля по глубине залегания Y_{MIN} / Y_{MAX} , мм	Глубина залегания отражателя Y , мм	Номинальное значение рабочей условной чувствительности $M_{РАБ}$ (номинальное значение усиления), дБ, для	
						Y_{MAX}	Y
1	2	3	4	5	6	7	8
П111-0,4	051	МД4-0-Х-14	Первый донный	–	190	–	27
П111-0,62	071			–	190	–	43
П111-1,25	091	МД4-0-Х-18 МД4-0-Х-19	От отверстия $\varnothing 3,2$ мм	15/180	–	18	–
П112-1,25	090	МД4-0-Х-11 МД4-0-Х-13	От отверстия $\varnothing 1,6$ мм	2/30	–	32	–
П111-1,8	111	МД4-0-Х-18 МД4-0-Х-19	От отверстия $\varnothing 3,2$ мм	15/180	–	10	–
П112-1,8	110	МД4-0-Х-11 МД4-0-Х-13	От отверстия $\varnothing 1,6$ мм	2/30	–	22	–
П111-2,5	131	МД4-0-Х-18 МД4-0-Х-19	От отверстия $\varnothing 3,2$ мм	15/180	–	13	–
П112-2,5	130	МД4-0-Х-11 МД4-0-Х-13	От отверстия $\varnothing 1,6$ мм	2/30	–	23	–
П111-5,0	161	МД4-0-Х-21 МД4-0-Х-10	От отверстия $\varnothing 1,2$ мм	10/70	–	36	–
П112-5,0	160	МД4-0-Х-11 МД4-0-Х-13	От отверстия $\varnothing 1,6$ мм	2/30	–	40	–
П111-10,0	191	МД4-0-Х-21 МД4-0-Х-08	От отверстия $\varnothing 1,2$ мм	10/25	–	32	–
П112-10,0	190	МД4-0-Х-04 МД4-0-Х-22	От отверстия $\varnothing 1,2$ мм	1/15	–	63	–

Продолжение таблицы 7.4

1	2	3	4	5	6	7	8
П121-0,4-40	052	СО-3Р (СО-2)	От нижнего двугранного угла	–	59	–	17
П121-0,4-50	054			–	59	–	17
П121-0,62-40	072			–	59	–	29
П121-0,62-50	074			–	59	–	33
П121-1,25-40	092	МД2-0-Х-1	От отверстия Ø1,6 мм	40/50	–	26	–
П122-1,25-40	102			5/50	–	38	–
П121-1,25-50	094			15/50	–	28	–
П121-1,25-65	096			10/50	–	41	–
П121-1,8-40	112			15/50	–	22	–
П122-1,8-40	122			1/50	–	36	–
П121-1,8-50	114			15/50	–	32	–
П121-1,8-65	116			10/50	–	38	–
П121-2,5-18	142			20/50	–	10	–
П121-2,5-40	132			20/50	–	21	–
П121-2,5-45 (41/49)	133			10/50	–	23	–
П121-2,5-50	134			10/50	–	23	–
П121-2,5-58 (60)	135			5/45	–	29	–
П121-2,5-65	136			5/45	–	33	–
П121-2,5-70	137			5/40	–	33	–
П121-5,0-40	162			10/50	–	32	–
П121-5,0-50	164			5/50	–	38	–
П121-5,0-65	166			5/40	–	48	–
П122-5,0-70	172			2/35	–	48	–
П121-5,0-70	167			2/35	–	48	–
П121-5,0-75 (74, 73)	168	2/25	–	48	–		
П121-0,4-90	059	СО-3Р (СО-2)	От верхнего двугранного угла	–	$L_{CO} - L_{ПЭП}$, где L_{CO} – длина контактной поверхности стандартного образца (для СО-3Р $L_{CO}= 200$ мм; для СО-2 $L_{CO}= 210$ мм); $L_{ПЭП}$ – длина корпуса ПЭП	–	31
П121-0,62-90	079			–		25	
П121-1,25-90	099			–		16	
П121-2,5-90	139			–		23	
П121-5-90	169			–		55	

Методика поверки

г) установить ПЭП на поверхность образца СО-ЗР (СО-З) со стороны шкалы "20-0-20" ("α°") так, чтобы имеющаяся точка выхода луча ПЭП оказалась ориентировочно у отметки "0" по шкале "20-0-20" образца (рисунок 7.3). Перемещая ПЭП, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала от цилиндрической фокусирующей поверхности. Изменяя усиление кнопками  и , установить амплитуду эхо-сигнала, равную от 1,5 до 7,5 клетки по высоте А-развертки;

д) включить режим "ОГИБАЮЩАЯ", для чего нажать кнопку  (подробнее – см. п. 7.1.6);

е) перемещая ПЭП в небольших пределах, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала: установить ПЭП в положение, при котором текущий сигнал расположен в том же месте по длине развертки экрана, что и максимум огибающей;

ж) не сдвигая ПЭП, нанести на его корпус риску (положение фактической точки выхода луча ПЭП) против деления "0" по шкале "20-0-20" образца СО-ЗР (СО-З) и определить отклонение точки выхода луча в миллиметрах по шкале "20-0-20" образца СО-ЗР (СО-З) как расстояние между вновь нанесенной и имеющейся на корпусе ПЭП рисками;

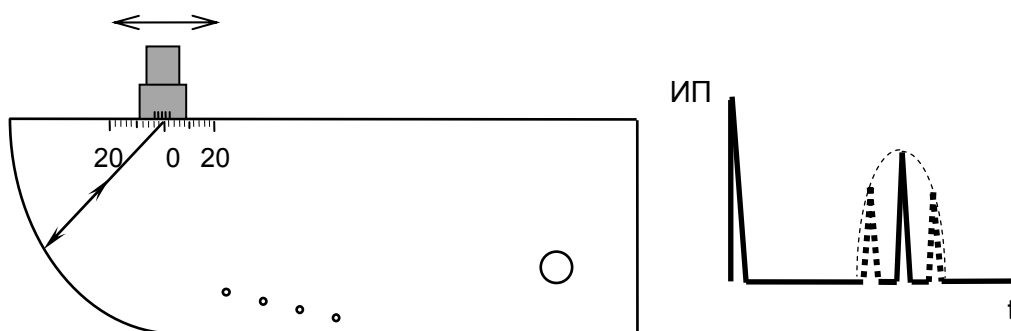


Рисунок 7.3



- и) снять ПЭП с образца. Удалить контактирующую жидкость с ПЭП;
- к) повторить пп. б)–и) для других наклонных ПЭП;
- л) удалить контактирующую жидкость с образца;
- м) выключить дефектоскоп.

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если измеренные в п. ж) значения отклонения точки выхода луча не более ± 1 мм для ПЭП с номинальным значением угла ввода до 60° и $\pm 2,0$ мм для ПЭП с номинальным значением угла ввода 60° и выше.

7.4.5 Определение угла ввода наклонных ПЭП и его отклонения¹⁾

7.4.5.1 Определение отклонения угла ввода наклонных ПЭП на частоту выше 1 МГц производится в следующей последовательности:

- а) включить дефектоскоп;
- б) подключить ПЭП к разъему "↔" (для совмещенных ПЭП) или к разъемам "→" и "←" (для РС-ПЭП) на БЭ;
- в) вызвать настройку с номером, указанным в таблице 7.4, для используемого ПЭП;

г) установить ПЭП на поверхность образца СО-ЗР (СО-2) в соответствии с рисунком 7.4 (для углов ввода до 70°) или в соответствии с рисунком 7.5 (для углов ввода от 60 до 80°)²⁾. При этом точка выхода луча должна оказаться у отметки по шкале "α°" образца СО-ЗР (СО-2), соответствующей номинальному значению угла α_H , град, ввода ПЭП (указанному в маркировке ПЭП). Перемещая ПЭП, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала от отверстия диаметром 6 мм на глубине соответственно 44 и 15 мм. Изменяя усиление кнопками  и , установить амплитуду эхо-сигнала, равную от 1,5 до 7,5 клетки по высоте А-развертки;

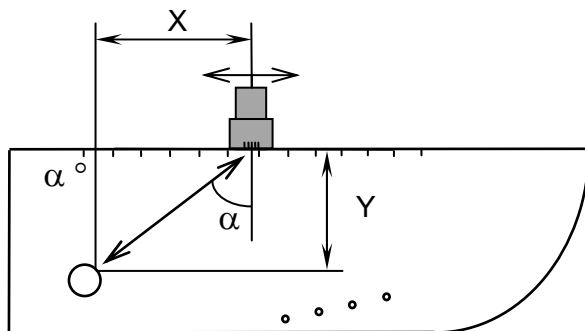


Рисунок 7.4



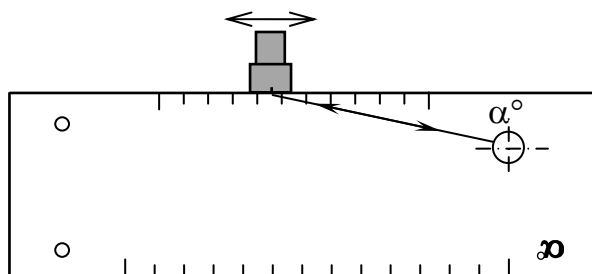



Рисунок 7.5

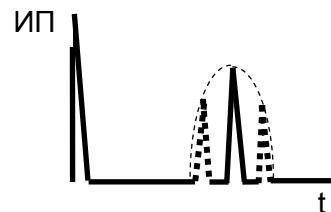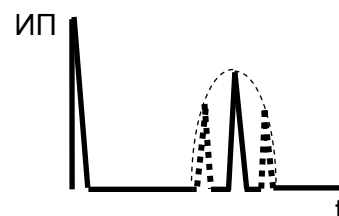

¹⁾ Для ПЭП с номинальным значением угла ввода 90° определение угла ввода и его отклонения не производится

²⁾ Определение отклонения угла ввода для углов выше 70° возможно только при использовании образца СО-2

д) включить режим "ОГИБАЮЩАЯ", для чего нажать кнопку  (подробнее – см. п. 7.1.6);

е) перемещая ПЭП в небольших пределах, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала: установить ПЭП в положение, при котором текущий сигнал расположен в том же месте развертки экрана, что и максимум огибающей;

ж) не сдвигая ПЭП, для фактической точки выхода луча определить фактическое значение угла α_{ϕ} , град, ввода по шкале образца СО-3Р (СО-2);

и) снять ПЭП с образца. Удалить контактирующую жидкость с ПЭП;

к) рассчитать значение отклонения $\Delta\alpha$, град, фактического угла ввода α_{ϕ} от номинального угла ввода $\alpha_{н}$:

$$\Delta\alpha = \alpha_{\phi} - \alpha_{н};$$

л) повторить пп. б)–к) для других наклонных ПЭП;



м) удалить контактирующую жидкость с образца;

н) выключить дефектоскоп.

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если рассчитанные в п. к) значения отклонения угла ввода $\Delta\alpha$ находятся в пределах $\pm 1,5^{\circ}$ для ПЭП с номинальным значением угла $\alpha_{н}$ ввода до 60° и $\pm 2,0^{\circ}$ для ПЭП с номинальным значением угла $\alpha_{н}$ ввода 60° и выше.

7.4.5.2 Определение отклонения угла ввода наклонных ПЭП на частоту ниже 1 МГц производится в следующей последовательности:

а) выполнить пп. 7.4.5.1,а)–7.4.5.1,в);

б) установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) и, перемещая ПЭП, уточнить максимум эхо-сигнала от двугранного угла на глубине 59 мм (рисунок 7.6). Изменяя усиление кнопками  и , установить амплитуду эхо-сигнала, равную от 1,5 до 7,5 клетки по высоте А-развертки;

в) выполнить пп. 7.4.5.1,д) и 7.4.5.1,е);

г) не сдвигая ПЭП, определить измерительной линейкой расстояние X , мм, (см. рисунок 7.6) от левой боковой поверхности образца СО-3Р (СО-2) до фактической точки выхода луча ПЭП. Выполнить п. 7.4.5.1,и);

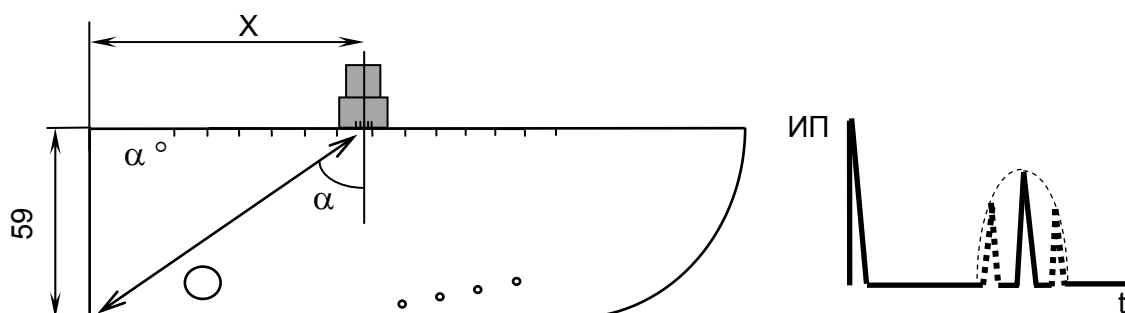


Рисунок 7.6

д) вычислить фактическое значение угла ввода по формуле:

$$\alpha_{\phi} = \arctg (X/59);$$

е) выполнить пп. 7.4.5.1,к);

ж) повторить пп. 7.4.5.1,а)–7.4.5.1,в) и 7.4.5.2,б)–7.4.5.2,е) для других наклонных ПЭП;

и) выполнить пп. 7.4.5.1,м) и 7.4.5.1,н).

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если рассчитанные значения отклонения $\Delta\alpha$ угла ввода находятся в пределах $\pm 1,5^\circ$ (для ПЭП с номинальным значением угла α_H ввода до 60°) и $\pm 2,0^\circ$ (для ПЭП с номинальным значением α_H угла ввода 60° и выше).



7.4.6 Определение допускаемой абсолютной погрешности измерения координат отражателя

7.4.6.1 Определение допускаемой абсолютной погрешности измерения координат отражателя для прямых ПЭП производится в следующей последовательности:

а) включить дефектоскоп;



б) подключить ПЭП П111-2,5 к разъему "↔" на БЭ;


в) вызвать настройку с номером 131;

г) установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) со стороны шкалы " α° " в зоне отсутствия внутренних отражателей (рисунок 7.7). Притирая ПЭП, уточнить максимум первого донного сигнала. Изменяя усиление кнопками  и , установить амплитуду эхо-сигнала, равную от 1,5 до 7,5 клетки по высоте А-развертки. Убедиться, что автоматическая измерительная метка расположена против вершины первого донного сигнала. В процессе уточнения максимума сигнала включить режим "ОГИБАЮЩАЯ".


Примечание – Если автоматическая измерительная метка расположена против других сигналов (шумов), то для исключения данного явления необходимо увеличить (переместить вправо) начало зоны временной селекции. Для этого:

- вызвать меню "ЗОНА ВС1";

- откорректировать (сместить влево по экрану) начало зоны ВС1 функциональной кнопкой "Начало –" ("Начало +") (можно сделать это также с помощью кнопки  () , предварительно выделив пункт меню "Начало");

- нажать кнопку  , после чего дефектоскоп перейдет в полноэкранный режим работы;

д) вызвать меню "ПЭП";

е) не сдвигая ПЭП, выделить пункт меню "Истинная дальность"; если после значения, индицируемого в этом пункте, выведена буква "R" или "T", то нажать кнопку  один или два раза, пока не будет выведена буква "Y" (глубина залегания в миллиметрах);

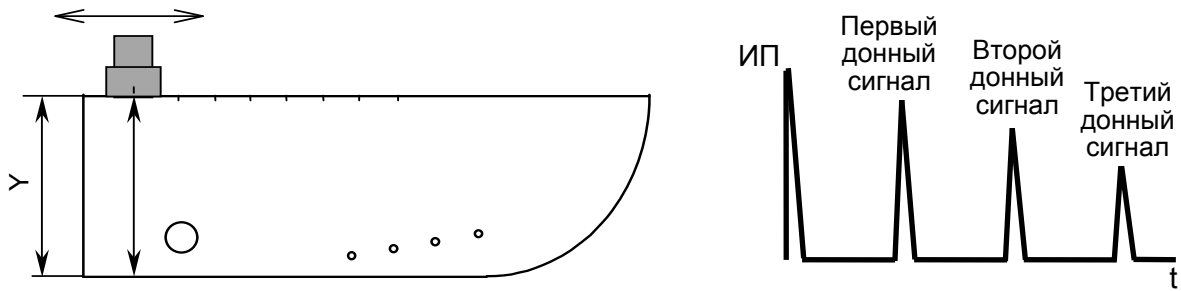


Рисунок 7.7

ж) нажать кнопку **ВВОД**, затем ввести с использованием цифровых кнопок значение "59", равное высоте образца СО-3Р (СО-2): 59 мм. Далее вновь нажать кнопку **ВВОД**;

и) нажать функциональную кнопку "Измерения", после чего в верхней части экрана появится дополнительное окно;

к) последовательно с помощью функциональных кнопок **С** **3** – "←" и **Д** **4** – "→" установить ручную измерительную метку против вершины второго и третьего донного сигнала в образце СО-3Р (СО-2). Для каждого случая считать показание "Y", мм, в дополнительном окне;

л) снять ПЭП с образца. Удалить контактирующую жидкость с ПЭП и образца;

м) рассчитать значения ΔY , мм, абсолютной погрешности для измеренных значений координаты Y:

$$\Delta Y = Y - Y_{и},$$

где $Y_{и}$ – действительные значения координаты из таблицы 7.5, мм;

н) выключить дефектоскоп.

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если рассчитанные в п. м) значения ΔY находятся в пределах значений $\Delta Y_{н}$, указанных в таблице 7.5.



Таблица 7.5

Параметры	Донный сигнал		
	первый	второй	третий
Действительное значение координаты $Y_{и}$, мм	59,0	118,0	177,0
Допустимое значение абсолютной погрешности $\Delta Y_{н}$, мм, измерения координаты Y: $\Delta Y_{н} = \pm(0,5+0,01 Y_{и})$	–	$\pm 1,7$	$\pm 2,3$

7.4.6.2 Определение допускаемой абсолютной погрешности измерения координат отражателя для наклонных ПЭП производится в следующей последовательности:

а) включить дефектоскоп;

б) подключить ПЭП П121-2,5-50 к разъему "←" на БЭ;

- в) вызвать настройку с номером 134;
 г) вызвать меню "ПЭП";
 д) выделить пункт меню "УГОЛ ВВОДА";
 е) кнопками  и  установить фактическое значение угла ввода α_ϕ (определенное в п. 7.4.5);

ж) установить ПЭП на поверхность образца МД2-0-Х-1, расположив его фактическую точку выхода луча (определенную в п. 7.4.4) на расстоянии L от левой боковой плоскости образца (рисунок 7.8). Расстояние L выбрать из таблицы 7.6 для $Y_{и} = 5$ мм и фактического угла ввода α_ϕ (определенного в п. 7.4.5) и отмерить измерительной линейкой;

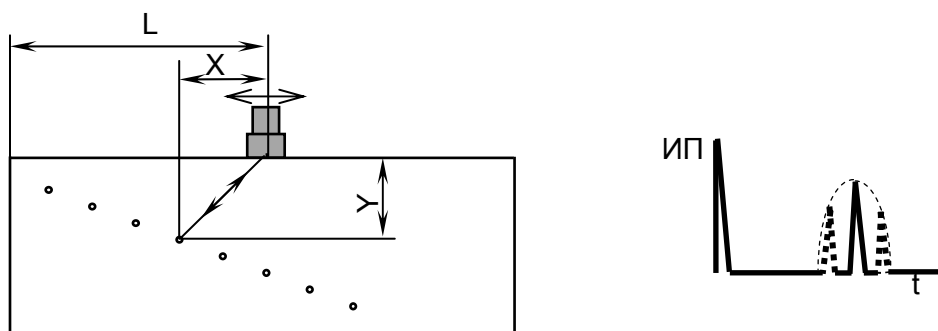







Рисунок 7.8

и) с помощью кнопок  и  установить амплитуду эхо-сигнала, равную от 1,5 до 7,5 клетки по высоте А-развертки;

к) добиться, чтобы автоматическая измерительная метка располагалась против вершины эхо-сигнала. Для этого:



 - вызвать меню "ЗОНА ВС1";
- откорректировать (сместить влево по экрану) начало зоны ВС1 с помощью кнопки  () , предварительно выделив пункт меню "Начало";

л) выделить пункт меню "Истинная дальность". Если после значения в этом пункте меню индицируется буква "R" или "T", то один или два раза нажать кнопку , пока не будет выведена буква "Y" (глубина залегания в миллиметрах);

м) не сдвигая ПЭП, нажать кнопку  и далее с использованием цифровых кнопок ввести значение "5". Далее вновь нажать кнопку  ;

н) снять ПЭП с образца;

п) вызвать меню "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ";

р) установить ПЭП на поверхность образца МД2-0-Х-1, расположив его фактическую точку выхода луча на расстоянии L от левой боковой поверхности образца для $Y_{и} = 50$ мм и угла ввода α_ϕ в соответствии с таблицей 7.6 (см. рисунок 7.8). С помощью кнопок  и  установить амплитуду эхо-сигнала, равную от 1,5 до 7,5 клетки по высоте А-развертки;

с) убедиться, что автоматическая измерительная метка располагается против вершины эхо-сигнала.


При невыполнении указанного условия:

- вызвать меню "ЗОНА ВС1";


- используя кнопки  и , выделить пункт меню "Начало" и откорректировать (сместить вправо) начало зоны ВС1 кнопкой  ();

- вновь вызвать меню "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ".



т) выделить пункт меню "Скорость";





у) не сдвигая ПЭП, с помощью кнопок  и  добиться, чтобы индицируемое в верхней части экрана дефектоскопа значение "Y" наиболее близко соответствовало 50 мм;

ф) выполнять пп. ж)–у) до тех пор, пока значения "Y" станут соответственно равны 5 и 50 мм;

х) нажать кнопку , после чего меню исчезнет с экрана;

ц) нажать функциональную кнопку "Измерение", после чего в верхней части экрана появится дополнительное окно;

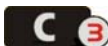ч) переместить ПЭП, расположив его фактическую точку выхода луча на расстоянии L для $Y_{и} = 10$ мм в соответствии с таблицей 7.6. С помощью кнопок  и  установить амплитуду эхо-сигнала, равную от 1,5 до 7,5 клетки по высоте А-развертки;

ш) с помощью функциональных кнопок  – "" и  – "" установить ручную измерительную метку против вершины отраженного сигнала;

щ) считать значения "X" и "Y" в дополнительном окне;

ъ) снять ПЭП с образца. Удалить контактирующую жидкость с ПЭП;

ы) рассчитать значения ΔX и ΔY , мм, абсолютных погрешностей измерения координат X и Y:

$$\Delta X = X - X_{и} \quad \text{и} \quad \Delta Y = Y - Y_{и},$$

где $X_{и}$ и $Y_{и}$ – значения из таблицы 7.6, мм;

ь) повторить пп. ц)–ъ) для значений $Y_{и} = 25$ и $Y_{и} = 40$ мм;

э) удалить контактирующую жидкость с образца;

ю) выключить дефектоскоп.

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если рассчитанные в п. ы) значения ΔX и ΔY находятся в пределах соответствующих значений $\Delta X_{н}$ и $\Delta Y_{н}$ из таблицы 7.6.

Таблица 7.6

Фактический угол ввода, α_f , град	Действительное значение координаты Y_i (глубины расположения центра отверстия в образце МД2-0-Х-1), мм														
	5	10				25				40				50	
	L , мм	L , мм	$X_{и}$, мм	ΔX_H , мм	ΔY_H , мм	L , мм	$X_{и}$, мм	ΔX_H , мм	ΔY_H , мм	L , мм	$X_{и}$, мм	ΔX_H , мм	ΔY_H , мм	L , мм	
48,5	85	105	11,3	$\pm 1,3$	$\pm 1,3$	192	28,3	$\pm 1,8$	$\pm 1,8$	289	45,1	$\pm 2,3$	$\pm 2,2$	362	
49,0	86	106	11,5	$\pm 1,3$		193	28,7	$\pm 1,8$		291	46,0	$\pm 2,4$		363	
50,0	86	106	11,9	$\pm 1,3$		194	29,8	$\pm 1,9$		292	47,7	$\pm 2,4$		365	
51,0	86	106	12,3	$\pm 1,4$		195	30,9	$\pm 1,9$		294	49,4	$\pm 2,5$		367	
51,5	87	107	12,6	$\pm 1,4$		196	31,5	$\pm 2,0$		296	49,9	$\pm 2,5$		368	
<p>Обозначения:</p> <p>L – расчетное расстояние от фактической точки выхода луча ПЭП до левой боковой поверхности образца;</p> <p>$X_{и}$ – действительное значение координаты X (расстояния от фактической точки выхода луча ПЭП до проекции центра отверстия на поверхность сканирования), мм;</p> <p>ΔX_H и ΔY_H – соответственно допустимые значения абсолютных погрешностей измерения координат X и Y, мм:</p> $\Delta X_H = \pm (1,0 + 0,03 X_{и}) \text{ и } \Delta Y_H = \pm (1,0 + 0,03 Y_{и})$															

7.4.7 Определение основной и дополнительных абсолютных погрешностей измерения толщины¹⁾

7.4.7.1 Определение основной абсолютной погрешности измерения толщины производится в следующей последовательности:

а) включить дефектоскоп;

б) подключить ПЭП согласно таблице 7.7 к разъему "↔" (для совмещенных ПЭП) или к разъемам "→" и "←" (для РС-ПЭП) на БЭ;

Таблица 7.7

Тип ПЭП	Номер настройки	Толщина образца $Y_{и}$, мм	Погрешность аттестации образца, %, не более	Допускаемое значение абсолютной погрешности измерений $\Delta Y_{и}$, мм
П111-10-К4	205	3,00	0,7	$\pm 0,10$
	205	10,00	0,3	$\pm 0,10$
П112-5-12/2 АБ-001 (П112-5-12/2-Б)	176	100,00	0,03	$\pm 0,15$
	177	300,00	0,015	$\pm 0,25$

Примечания:
 1 Для поверки используются стандартные образцы толщины из комплекта КУСОТ-180 (ГСО 2217-81) ТУ-289-81.
 2 В четвертом столбце таблицы 7.7 указана погрешность аттестации образцов по эквивалентной ультразвуковой толщине и скорости распространения УЗК.
 3 Значение $\Delta Y_{и}$ определяется суммой значений основной погрешности измерения толщины Y и погрешности аттестации образца, определяемой следующим образом: $\Delta Y_{и} = \pm(0,07+0,0004Y)$.

в) вызвать настройку в соответствии с таблицей 7.7;

г) вызвать меню "НАСТРОЙКА ПО СО";



д) выделить пункт меню "ОБРАЗЕЦ" и нажать кнопку **ВВОД**, после чего на экране появится одноименное подменю;

е) выделить пункт меню "Образец" и установить в нем положение "СО-2 Н59";

ж) выйти из подменю "ОБРАЗЕЦ", для чего нажать кнопку **ОТМЕНА**;

и) включить режим "Настройка по СО", для чего выделить пункт "Вкл." и с помощью кнопки ,  или **ВВОД** установить в нем символ 

к) вызвать подменю "ПЭП";

л) установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) со стороны шкалы "α" в зоне отсутствия внутренних отражателей и получить первый донный сигнал (см. рисунок 7.6). Кнопками  и  добиться положения вершины сигнала в пределах от 1,5 до 7,5 клеток.

Примечание – Если амплитуда первого донного сигнала не достигает указанного уровня, то необходимо:

- вызвать меню "ГЕНЕРАТОР-ПРИЕМНИК";


¹⁾ Операции пп. 7.4.7.2–7.4.7.5 выполняются только при первичной поверке



- выделить пункт "Амплитуда" и временно заменить состояние "низкая" на состояние "высокая";

- нажать кнопку  и вновь выполнить п. к).




После выполнения пп. к) – н) в пункте меню "Амплитуда" следует восстановить исходное состояние "низкая";

м) включить режим "ОГИБАЮЩАЯ". Притирая ПЭП, уточнить максимум первого донного сигнала. Снять ПЭП с образца. Удалить контактирующую жидкость с образца;




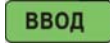
н) выделить пункт "Истинная дальность". Если после значения в этом пункте меню индицируется буква "R" или "T", то один или два раза нажать кнопку , пока не будет выведена буква "Y" (глубина залегания в миллиметрах);

п) нажать кнопку  и далее с помощью цифровых кнопок установить в нем значение "59". По окончании ввода вновь нажать кнопку .

Примечание – В результате выполнения операций к) – п) установится необходимое значение параметра "Время ПЭП";

р) выключить режим "Настройка по СО", для чего вызвать меню "НАСТРОЙКА ПО СО", выделить пункт "Вкл." и с помощью кнопки  или  снять в нем символ .

с) вызвать меню "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ";

т) выделить пункт меню "Скорость". С помощью кнопок  и  или после нажатия кнопки  с помощью цифровых кнопок установить в нем значение скорости УЗК по аттестату для образца используемой толщины. Если использовались цифровые кнопки, то по окончании ввода требуемого значения необходимо повторно нажать кнопку .



у) вызвать меню "ТОЛЩ-МЕР";

ф) установить ПЭП на поверхность одного из образцов, указанных в таблице 7.7. Получить серию донных сигналов, отраженных от противоположной поверхности образца;

х) функциональными кнопками  – "" и  – "" установить стробы ручных меток таким образом, чтобы первая ручная метка находилась по развертке напротив максимума первого донного сигнала, а вторая ручная метка – напротив максимума второго донного сигнала.

Примечание – В начале выполнения пп. ф) и х) возможно временное уменьшение усиления и исчезновение сигналов на экране. В этом случае необходимое усиление автоматически установится в течение 2–3 с;

ц) считать в измерительной строке измеренное значение толщины "Y".

Примечание – При размещении ПЭП П111-10-К4 на образце толщиной 3 мм и затруднении установки первой и второй ручных меток напротив соответственно максимумов первого и второго донного сигналов и(или) считывания значения "Y" допускается кнопками  и  в пункте меню "Режим" (меню "РЕЖИМЫ ИЗМЕРЕНИЙ") заменить состояние "1 и 2" на "2 и 4". В этом случае первую и вторую ручные метки следует устанавливать соответственно напротив второго и четвертого донного сигналов;

ч) рассчитать значение абсолютной погрешности измерения толщины ΔY , мм, по формуле:

$$\Delta Y = Y - Y_{и},$$

где Y – значение толщины, определенное в п. ц), мм;

$Y_{и}$ – значение толщины, указанное в таблице 7.7, мм;

ш) удалить контактирующую жидкость с образца;

щ) выполнить пп. б)–ш) для других толщин образцов, указанных в таблице 7.7, и других ПЭП, предоставленных на поверку.

Примечание – Если при переходе к другой толщине образца номер настройки в соответствии с таблицей 7.7 не изменяется, то повторное выполнение операций г) – р) не требуется;

ъ) удалить контактирующую жидкость с ПЭП;

ы) выключить дефектоскоп.

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если рассчитанные в п. ч) значения ΔY находятся в пределах значений $\Delta Y_{и}$ из таблицы 7.7.

7.4.7.2 Определение дополнительной абсолютной погрешности измерения толщины со стороны шероховатой поверхности в диапазоне значений параметра шероховатости до 160 мкм производится в следующей последовательности:

а) включить дефектоскоп;

б) подключить ПЭП в соответствии с таблицей 7.8 к разъему "↔" на БЭ;

в) вызвать настройку в соответствии с таблицей 7.8;

г) выполнить пп. 7.4.7.1,г)–7.4.7.1,у);

д) установить ПЭП на поверхность соответствующего образца-свидетеля для одного из шероховатых образцов, указанных в таблице 7.8. Получить серию донных сигналов, отраженных от противоположной поверхности образца;

Таблица 7.8

Тип ПЭП	Толщина образца $Y_{и}$, мм	Номер настройки	Значение параметра шероховатости R_z , мкм, при установке ПЭП со стороны		Предельное отклонение параметра шероховатости δR_z , %	Разнотолщинность образца, не более, мм	Максимальная разность толщины образца-свидетеля, мм
			шероховатой поверхности	гладкой поверхности			
П111-10-К4	3,00	205	160	320	±20	0,008	0,004
П111-10-К4	10,00	205					0,005
П112-5-12/2 АБ-001 (П112-5-12/2-Б)	100,00	176					0,005

Примечание – Для поверки используются стандартные образцы толщины ГСО 2218-81 из комплекта КУСОТ-180 (ГСО 2217-81) ТУ-289-81.

е) выполнить пп. 7.4.7.1,х) и 7.4.7.1,ц), определяя толщину образца-свидетеля Y_{O-C} , мм;

ж) установить ПЭП на соответствующий образцу-свидетелю образец шероховатый со стороны шероховатой поверхности. Получить серию донных сигналов, отраженных от противоположной поверхности образца.

Примечание – Для ПЭП типа П112-5-12/2 АБ-001 (П112-5-12/2-Б) акустический экран должен быть ориентирован перпендикулярно направлению линий выступов и впадин на образце;

и) выполнить пп. 7.4.7.1,х) и 7.4.7.1,ц);

к) повторить пп. ж) и и) еще четыре раза. Удалить контактирующую жидкость с образца. Определить среднее арифметическое из пяти измерений толщины шероховатого образца $Y_{ШЕР/ГЛ.СР}$, мм;

л) определить дополнительную погрешность $\Delta Y_{ДОП}$, мм, для чего вычислить разность между значениями толщины, определенными при выполнении пп. е) и к):

$$\Delta Y_{ДОП} = Y_{ШЕР/ГЛ.СР} - Y_{O-C},$$

м) выполнить операции б)–л) для образцов других толщин, указанных в таблице 7.6.

Примечание – Если при переходе к другой толщине тип ПЭП в соответствии с таблицей 7.8 не изменяется, то повторное выполнение пп. б) и г) не требуется;

н) удалить контактирующую жидкость с ПЭП;

п) выключить дефектоскоп.

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если рассчитанные в п. л) значения $\Delta Y_{ДОП}$ для каждого значения толщины из таблицы 7.8 находятся в пределах $\pm 0,2$ мм.

7.4.7.3 Определение дополнительной абсолютной погрешности измерения толщины со стороны гладкой поверхности в диапазоне значений параметра шероховатости до 320 мкм производится в следующей последовательности:

а) выполнить пп. 7.4.7.2,а)–7.4.7.2,в);

б) выполнить пп. 7.4.7.1,г)–7.4.7.1,у);

в) выполнить пп. 7.4.7.2,д), 7.4.7.1,х) и 7.4.6.1,ц), определяя толщину образца-свидетеля Y_{O-C} , мм;

г) установить ПЭП на соответствующий образцу-свидетелю шероховатый образец со стороны гладкой поверхности. Получить серию донных сигналов, отраженных от противоположной поверхности образца.

Примечание – Для ПЭП типа П112-5-12/2 АБ-001 (П112-5-12/2-Б) акустический экран должен быть ориентирован перпендикулярно направлению линий выступов и впадин на образце;

д) выполнить пп. 7.4.7.1,х) и 7.4.7.1,ц);

е) повторить пп. г) и д) еще четыре раза. Удалить контактирующую жидкость с образца. Определить среднее арифметическое из пяти измерений толщины шероховатого образца $Y_{ГЛ/ШЕР.СР}$, мм;

ж) определить разность между толщиной образца-свидетеля и толщиной шероховатого образца, замеренной по впадинам, как значение параметра шероховатости R_z шероховатого образца, указанное в аттестате на образец; округлить это значение до десятых долей миллиметра;

и) определить дополнительную погрешность $\Delta Y_{ДОП}$, мм, по формуле:

$$\Delta Y_{ДОП} = R_z - (Y_{ГЛ/ШЕР.СР} - Y_{О-С});$$

к) выполнить операции б)–и) для образцов других толщин, указанных в таблице 7.7. Удалить контактирующую жидкость с ПЭП.

Примечание – Если при переходе к другой толщине образца номер настройки в соответствии с таблицей 7.8 не изменяется, то повторное выполнение п. б) не требуется;

л) выключить дефектоскоп.

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если рассчитанные в п. и) значения $\Delta Y_{ДОП}$ для каждого значения толщины из таблицы 7.8 находятся в пределах $\pm 0,2$ мм.

7.4.7.4 Определение дополнительной абсолютной погрешности толщиномеров при радиусе кривизны поверхности изделия 10 мм и более производится в следующей последовательности:

а) включить дефектоскоп;

б) подключить ПЭП П111-10-К4 к разъему "↔" на БЭ;

в) вызвать настройку 205;

г) выполнить пп. 7.4.7.1,г)–7.4.7.1,у);

д) установить ПЭП на поверхность образца-свидетеля для криволинейного образца 3-R10¹⁾ из комплекта ГСО 2219-81 образцов толщины КУСОТ-180. Получить серию донных сигналов, отраженных от противоположной поверхности образца;

е) выполнить пп. 7.4.7.1,х) и 7.4.7.1,ц), определяя толщину образца-свидетеля $Y_{О-С}$, мм;

ж) установить ПЭП на криволинейный образец со стороны выпуклой поверхности. Получить серию донных сигналов, отраженных от противоположной поверхности образца;

и) выполнить пп. 7.4.7.1,х) и 7.4.7.1,ц);

¹⁾ Разнотолщинность образца не более 0,01 мм; разность толщин образца и образца-свидетеля не более 0,004 мм

к) повторить пп. ж) и и) еще четыре раза. Удалить контактирующую жидкость с образца и ПЭП. Определить среднее арифметическое из пяти измерений толщины криволинейного образца $Y_{КРИВ.СР}$, мм;

л) определить дополнительную погрешность $\Delta Y_{ДОП}$, мм, для чего вычислить разность между значениями толщины, определенными при выполнении операций и) и д):

$$\Delta Y_{ДОП} = Y_{КРИВ.СР} - Y_{О-С};$$

м) выключить дефектоскоп.

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если рассчитанное в п. л) значение $\Delta Y_{ДОП}$ находится в пределах $\pm 0,1$ мм.

7.4.7.5 Определение абсолютной погрешности измерения толщины при измерении толщины непараллельных образцов производится в следующей последовательности:

а) измерить с помощью штангенциркуля наибольший диаметр корпуса ПЭП;

б) выполнить пп. 7.4.7.4,а) – 7.4.7.4,в);

в) выполнить пп. 7.4.7.1,г)–7.4.7.1,у);

г) вычислить значения показаний по шкале непараллельного образца толщины L , мм, для значений $Y_{И}$ толщины 3,00; 7,00 и 15,00 мм по формуле:

$$L = 19,107 Y_{И} - D/2,$$

где $Y_{И}$ – значение толщины, мм;

D – размер ПЭП, определенный при выполнении п. а), мм.

Значения L следует округлять до первого знака после запятой;

д) установить на непараллельный образец толщины¹⁾ 2 из комплекта ГСО 2219-81 образцов толщины КУСОТ-180 (рисунок 7.9) нониус²⁾ 3 так, чтобы он свободно скользил по образцу;

е) передвинуть нониус 3 по образцу 2 до совмещения центральной риски нониуса с делением шкалы на образце, соответствующим целой части значения L для одного из значений толщины, указанных в п. д). Зафиксировать нониус винтами 5;

ж) установить движок 4 на нониус 3 и совместить деление движка, соответствующее дробной части значения L , с соответствующей риской нониуса (аналогично тому, как это делается при установке нониуса штангенциркуля). Зафиксировать движок винтом 6;

и) установить ПЭП 1 (см. рисунок 7.9) на поверхность образца 2 таким об-

¹⁾ Непараллельность рабочих поверхностей образца на базе 100 мм – 5240 мкм; диапазон воспроизводимых толщин 0,2–20 мм

²⁾ Нонинус 3 и движок 4 входят в состав отсчетных механизмов комплекта непараллельных образцов толщины

разом, чтобы боковая поверхность ПЭП касалась движка 4. Получить серию донных сигналов, отраженных от противоположной поверхности образца;

- к) выполнить пп. 7.4.7.1,х) и 7.4.7.1,ц);
- л) ослабить винты 5 и 6 (см. рисунок 7.9);

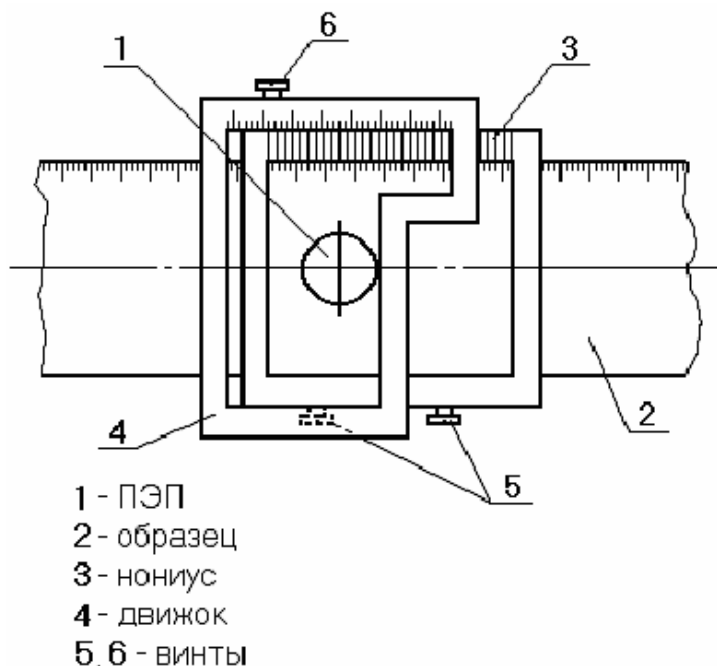


Рисунок 7.9

м) повторить пп. е)–л) еще четыре раза. Определить среднее арифметическое из пяти измерений $Y_{\text{НЕПАР.СР}}$, мм;

н) определить дополнительную погрешность ΔY , мм, для чего вычислить разность между значением толщины, определенным при выполнении п. м), и значением толщины, используемым в п. г):

$$\Delta Y = Y_{\text{НЕПАР.СР}} - Y_{\text{И}}$$

- п) ослабить винты 5 и 6 (см. рисунок 7.9);
- р) выполнить пп. д)–п) для всех значений толщины, указанных в п. г);
- с) удалить контактирующую жидкость с ПЭП и образца;
- т) выключить дефектоскоп.

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если рассчитанные в п. н) значения ΔY для каждой из толщин, указанных в п. г), находятся в пределах $\pm 0,3$ мм.

7.4.8 Проверка диапазона зоны контроля по глубине залегания, условной чувствительности и запаса чувствительности¹⁾

7.4.8.1 Проверка диапазона зоны контроля по глубине залегания, условной чувствительности, запаса чувствительности для ПЭП с номинальным значением угла ввода ниже 90° производится в следующей последовательности:

- а) включить дефектоскоп;
- б) подключить ПЭП к разъему \leftrightarrow (для совмещенных ПЭП) или к разъемам \rightarrow и \leftarrow (для РС-ПЭП) на БЭ;
- в) вызвать настройку с номером, указанным в таблице 7.4 для используемого ПЭП; убедиться в индикации меню "НАСТРОЙКА";
- г) установить ПЭП на поверхность образца с отражателем на глубине Y_{MAX} , выбранного в соответствии с таблицей 7.4. Перемещая ПЭП в небольших пределах по поверхности образца (притирая ПЭП), добиться максимальной амплитуды эхо-сигнала от требуемого отражателя (см. рисунки 7.8 и 7.10). Запомнить положение отраженного сигнала по длине развертки экрана дефектоскопа.

Примечание – Следует учитывать, что в ряде случаев при использовании образцов типа МД4-0-Х эхо-сигнал от цилиндрического отражателя расположен непосредственно за зондирующим или перед донным сигналом;

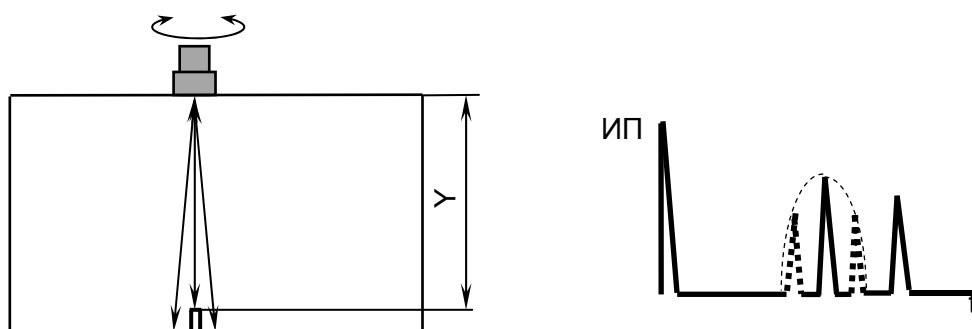


Рисунок 7.10

- д) кнопками $\leftarrow 6$ и $\rightarrow 7$ выставить амплитуду эхо-сигнала, равную половине высоты А-развертки;
- е) зафиксировать значение $M_{РАБ}$, дБ, рабочей условной чувствительности, равное значению усиления " \triangleright ", индицируемому в измерительной строке;
- ж) сместить ПЭП на бездефектный участок. Кнопками $\leftarrow 6$ и $\rightarrow 7$ установить максимально возможное усиление так, чтобы уровень помех в месте расположения эхо-сигнала по длине развертки (п. д)) составлял две клетки по высоте А-развертки. Зафиксировать значение $M_{РЕАЛ}$, дБ, реальной чувствительности, равное значению усиления " \triangleright ", индицируемому в измерительной строке;

¹⁾ Для ПЭП с номинальным значением угла ввода 90° , а также для ПЭП на частоту ниже 1 МГц диапазон зоны контроля по глубине залегания и запас чувствительности не определяются

- и) снять ПЭП с образца. Удалить контактирующую жидкость с ПЭП;
- к) рассчитать значение запаса чувствительности ΔM , дБ:

$$\Delta M = M_{\text{РЕАЛ}} - M_{\text{РАБ}};$$

- л) установить кнопками и значение $M_{\text{РАБ}}$, дБ, рабочей условной чувствительности;
- м) войти в меню "ВЫРАВНИВ. ЧУВСТ-СТИ";
- н) войти в пункт "режим" и с помощью кнопок и установить в нем положение "ручное";
- п) войти в подменю "ПАРАМЕТРЫ ВРЧ", для чего выделить соответствующий пункт и нажать кнопку ;
- р) выделить пункт меню "Амплитуда";
- с) установить ПЭП на поверхность образца с отражателем на глубине Y_{MIN} , выбранного в соответствии с таблицей 7.4. Перемещая ПЭП в небольших пределах по поверхности образца, добиться максимальной амплитуды эхо-сигнала от требуемого отражателя (см. рисунки 7.8 и 7.10). Используя кнопки и , выставить амплитуду сигнала наиболее близкую к половине высоты А-развертки;
- т) выполнить пп. д)–к) для эхо-сигнала от отражателя, расположенного на глубине Y_{MIN} ;
- у) повторить пп. б)–т) для всех предоставленных на поверку ПЭП;
- ф) выключить дефектоскоп.

Измеренные в п. е) значения $M_{\text{РАБ}}$ рабочей условной чувствительности для $Y_{\text{МАХ}}$ должны отличаться от указанных в таблице 7.4 номинальных значений усиления не более, чем на ± 10 дБ для ПЭП типа П121-2,5-40 А-001 и П111-2,5-К12 А-001 и на ± 16 дБ для других типов ПЭП.

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если рассчитанные в п. к) значения ΔM запаса чувствительности находятся не менее 10 дБ (для наклонных ПЭП) и 6 дБ (для прямых ПЭП).

7.4.8.2 Определение условной чувствительности для ПЭП с номинальным значением угла ввода 90° производится в следующей последовательности:

- а) выполнить пп. 7.4.8.1, а)–7.4.8.1, в);
- б) установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) со стороны шкалы " α° " так, чтобы задняя грань ПЭП располагалась у правой боковой поверхности образца (рисунок 7.11). При этом на поверхности образца в пределах расстояния Y контактирующая жидкость должна отсутствовать;
- в) выполнить пп. 7.4.8.1, д) и 7.4.8.1, е);
- г) повторить пп. 7.4.8.1, б), 7.4.8.1, в), 7.4.8.2, б), 7.4.8.1, д) и 7.4.8.1, е) для всех предоставленных на поверку ПЭП;

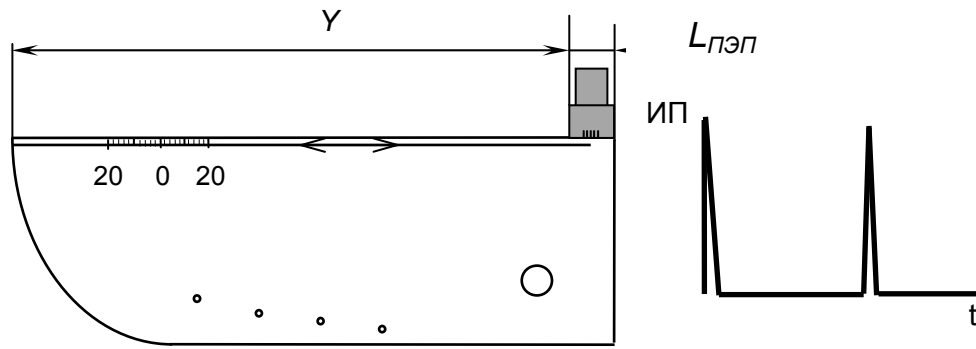


Рисунок 7.11

д) выключить дефектоскоп.

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если измеренные значения $M_{РАБ}$ рабочей условной чувствительности отличаются от указанных в таблице 7.4 номинальных значений усиления не более чем на ± 16 дБ.

7.4.9 Определение допускаемой абсолютной погрешности измерения эквивалентной площади отражателя


7.4.9.1 Определение допускаемой абсолютной погрешности измерения эквивалентной площади отражателя для прямых совмещенных ПЭП производится в следующей последовательности:

- а) включить дефектоскоп;
- б) подключить один из предоставленных на поверку и указанных в таблице 7.9 ПЭП к разъему "↔" на БЭ;
- в) вызвать настройку в соответствии с таблицей 7.9;

Таблица 7.9

Условное обозначение ПЭП	Номер настройки
П111-5-К6	179
П111-2,5-К12	145

г) установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) со стороны шкалы " α° " в зоне отсутствия внутренних отражателей (см. рисунок 7.7). Получить первый донный сигнал и установить его высоту по экрану в пределах от 5 до 7 клеток;

д) включить режим "ОГИБАЮЩАЯ", для чего нажать кнопку . При тирая ПЭП, уточнить максимум первого донного сигнала;

е) вызвать подменю "ПЭП";

ж) не сдвигая ПЭП, выделить пункт меню "Истинная дальность"; если после значения, индицируемого в этом пункте, выведена буква "R" или "T", то на-

жать кнопку **YRT** один или два раза, пока не будет выведена буква "Y" (глубина залегания в миллиметрах);

и) нажать кнопку **ВВОД** и далее с помощью цифровых кнопок установить в нем значение 59 мм. По окончании ввода вновь нажать кнопку **ВВОД**.

Примечание – В результате выполнения операций пп. г)–и) установится необходимое значение параметра "Время ПЭП";

к) нажать кнопку **МЕНЮ**, после чего произойдет выход из меню "ПЭП";

л) вызвать меню "ЧУВСТ-СТЬ";

м) установить ПЭП на поверхность образца в соответствии с таблицей 7.10 и рисунком 7.12. Получить донный сигнал и установить его высоту по экрану в пределах от 5 до 7 клеток;

Таблица 7.10

Условное обозначение образца	Толщина образца, мм	Параметры плоскодонного отверстия в образце			Допустимая погрешность измерений ΔS , мм ²
		Глубина залегания, мм	Диаметр, мм	Площадь торца S, мм ²	
МД4-0-Х-17	195	180	2,0	3,1	$\pm 2,0$
МД4-0-Х-19	195	180	3,2	8,0	$\pm 2,7$
МД4-0-Х-25	105	90	3,2	8,0	$\pm 2,7$

Примечание – Значение $\Delta S = \pm(1,5 + 0,15S)$

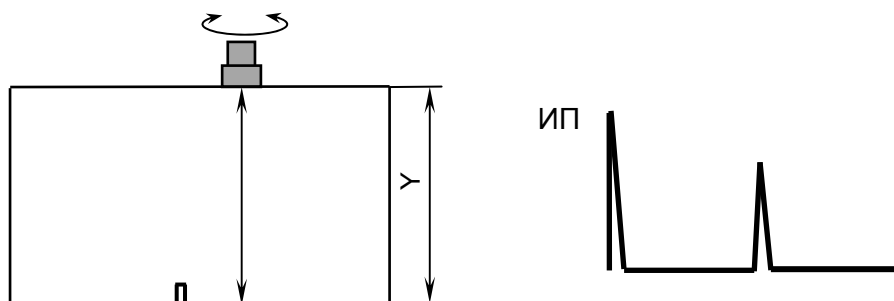






Рисунок 7.12

н) включить режим "ОГИБАЮЩАЯ", для чего нажать кнопку **ОГИБ.** При-тирая ПЭП, уточнить максимум первого донного сигнала;

п) нажать функциональную кнопку **В** – "Настроить";

р) установить ПЭП на поверхность образца; получить эхо-сигнал от плоскодонного отверстия (см. рисунок 7.10) и установить высоту эхо-сигнала по экрану в пределах от 5 до 7 клеток;

с) нажав 2 раза кнопку **ОТМЕНА** выйти из меню и нажать функциональную кнопку **В** – "Измерения", после чего на экране появится дополнительное окно;

т) с помощью функциональных кнопок  – "" и  – "" передвинуть ручную метку таким образом, чтобы эхо-сигнал от отверстия оказался в стробе ручной метки;

у) притирая ПЭП, найти положение, при котором значение "Sэкв", индицируемое в дополнительном окне (значение эквивалентной площади, мм², определяемое с использованием ручной метки), будет наибольшим;

ф) рассчитать значение абсолютной погрешности ΔS , мм², определения эквивалентной площади по формуле:

$$\Delta S = S - S_{\text{ЭКВ}},$$

где S – значение площади торца плоскодонного отверстия, указанное в таблице 7.9, мм²,

$S_{\text{ЭКВ}}$ – значение, определенное в п. у), мм²;

х) удалить контактирующую жидкость с образца;

ц) выполнить операции пп. л)–ф) для каждого из образцов, указанных в таблице 7.10;


ч) выполнить операции пп. б)–ц) для других ПЭП (из указанных в таблице 7.10), предоставленных на поверку;

ш) выключить дефектоскоп.

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если рассчитанные в п. ф) значения (для обоих типов ПЭП, указанных в таблице 7.9, и для всех образцов, указанных в таблице 7.10) не превышают значений ΔS из таблицы 7.10.


7.4.9.2 Определение допускаемой абсолютной погрешности измерения эквивалентной площади отражателя для наклонных совмещенных ПЭП производится в следующей последовательности:

а) включить дефектоскоп;

б) подключить ПЭП П121-2,5-50 к разъему "" на БЭ;


в) вызвать настройку 146;



г) установить ПЭП на поверхность образца СО-ЗР (СО-2) (см. рисунок 7.3) со стороны шкалы "20-0-20" (" α° ") так, чтобы точка выхода луча ПЭП соответствовала отметке "0" по шкале "20-0-20". Получить эхо-сигнал от цилиндрической фокусирующей поверхности и установить его высоту по экрану в пределах от 5 до 7 клеток;

д) включить режим "ОГИБАЮЩАЯ", для чего нажать кнопку . Перемещая ПЭП по поверхности образца, уточнить максимум эхо-сигнала;

е) уточнить положение точки выхода луча ПЭП; она должна соответствовать отметке "0" по шкале "20-0-20". Если местоположение точки выхода отличается от отмеченного на боковой поверхности ПЭП на 1 мм или более, отметить на боковой поверхности ПЭП истинное местоположение точки выхода; снять ПЭП с образца;


ж) вызвать подменю "ПЭП";

и) выделить пункт "Истинная дальность"; если после значения, индицируемого в этом пункте, выведена буква "Y" или "T", то нажать кнопку  один или два раза, пока не будет выведена буква "R" (расстояние по лучу в миллиметрах);

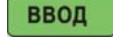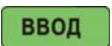

к) нажать кнопку  и далее с помощью цифровых кнопок установить в нем значение, равное радиусу цилиндрической фокусирующей поверхности в миллиметрах (для СО-3Р: "59"; для СО-3: "55"). По окончании ввода вновь нажать кнопку .

Примечание – В результате выполнения операций пп. д), ж) – к) установится необходимое значение параметра "Время ПЭП";

л) установить ПЭП на поверхность образца СО-3Р (СО-2) (см. рисунок 7.4) со стороны шкалы " α° " так, чтобы точка выхода луча ПЭП соответствовала отметке "50";

м) включить режим "ОГИБАЮЩАЯ", для чего нажать кнопку . Перемещая ПЭП поперек продольной оси образца, уточнить максимум эхо-сигнала;

н) установить ПЭП в положение, при котором текущий сигнал расположен в том же месте развертки экрана, что и максимум огибающей, и определить угол ввода по шкале " α° " (с учетом фактического местоположения точки выхода луча ПЭП);

п) если угол ввода отличается от 50° в пределах $\pm 1,5^\circ$, необходимо откорректировать значение угла ввода. Для этого выделить пункт меню "УГОЛ ВВОДА" и, используя кнопки  и , установить фактическое значение угла ввода.

Примечание – Если угол ввода отличается от 50° более, чем на $\pm 1,5^\circ$, то ПЭП должен быть заменен другим ПЭП того же типа, после чего следует вновь выполнить операции пп. б)–п);


р) нажать кнопку ,





с) войти в меню "ЧУВСТ-ТЬ".

Примечание – При выполнении операций пп. н) – с) должен быть включен режим "ОГИБАЮЩАЯ";

т) нажать функциональную кнопку "Настроить";

у) установить ПЭП на поверхность образца МД2-0-Х-1 (см. рисунок 7.8). Получить эхо-сигнал от бокового отверстия диаметром 1,6 мм на глубине 45 мм и установить его высоту по экрану дефектоскопа в пределах от 5 до 7 клеток;

 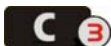ф) нажав 2 раза кнопку , выйти из меню и нажать функциональную кнопку "Измерения", после чего на экране появится дополнительное окно;

х) функциональными кнопками  – "" и  – "" передвинуть ручную метку таким образом, чтобы эхо-сигнал от отверстия оказался в стробе ручной метки;


ц) перемещая ПЭП в небольших пределах по поверхности образца, найти положение, при котором значение "Sэкв", индицируемое в дополнительном окне (значение эквивалентной площади, мм², в последней строке меню, определяемое с использованием ручной метки), будет наибольшим;



ч) рассчитать значение абсолютной погрешности ΔS , мм², измерения эквивалентной площади по формуле:

$$\Delta S = S - S_{ЭКВ},$$

где $S_{ЭКВ}$ – значение, определенное в п. ц), мм²,

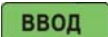S – расчетное значение эквивалентной площади отверстия, указанное в таблице 7.11, мм²;

ш) войти в меню "ПАРАМЕТРЫ АРД", после чего войти в подменю "ОПОРНЫЙ СИГНАЛ ОБОБЩ. АРД", для чего выделить одноименный пункт и нажать кнопку 

щ) выделить пункт "Отражатель" и с помощью кнопок  и  установить в нем значение "фокусир.";

ъ) войти в меню "ЧУВСТ-ТЬ";

ы) произвести настройку чувствительности по цилиндрической поверхности образца СО-ЗР (СО-3), для чего выполнить операции пп. г), д) и т);

Таблица 7.11

Операция (№ пункта)	Отражатель, используемый для получения опорного сигнала	Условное обозначение образца с боковым от- верстием	Параметры бокового отверстия		Расчетное значение эквивалентной площади S , мм ² , для угла ввода					Допустимая погрешность измерений ΔS , мм ²
			Глуби- на, мм	Диа- метр, мм	48,5°	49,0°	50,0°	51,0°	51,5°	
ф)	Боковое от- верстие Ø6 мм в СО- ЗР (СО-2)	МД2-0-Х-1	45	1,6	5,2	5,2	5,3	5,3	5,4	±1,8
э)	Полукруг в СО-ЗР (СО-3)	СО-ЗР (СО-3)	44	6	10,0	10,0	10,1	10,2	10,3	±3,7
Примечание – Значение $\Delta S = \pm(0,4S - 0,3)$										

ь) измерить эквивалентную площадь " $S_{ЭКВ}$ " бокового отверстия в образце СО-ЗР (СО-2), для чего выполнить операции пп. л), м), ф), х) и ц);

э) рассчитать значение абсолютной погрешности ΔS , мм², определения эквивалентной площади по формуле:

$$\Delta S = S - S_{ЭКВ},$$

где $S_{ЭКВ}$ – значение эквивалентной площади, определенное в п. ь), мм²,

S – расчетное значение эквивалентной площади отверстия, указанное в таблице 7.11, мм²;







ю) удалить контактирующую жидкость с образцов;

я) выключить дефектоскоп.




Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если значения ΔS , рассчитанные в пп. ч) и э), не превышают по абсолютной величине значения ΔS из таблицы 7.11.

7.5 Опробование вихретокового канала

7.5.1 Опробование вихретокового канала дефектоскопа проводится в следующей последовательности:

- а) включить дефектоскоп;
- б) вызвать меню "ИНДИКАТОРЫ". Убедиться, что в пункте меню "Звук" установлен символ . При необходимости кнопками ,  или  установить символ ;
- в) вызвать настройку с номером 300;
- г) подключить ВТП ПН-7,5-АК-003 к разъему "ВТП";
- д) удерживая ВТП в воздухе на расстоянии не менее 15 см от поверхности образца, задать условие остановки развертки, для чего нажать кнопку ">Воздух"< – ;
- е) несколько раз провести ВТП по поверхности образца СОП-001.70 перпендикулярно искусственному дефекту глубиной 1 мм (шероховатость поверхности образца R_a 2,5). Убедиться, что при прохождении ВТП над искусственным дефектом на экране появляется сигнал. Снять ВТП с поверхности образца.

Примечание – При отрыве ВТП от образца возникающий у правого края экрана сигнал является помехой (из-за мгновенного изменения магнитной и электрической проницаемости) и не должен рассматриваться как сигнал от искусственного дефекта;

- ж) изменяя усиление кнопками  и , добиться положения вершины максимального сигнала от искусственного дефекта на пороге срабатывания АСД;
- и) увеличить усиление кнопкой  на 5 единиц;
- к) несколько раз провести ВТП по поверхности образца СОП-001.70 перпендикулярно искусственному дефекту глубиной 1 мм. Убедиться, что срабатывает звуковая сигнализация;
- л) выключить дефектоскоп.

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если при выполнении пункта к) срабатывает звуковая сигнализация.

7.6 Определение метрологических характеристик вихретокового канала

7.6.1 Определение амплитуды и частоты сигнала задающего генератора вихретокового канала

7.6.1.1 Определение амплитуды и частоты сигнала задающего генератора вихретокового канала проводится в следующей последовательности:

- а) собрать схему согласно приложению Л;
- б) установить на осциллографе С1-64: синхронизация – внутренняя; развертка – ждущая; усиление – 2 В/дел.; переключатель "режим работы каналов" – "I±II"; переключатель "канал II" – "-"; длительность развертки 10 мкс;
- в) включить дефектоскоп;
- г) вызвать настройку с номером 301 (частота сигнала задающего генератора 10 кГц);
- д) измерить по осциллографу амплитуду U_{MAX} , В сигнала задающего генератора вихретокового канала;
- е) измерить по осциллографу временной интервал τ , мкс, между первым и вторым максимумами сигнала задающего генератора вихретокового канала;
- ж) вычислить частоту f_{ϕ} , кГц, заполнения сигнала задающего генератора вихретокового канала:

$$f_{\phi} = 1/\tau;$$

- и) вычислить отклонение Δf , кГц, фактического значения частоты f_{ϕ} от номинального значения f_H :

$$\Delta f = f_{\phi} - f_H;$$

- к) повторить пп. д)–и) для настройки с номером 302 (частота сигнала задающего генератора 100 кГц);
- л) выключить дефектоскоп.

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если измеренные в п. д) значения амплитуды U_{MAX} сигнала задающего генератора не менее 7,5 В.

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если рассчитанные в п. и) значения отклонения Δf частоты сигнала задающего генератора вихретокового канала не более $\pm 1,0$ и ± 10 кГц соответственно для номинальных значений частоты 10 и 100 кГц.

7.6.2 Проверка чувствительности вихретокового канала (минимальной глубины выявляемых поверхностных искусственных дефектов в СОП)

7.6.2.1 Проверка чувствительности вихретокового канала проводится в следующей последовательности:








- а) включить дефектоскоп;
- б) вызвать настройку с номером 300;
- в) меню "ОБЩЕЕ" и убедиться, что в пункте "Вид ВТП" индицируется требуемое значение в соответствии с таблицей 7.12; если это не так, то с помощью кнопок  и  выделить пункт "Вид ВТП" и кнопкой  или  установить в этом пункте необходимое значение;

Таблица 7.12

Тип ВТП	Вид ВТП	Образец
ПН-7,5-АК-003	пассивный	СОП-001.70 из комплекта КСОП-70
ПН-15-АК-004	пассивный	СОП-001.70 из комплекта КСОП-70
ПФ-ОН-4-Fe	активный	СОП-210,01 из комплекта КММД-21
ПФ-ОН-4-Al	активный	СОП-210.02 из комплекта КММД-21
ПФ-ОН-4-Ti	активный	СОП-210.03 из комплекта КММД-21
ПФ-Г1-4-Fe	активный	СОП-210.01 из комплекта КММД-21
ПФ-Г1-4-Al	активный	СОП-210.02 из комплекта КММД-21
ПФ-Г1-4-Ti	активный	СОП-210.03 из комплекта КММД-21
ПФ-Г2-4-Fe	активный	СОП-210.01 из комплекта КММД-21
ПФ-Г2-4-Al	активный	СОП-210.02 из комплекта КММД-21
ПФ-Г2-4-Ti	активный	СОП-210.03 из комплекта КММД-21
ПФ-ОН-14-Fe	активный	СОП-001.70 из комплекта КСОП-70
ПФ-ОН-38-Fe	активный	СОП-001.70 из комплекта КСОП-70

- г) подключить ВТП к разъему "ВТП" на передней панели БЭ;
- д) удерживая ВТП в воздухе на расстоянии не менее 15 см от поверхности образца, задать условие остановки развертки, для чего нажать кнопку ">Воздух<" – 
- е) несколько раз провести ВТП по поверхности образца, указанного в таблице 7.12, перпендикулярно искусственному дефекту глубиной 0,5 мм. Убедиться, что при прохождении ВТП над искусственным дефектом на экране появляется сигнал. Снять ВТП с поверхности образца.

Примечание – При отрыве ВТП от образца возникающий у правого края экрана сигнал является помехой (из-за мгновенного изменения магнитной и электрической проницаемости) и не должен рассматриваться как сигнал от искусственного дефекта;

ж) изменяя усиление кнопками  и , добиться положения вершины максимального сигнала от искусственного дефекта на пороге срабатывания АСД;

и) считать значение усиления \triangleright в измерительной строке;

к) повторить пп. в) – и) для каждого из ВТП, представленных на поверку,

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если измеренное в п. и) значение усиления \triangleright не более 70 дБ.


7.6.3 Определение допускаемой абсолютной погрешности измерения глубины дефекта

7.6.3.1 Определение допускаемой абсолютной погрешности измерения глубины дефекта с помощью вихретокового канала проводится в следующей последовательности:

а) включить дефектоскоп;

б) вызвать настройку с номером 300;

в) подключить ВТП ПН-7,5-АК-003 к разъему "ВТП" на БЭ;



г) удерживая ВТП в воздухе на расстоянии не менее 15 см от поверхности образца, провести определение условий остановки развертки, для чего нажать кнопку ">Воздух<" – ;


д) вызвать меню "БЕГУЩАЯ РАЗВЕРТКА";

е) провести ВТП по поверхности образца СОП-001.70 перпендикулярно искусственному дефекту глубиной 0,5 мм (шероховатость поверхности образца Ra 1,25), получить сигнал от него. Снять ВТП с поверхности образца. При этом на остановленной развертке сигнал от искусственного дефекта должен быть в пределах экрана (по ширине);

ж) изменяя усиление кнопками  и , добиться, чтобы положение вершины максимального сигнала было выше порога срабатывания АСД, но не более 7 клеток по высоте экрана;

и) с помощью кнопок  и  выделить пункт меню "Ист.глубина";

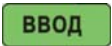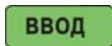к) нажать кнопку  и с помощью цифровых кнопок установить в пункте "Ист.глубина" значение 0,5 мм, после чего вновь нажать кнопку ;

л) убедиться в индикации в верхней измерительной строке значения "Н" (глубина трещины). В противном случае один или два раза нажать кнопку ;

м) убедиться, что в измерительной строке индицируется значение глубины "Н" (мм), равное значению, установленному в соответствии с п. к). В противном случае повторить пп. е) – к) еще один или два раза до тех пор, пока данное условие не будет выполнено;

н) провести ВТП по поверхности образца СОП-001.70 перпендикулярно искусственному дефекту глубиной 0,3 мм (шероховатость поверхности образца Ra 1,25) и получить сигнал от него. Снять ВТП с поверхности образца;

п) считать в верхней измерительной строке значение "Н" = Н (мм);

р) рассчитать значение абсолютной погрешности измерения глубины ΔH , мм, по формуле:

$$\Delta H = H - H_{и},$$

где Н – значение (мм), определенное в п. п);

$H_{и}$ – глубина искусственного дефекта в образце (мм);

Дефектоскоп считается прошедшим поверку с положительным результатом, если значение ΔH , рассчитанное в п. р) не более 0,19 мм по абсолютной величине, что соответствует формуле:

$$|\Delta H| \leq (0,1 + 0,3H).$$

8 ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОВЕРКИ

8.1 Результаты поверки заносят в протокол, форма которого приведена в приложении А.

8.2 Положительные результаты поверки оформляются в соответствии с ПР 50.2.006-94 путем выдачи Свидетельства о поверке установленного образца или записью результатов поверки в соответствующем разделе Паспорта ДШЕК.412239.003 ПС и (или) нанесением на средство измерения оттиска клейма.

8.3 Отрицательные результаты поверки оформляются путем выдачи извещения о непригодности средства измерения к дальнейшей эксплуатации или записью результатов поверки в разделе 15 Паспорта ДШЕК.412239.003 ПС и (или) гашением ранее нанесенного клейма с указанием параметров, по которым дефектоскоп не прошел поверку.

Главный метролог
ЗАО "Алтек"



С.Л.Молотков

ПРИЛОЖЕНИЕ А

(рекомендуемое)

**ФОРМА ПРОТОКОЛА ПОВЕРКИ
ДЕФЕКТΟΣКОПА «PELENG 307» УДЗ-307ВД
Протокол № _____**

поверки дефектоскопа "PELENG 307" УДЗ-307ВД ДШЕК.412239.003

заводской № _____ версия _____

изготовленного _____

принадлежащего _____

Условия поверки _____

Средства поверки _____

Результаты поверки

№ п/п	Проверяемые функции и поверяемые параметры дефектоскопа	Величина		Выводы
		требуемая	фактическая	
1	Внешний осмотр	–	–	
Поверка ультразвукового канала				
2	Опробование	–	–	
3а	Определение амплитуды зондирующих импульсов дефектоскопа, В, не менее: на частоте 0,40 МГц на частоте 0,62 МГц на частоте 1,25 МГц на частоте 1,80 МГц на частоте 2,50 МГц на частоте 5,00 МГц на частоте 10,00 МГц	105 105 105 105 105 105 105		
3б	Определение длительности зондирующих импульсов дефектоскопа, мкс: на частоте 0,40 МГц на частоте 0,62 МГц на частоте 1,25 МГц на частоте 1,80 МГц на частоте 2,00 МГц на частоте 2,50 МГц на частоте 4,00 МГц на частоте 5,00 МГц на частоте 10,00 МГц	не более 5,5 не более 3,8 не более 2,1 не более 1,7 не более 1,5 не более 1,3 не более 1,0 не более 0,9 не более 0,7		
3в	Определение частоты заполнения зондирующих импульсов дефектоскопа, МГц: на частоте 0,40 МГц на частоте 0,62 МГц на частоте 1,25 МГц на частоте 1,80 МГц на частоте 2,00 МГц на частоте 2,50 МГц на частоте 4,00 МГц на частоте 5,00 МГц на частоте 10,00 МГц	0,40±0,04 0,62±0,06 1,25±0,12 1,80±0,18 2,00±0,20 2,50±0,25 4,00±0,40 5,00±0,50 10,00±1,00		

Продолжение таблицы

№ п/п	Проверяемые функции и поверяемые параметры дефектоскопа	Величина		Выводы
		требуемая	фактическая	
4а	Определение допускаемой абсолютной погрешности измерения отношений, дБ, амплитуд сигналов на входе приемника с использованием регулировки усиления: 30 40 50 69 70 80		±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1	
4б	Определение допускаемой абсолютной погрешности измерения отношений, дБ, амплитуд сигналов на входе приемника относительно порога АСД: 5 -10		±0,4 ±2,5	
5	Определение допускаемой абсолютной погрешности измерения временных интервалов, мкс: 10,0 250,0 500,0		±0,3 ±2,7 ±5,2	
6	Определение точки выхода луча наклонных ПЭП и ее отклонения, мм: П121- ... П121- ...		не более ±1 ($\alpha < 60^\circ$) не более ±2 ($\alpha \geq 60^\circ$)	
7	Определение угла ввода наклонных ПЭП и его отклонения, град: П121- ... П121- ...		±1,5° ($\alpha_H < 60^\circ$) ±2° ($\alpha_H \geq 60^\circ$)	
8а	Определение допускаемой абсолютной погрешности измерения глубины Y отражателя для прямых ПЭП, мм: по второму донному сигналу по третьему донному сигналу		±1,7 ±2,3	
8б	Определение допускаемой абсолютной погрешности измерения координат отражателя для наклонных ПЭП, мм: координата X координата Y		см. табл. 7.6 см. табл. 7.6	

Продолжение таблицы

№ п/п	Проверяемые функции и поверяемые параметры дефектоскопа	Величина		Выводы
		требуемая	фактическая	
9а	Определение основной абсолютной погрешности измерения толщины, мм, не более, для толщины образцов: 3,00 10,00 100,00 300,00	 $\pm 0,10$ $\pm 0,10$ $\pm 0,15$ $\pm 0,25$		
9б	Определение дополнительной абсолютной погрешности измерения толщины, мм, не более, при установке ПЭП со стороны шероховатой поверхности для толщин шероховатых образцов: 3,00 10,00 100,00	 $\pm 0,2$ $\pm 0,2$ $\pm 0,2$		
9в	Определение дополнительной абсолютной погрешности измерения толщины, мм, не более, при установке ПЭП со стороны гладкой поверхности для толщин шероховатых образцов: 3,00 10,00 100,00	 $\pm 0,2$ $\pm 0,2$ $\pm 0,2$		
9г	Определение дополнительной абсолютной погрешности измерения толщины, мм, не более, для цилиндрического образца с радиусом кривизны 10 мм	$\pm 0,1$		
9д	Определение дополнительной абсолютной погрешности измерения толщины, мм, не более, для непараллельных образцов с углом 3°	$\pm 0,3$		
10а	Проверка диапазона зоны контроля по глубине залегания, мм, для ПЭП: П111- ... П112- ... П121- ...	см.табл. 7.4 см.табл. 7.4 см.табл. 7.4		
10б	Проверка условной чувствительности, дБ, для ПЭП: П111- ... П112- ... П121- ...	см.табл. 7.4 см.табл. 7.4 см.табл. 7.4		

Продолжение таблицы

№ п/п	Проверяемые функции и поверяемые параметры дефектоскопа	Величина		Выводы
		требуемая	фактическая	
10в	Проверка запаса чувствительности, дБ, мм, для ПЭП: П111- ... П112- ... П121- ...	6 дБ 6 дБ 10 дБ		
11а	Определение абсолютной погрешности измерения эквивалентной площади 3,1 мм ² , мм ² , не более, для прямых ПЭП: П111-2,5 П111-5	±2,0 ±2,0		
11б	Определение абсолютной погрешности измерения эквивалентной площади 8 мм ² , мм ² , не более, для прямых ПЭП: П111-2,5 П111-5	±2,7 ±2,7		
11в	Определение абсолютной погрешности измерения эквивалентной площади, мм ² , не более, для наклонного ПЭП П121-2,5-50 для боковых отверстий: Ø1,6 мм на глубине 45 мм Ø6 мм на глубине 44 мм	±1,8 ±3,7		
Поверка вихретокового канала				
12а	Определение амплитуды сигнала задающего генератора, В, не менее	7,5		
12б	Определение частоты сигнала задающего генератора вихретокового канала, кГц: 10,0 100,0	±1,0 ±10,0		
13	Проверка чувствительности (усиления) вихретокового канала, не более, ед.: ВТП ПН ... ВТП ПФ ...	70 70		
14	Определение допускаемой абсолютной погрешности измерения глубины дефекта, мм	±0,19		

Заключение по результатам поверки _____


Поверитель _____
подпись И.О.Фамилия

Дата поверки “ _____ ” _____ 20____ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

(обязательное)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ АМПЛИТУДЫ, ДЛИТЕЛЬНОСТИ И ЧАСТОТЫ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗОНДИРУЮЩИХ ИМПУЛЬСОВ ДЕФЕКТΟΣКОПА

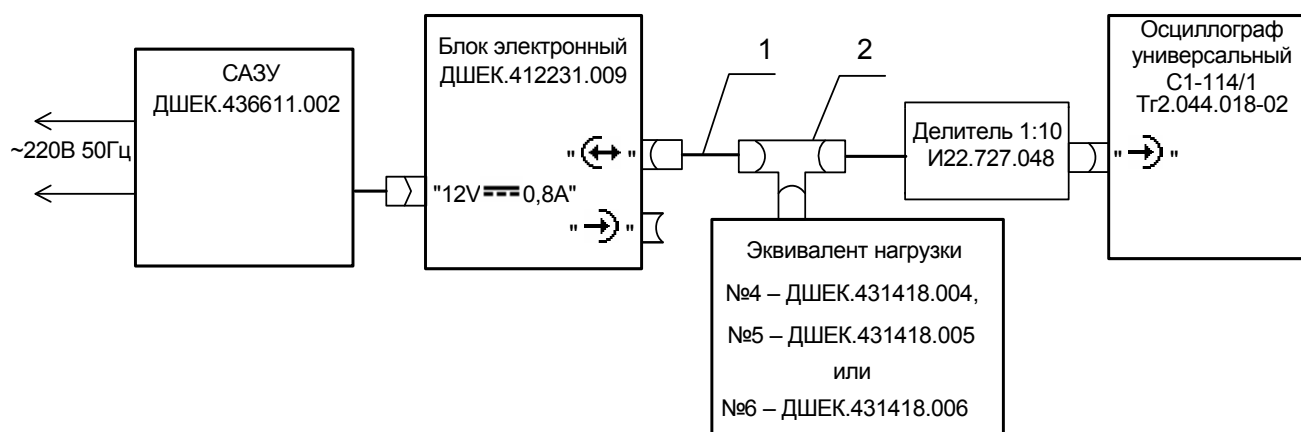


1 – кабель №3 ДШЕК.685611.003

2 – трройник CP50-95 ФВ 0.364.013 ТУ

ПРИЛОЖЕНИЕ В

(обязательное)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ДОПУСКАЕМОЙ АБСОЛЮТНОЙ ПОГРЕШНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ ОТНОШЕНИЙ АМПЛИТУД СИГНАЛОВ НА ВХОДЕ ПРИЕМНИКА ДЕФЕКТОСКОПА И ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛОВ

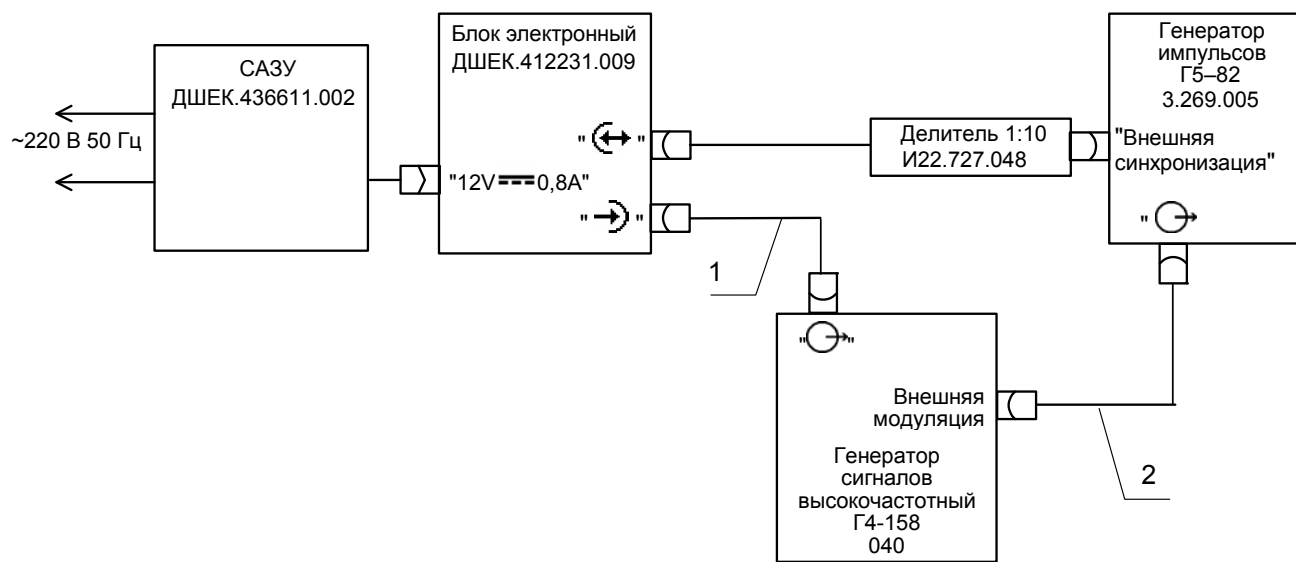

1 – кабель №3 ДШЕК.685611.003

2 – кабель №5 ДШЕК.685611.005

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

(справочное)

ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ ПОВЕРОЧНЫХ НАСТРОЕК

Таблица Г.1 – Значения параметров настроек для поверки ультразвукового канала

Номер настройки	"ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ"	"ГЕНЕРАТОР ПРИЕМНИК"				"ГЭП"		"ЗОНА ВС1"		"РАЗВЕРТКА"	"ПАРАМЕТРЫ АРД"							"ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СТИ"																				
	"Скорость", м/с	"Частота", МГц	"Схема включения ПЭП"	"Амплитуда"	"Периоды"	"Угол ввода", град	"Время ПЭП", мкс	"Начало", У	"Конец", У	"Тип развертки"	"Длительность", Т	"Режим АРД"	"Сэке", мм ²	"Максимальная дальность", У	ОПОРНЫЙ СИГНАЛ ОБОБЩЕННАЯ АРД		"РАЗМЕРЫ ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТА"			"ВРЧ вкл"	"Метод ВРЧ"	"ПАРАМЕТРЫ ВРЧ"																
															Отражатель	Ø от-раж., мм	"Форма"	"2a.", мм	"2b.", мм			"Начало", У	"Конец", У															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24															
051	5900	0,4	разд.	выс.	2	0	8,00	30	250	100 %	*	<input type="checkbox"/>	*	*	*	*	*	*	*	<input checked="" type="checkbox"/>	ручное	80	150															
051			совм.				8,00	30	250													80	150															
052			80				90																															
054			80				90																															
059			150				200																															
070	5900	0,62	разд.				выс.	2	0													8,00	30	195	100 %	*	<input type="checkbox"/>	*	*	*	*	*	*	*	<input checked="" type="checkbox"/>	ручное	80	150
071			совм.																			8,00	30	195													80	150
072			80																			90																
074			80																			90																
079			150																			200																
090	5900	1,25	разд.	выс.	2	0				8,00	10	40	100 %	*	<input type="checkbox"/>	*	*	*	*	*	*	*	<input checked="" type="checkbox"/>	ручное													15	20
091			совм.							3,60	30	195																									80	150
092			30							40																												
094			30							40																												
096			30							40																												
099			150				200																															
102	3260	РС	40				0,00	20	55	30	40																											

Методика поверки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24				
110	5900	1,8	разд	ВЫС.	2	0	8,00	10	40	100 %	*											ручное	15	20			
111								3,30	30														195	80	150		
112			совм				40	11,00	20														55	30	40		
114	3260						50	11,00	15														50	25	40		
116							65	11,00	15														50	25	40		
119	2999						90	30,00	100														250	150	200		
122	3260						РС	40	11,00														20	55	30	40	
125	5900	2,0	разд	ВЫС.	2	0	8,00	10	40	100 %	*											ручное	15	20			
130								6,90	10														40	15	20		
131							3,30	30	195			<input type="checkbox"/>	*	*	*	*	*	*	*	<input checked="" type="checkbox"/>		80	150				
132	3260	2,5	совм	ВЫС.	2	40	10,00	30	55	100 %	*												ручное	25	40		
133								45	10,00															15	55	25	40
134								50	10,00															15	50	25	40
135								58/60	10,00															15	50	25	40
136								65	10,00															10	50	20	35
137								70	10,00															10	50	20	30
139							2999		90															30,00	100	250	150
142			18	4,50	30	60	40	50																			
143	5900	2,5	совм	ВЫС.	2	0	0,00	15	1600	100 %	*											ручное	15	1600			
145									3,10														50	210			
146	3260		50	12,70	35	70						<input checked="" type="checkbox"/>	2,0	180	дон. пов		круг	12									
													5,0	45	бок. цил.	6	пря- моуг.	10	8			откл.	*	*			

Продолжение таблицы Г.1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24																			
150	5900	4,0	разд	выс.	2	0	8,00	10	40	100%	*												15	20																		
160							6,40	10	40														15	20																		
161							1,80	30	195														30	50																		
162	3260	5,0	совм			2	40	7,60	15														55	100%	*	<input type="checkbox"/>	*	*	*								<input checked="" type="checkbox"/>	ручное	25	40		
164							50	6,40	10														50																20	40		
166							65	5,10	10														50																20	30		
167							70	10,00	10														50																15	25		
168							75	10,00	10														50																10	15		
169							2999	5,0	PC														2																90	20,00	100	250
172	3260	70	9,00			10	50																	15	25																	
179	5900	10,0	совм	выс.	2	0	2,10	50	210	100%	*	<input checked="" type="checkbox"/>	2,0	180	дон. пов.			круг	6			<input type="checkbox"/>	откл.	*	*																	
190							6,00	5	25															7	10																	
191	3260	10,0	совм			2	0	1,50	30															100	100%	*	<input type="checkbox"/>	*	*	*								<input checked="" type="checkbox"/>	ручное	15	20	
196								65	4,80															10																45	15	25
197								70	4,80															10																40	12	20
198								75	4,80															10																30	10	15

Обозначения и примечания

* – значение параметра может быть любым (из-за того, что в данном режиме работы дефектоскопа не используется). Применяется установленное по умолчанию значение параметра.

Остальные параметры поверочных настроек установлены равными параметрам по умолчанию

Таблица Г.2 – Значения параметров настроек для поверки вихретокового канала

Номер настройки	Меню "ВИХРЕТОК"					
	"Частота, кГц"	"Генератор", В	"Порог", %	"Режим"	"Метод"	"Инверсия"
300	70	8,3	50	динамика	фазовый	<input checked="" type="checkbox"/>
301	10					
302	100					


Таблица Г.3 – Значения параметров настроек для поверки толщиномера

Номер настройки	"Частота", МГц	"Схема включения"	"Амплитуда"	"Время ПЭП", мкс	"Длитель- ность", мкс	"Скорость", м/с
176	5,0	РС	низкая	4,6	84	5900
177					228	
205	10,0	совмещенный		1,5	12	

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

(справочное)

СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭКВИВАЛЕНТА НАГРУЗКИ №4 ДШЕК.431418.004

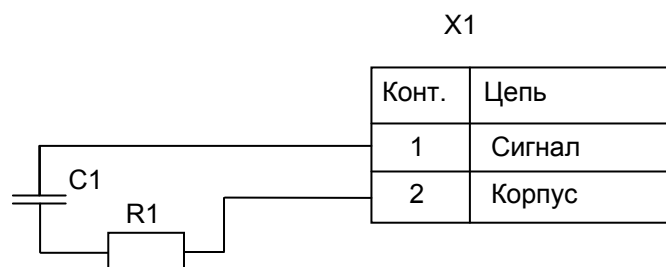


Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
C1	Конденсатор К73-39-250В-3300пФ±10%		
	РАЯЦ.673633.00 ТУ	1	
R1	Резистор С2-33Н-0,25-100 Ом±10%		
	ОЖО.467.093 ТУ	1	
X1	Розетка СР-50-73ФВ ВРО.364.008 ТУ	1	

ПРИЛОЖЕНИЕ E

(справочное)

СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭКВИВАЛЕНТА НАГРУЗКИ №5 ДШЕК.431418.005

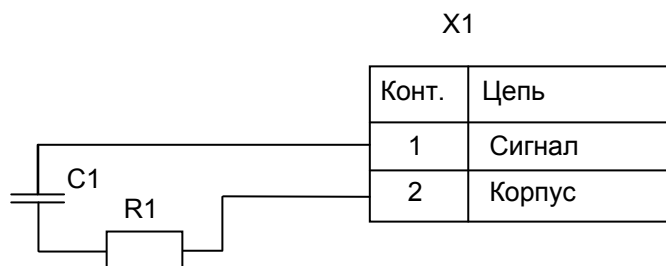


Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
C1	Конденсатор К73-39-250В-1800пФ±10%		
	РАЯЦ.673633.00 ТУ	1	
R1	Резистор С2-33Н-0,25-100 Ом±10%		
	ОЖО.467.093 ТУ	1	
X1	Розетка СР-50-73ФВ ВРО.364.008 ТУ	1	

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

(справочное)

СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭКВИВАЛЕНТА НАГРУЗКИ №6 ДШЕК.431418.006

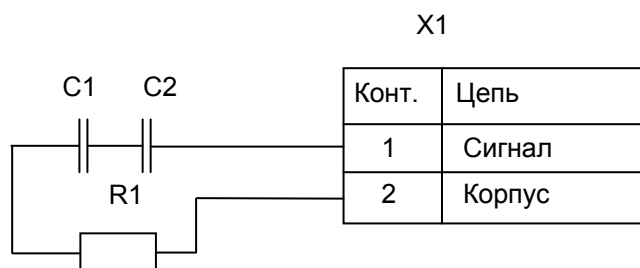


Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
C1, C2	Конденсатор К73-39-250В-470пФ±10%		
	РАЯЦ.673633.00 ТУ	2	
R1	Резистор С2-33Н-0,25-20 Ом±10%		
	ОЖО.467.093 ТУ	1	
X1	Розетка СР-50-73ФВ ВРО.364.008 ТУ	1	

ПРИЛОЖЕНИЕ И

(справочное)

СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ НАГРУЗКИ №3 ДШЕК.431418.003

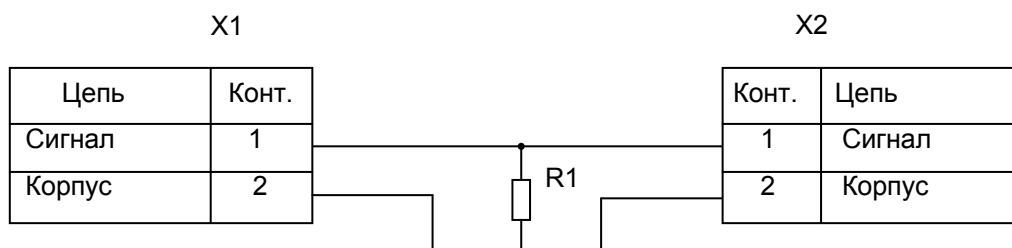


Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
R1	Резистор С2-33Н-0,125-50 Ом±10%-А-Д-В		
	ОЖО.467.093 ТУ	1	
X1, X2	Розетка СР-50-73ФВ ВРО.364.008 ТУ	2	

ПРИЛОЖЕНИЕ К

(обязательное)

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПРОВЕРКИ АМПЛИТУДЫ И ЧАСТОТЫ ВИХРЕТОКОВОГО КАНАЛА ДЕФЕКТОСКОПА

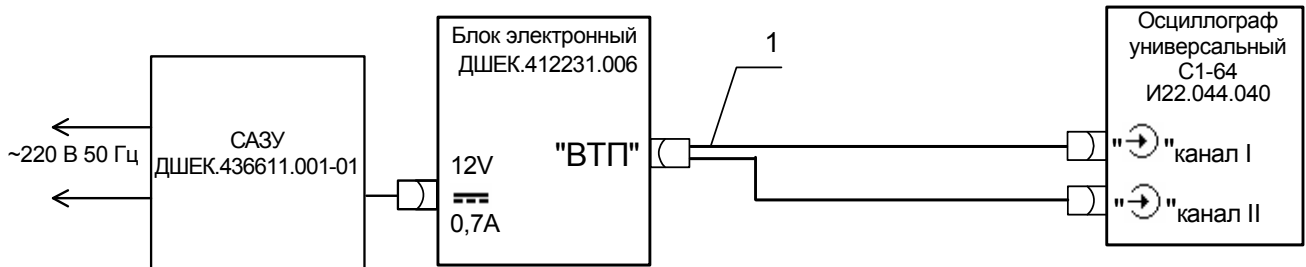


1 – кабель №17 ДШЕК.685611.017

ПРИЛОЖЕНИЕ Л

(справочное)

СХЕМА ПРИНЦИПИАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КАБЕЛЯ №17 ДШЕК.685611.017

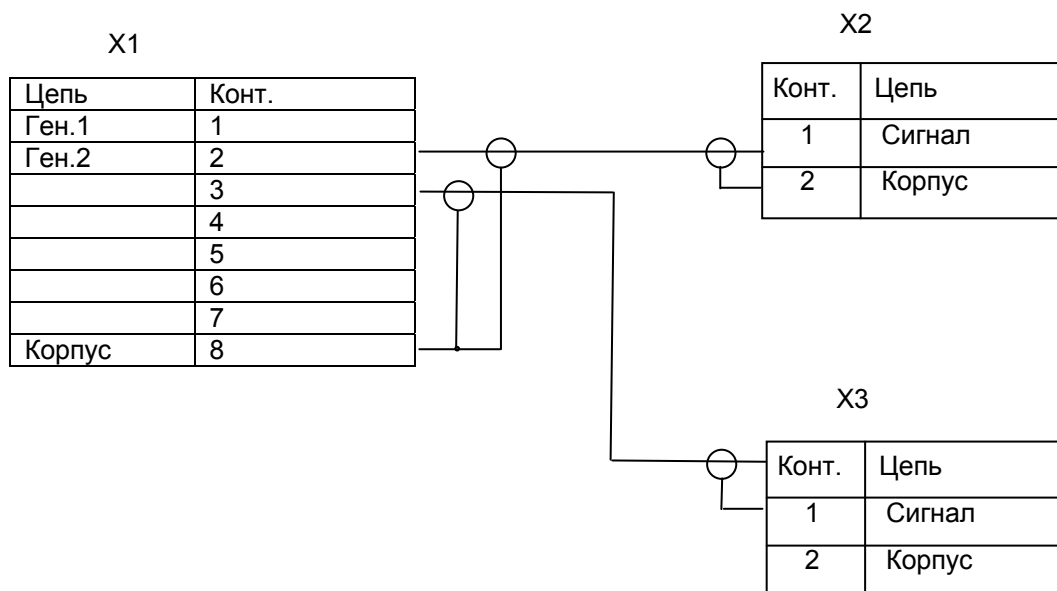

Поз. обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
X1	Вилка Lemo FGG.1B308CLAD62Z	1	
X2, X3	Вилка CP-50-73ФВ PO.364.008 ТУ	2	



ДЕФЕКТОСКОП
"PELENG 307"
УДЗ-307ВД

Руководство по эксплуатации

ДШЕК.412239.003 РЭ

Часть II

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Подг. к печ. август 2012


СОДЕРЖАНИЕ

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	6
1.1 Органы управления и коммутации электронного блока	6
1.2 САЗУ. Элементы индикации и коммутации. Заряд встроенной аккумуляторной батареи	8
1.3 Включение и отключение дефектоскопа. Начало работы	9
1.3.1 Включение и отключение дефектоскопа	9
1.3.2 Система идентификации оператора	9
1.4 Основные принципы работы с меню	11
1.5 Режим ввода цифр	12
1.6 Режим ввода текста	13
1.7 Вызов справки	14
1.8 Дополнительная информация на экране дефектоскопа	14
1.9 Установка общих параметров дефектоскопа. Меню "Индикаторы"	15
1.10 Режимы работы дефектоскопа	15
1.11 Работа с записями	16
1.11.1 Создание, вызов, просмотр, удаление записей	16
1.11.2 Работа с блоками этапов	18
1.3.2 Система идентификации оператора	
Создание, вызов, просмотр, удаление записей	16
1.12 Режим "Тестирование"	19
1.13 Режим "Администратор"	19
2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ДЕФЕКТОСКОПОМ ..	21
2.1 Эксплуатационные ограничения	21
2.2 Меры безопасности при подготовке и работе с дефектоскопом ...	21
3 УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕФЕКТОСКОП	23
3.1 Подключение ПЭП	23
3.2 А-развертка. Проведение контроля	24
3.2.1 Режим "Стоп-кадр"	26
3.2.2 Режим "Огибающая"	26
3.2.3 Установка параметров генераторно-приемного тракта. Меню "ГЕНЕРАТОР ПРИЕМНИК"	27
3.2.4 Установка параметров ПЭП. Меню "ПЭП"	28
3.2.5 Установка параметров зон ВС и развертки. Меню "ЗОНА ВС1", "ЗОНА ВС2", "РАЗВЕРТКА"	33
3.2.6 Установка параметров объекта контроля. Меню "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ"	34
3.2.7 Настройка чувствительности контроля. Меню "ЧУВСТ-ТЬ"	36
3.2.8 Выравнивание чувствительности контроля. Меню "ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СТИ"	38
3.2.9 Режим АРД (амплитуда-расстояние-диаметр). Меню "ПАРАМЕТРЫ АРД"	42
3.2.10 Измерение коэффициента затухания в материале контролируемого изделия. Подменю "ОЦЕНКА ЗАТУХАНИЯ"	45
3.2.11 W-развертка. Меню "W-РАЗВЕРТКА"	47
3.2.12 Режим "Настройка по СО". Меню "НАСТРОЙКА ПО СО"	48

3.2.13	<i>В-развертка. Меню "В-РАЗВЕРТКА"</i>	49
3.2.14	<i>Дополнительные возможности. Меню "СЕРВИС"</i>	52
3.3	Проведение измерений с помощью ручной измерительной метки	57
4	УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОЛЩИНОМЕР	58
4.1	Общие положения	58
4.2	Предварительная настройка толщиномера. Меню "НАСТРОЙКА"	58
4.2.1	<i>Установка параметров объекта контроля. Подменю "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ"</i>	58
4.2.2	<i>Установка параметров генераторно-приемного тракта. Подменю "ГЕНЕРАТОР ПРИЕМНИК"</i>	59
4.2.3	<i>Определение времени пробега ультразвука в ПЭП. Подменю "ПЭП"</i>	60
4.2.4	<i>Установка длительности развертки</i>	60
4.2.5	<i>Применение ВРЧ при толщинометрии. Подменю "ВЫРАВНИВИНИЕ ЧУВСТ-СТИ"</i>	60
4.3	Измерение толщины: подготовительные операции. Меню "ТОЛЩИНОМЕР"	61
4.3.1	<i>Выбор способа измерения толщины</i>	61
4.3.2	<i>Настройка толщиномера. Определение скорости звука в изделии</i>	62
4.3.3	<i>Установка номинальной, минимальной и максимальной толщины изделия</i>	62
4.4	Запись измеренных значений в отчет. Меню "ЗАПИСЬ В ОТЧЕТ"	63
4.4.1	<i>Создание отчета</i>	63
4.4.2	<i>Продолжение работы с незаконченным отчетом</i>	64
4.4.3	<i>Ввод названия и номера объекта. Подменю "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ"</i>	64
4.4.4	<i>Ввод координат точки, в которой проведено измерение</i>	64
4.5	Проведение измерений	65
5	ВИХРЕТОКОВЫЙ ДЕФЕКТΟΣКОП	66
5.1	Подключение ВТП	66
5.2	Бегущая развертка	68
5.2.1	<i>Определение условий остановки бегущей развертки</i>	69
5.2.2	<i>Установка нуля (в статическом режиме)</i>	69
5.2.3	<i>Настройка чувствительности</i>	70
5.2.4	<i>Оценка глубины выявленной трещины</i>	70
5.3	Комплексная плоскость. Меню "КОМПЛЕКСНАЯ ПЛОСКОСТЬ" ..	71
5.3.1	<i>Определение условий "заморозки" комплексной плоскости</i>	72
5.3.2	<i>Установка нуля (в статическом режиме)</i>	72
5.3.3	<i>Настройка чувствительности</i>	72
5.4	Проведение контроля	73
6	СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ В ПАМЯТИ ДЕФЕКТΟΣКОПА	74
6.1	Запись протоколов контроля	74
6.2	Установка на ПЭВМ программы PelengPC307	76
	Приложение А Система меню дефектоскопа	77

Во второй части руководства по эксплуатации (РЭ) приняты следующие сокращения и условные обозначения:

АРД – амплитуда–расстояние–диаметр (дефекта);
АРУ – автоматическая регулировка усиления;
АСД – автоматическая сигнализация дефектов;
БЭ – блок электронный;
ВРЧ – временная регулировка чувствительности;
ВС – временная селекция;
ВТП – вихретоковый преобразователь;
ЖКД – жидкокристаллический дисплей;
ЗТМ – зеркально-теневой метод;
И – излучающий (ПЭП);
ИП – излучающий и приемный (ПЭП);
НТД – нормативно-техническая документация;
П – приемный (ПЭП);
ПВ – приемо-возбудитель;
ПН – преобразователь напряжения;
ПО – программное обеспечение;
ПЭВМ – персональная электронно-вычислительная машина;
ПЭП – пьезоэлектрический преобразователь;
РС – раздельно-совмещенный (ПЭП);
САЗУ – сетевой адаптер и зарядное устройство;
СО – стандартный образец;
СОП – стандартный образец предприятия;
УЗК – ультразвуковые колебания;


 – примечание;

 – внимание;

 – запрещается.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Органы управления и коммутации электронного блока

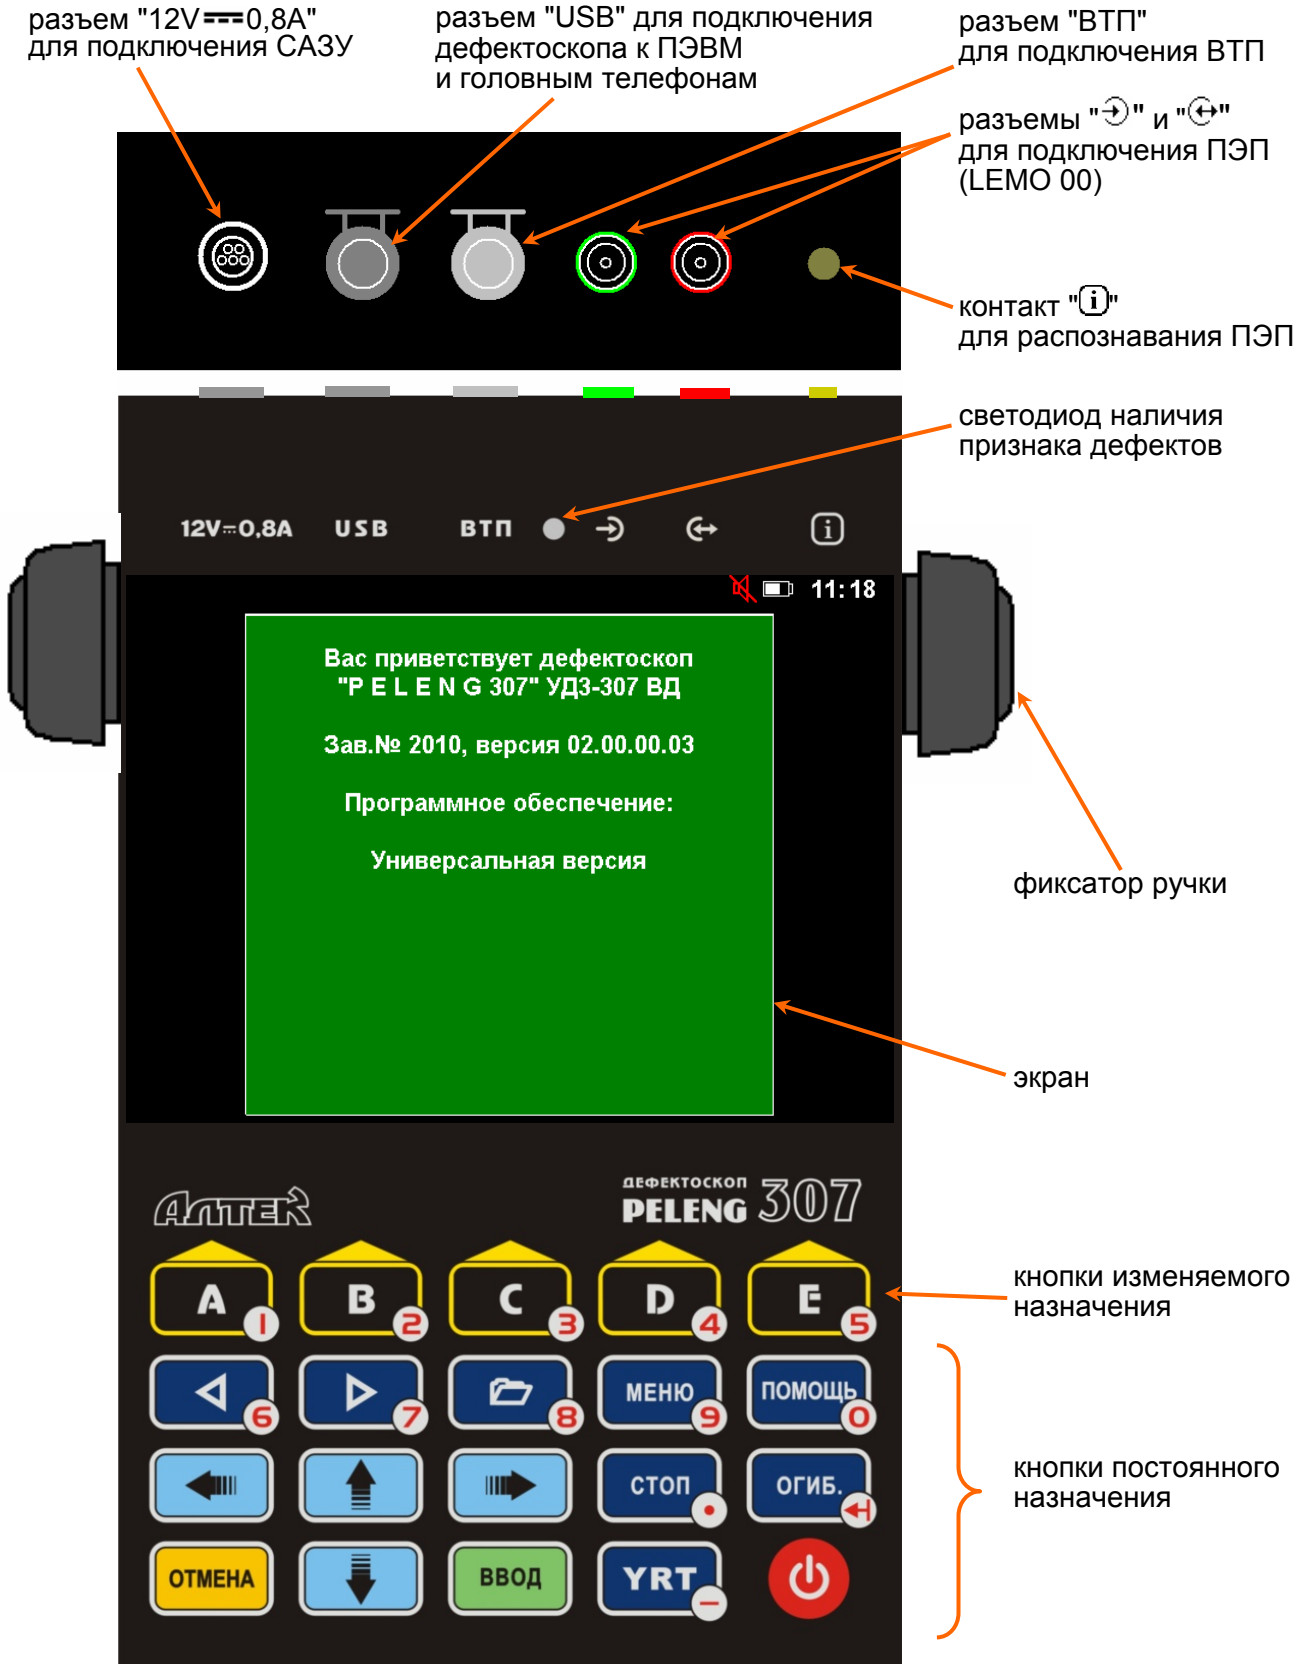

Функции кнопок постоянного назначения

Обозначение	Функция кнопки
	изменение усиления
	работа с записями
	вызов на экран и удаление с экрана списка меню
	вызов на экран справки
	изменение значения
	перемещение по пунктам меню
	включение/отключение режима "стоп-кадр"
	включение/отключение режима "Огибающая"
	1) выход из подменю; 2) удаление меню с экрана
	1) выполнение действия; 2) вход в подменю; 3) вход в цифровой или текстовый режим
	1) выбор параметров дефекта, выводимых на экран; 2) переключение единиц измерений в пунктах меню типа "дальность"
	включение/выключение дефектоскопа

Функции кнопок изменяемого назначения зависят от режима работы дефектоскопа и подписаны в нижней части экрана.




Тянуть за подходящий к разъему кабель запрещается!
Для разъединения разъемов типа LEMO необходимо потянуть (без усилия) за корпус вилки.

1.2 САЗУ. Элементы индикации и коммутации. Заряд встроенной аккумуляторной батареи


Сетевой адаптер и зарядное устройство (САЗУ) используется для обеспечения внешнего энергопотребления БЭ с возможностью одновременного заряда/подзаряда встроенной аккумуляторной батареи.



Подключать и отключать САЗУ разрешается только к выключенному дефектоскопу!

При подключении САЗУ к сети переменного тока 220 В на его корпусе загорается зеленый светодиод. После подключения разъема САЗУ к разъему "12V===0,8A" на корпусе БЭ и нажатия кнопки  питание дефектоскопа осуществляется от САЗУ. Одновременно с этим (при необходимости) происходит заряд аккумуляторной батареи.

кабель для подключения САЗУ
к сети переменного тока 220 В 50 Гц

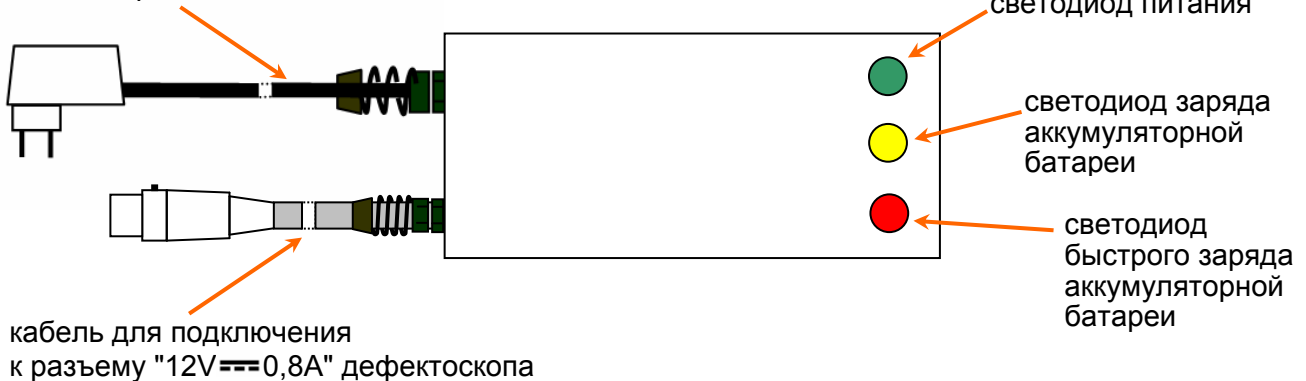

На корпусе САЗУ, кроме зеленого светодиода, имеются светодиоды желтого и красного цветов, которые информируют о процессе заряда аккумуляторной батареи. Когда горят одновременно желтый и красный светодиоды – происходит быстрый заряд аккумуляторной батареи внутри БЭ. При достижении 70% емкости аккумуляторной батареи от номинального значения, красный светодиод гаснет, САЗУ переходит в режим медленного заряда, о чем свидетельствует горящий желтый светодиод. Желтый светодиод гаснет при полном заряде аккумуляторной батареи.


Заряд аккумуляторной батареи можно проводить как при включенном, так и при выключенном БЭ.

Индикация процесса заряда на экране дефектоскопа (пиктограмма в правом верхнем углу):

 – аккумуляторная батарея заряжена на 33%;

 – аккумуляторная батарея заряжена на 66%;


 – аккумуляторная батарея полностью заряжена;

 – подключено САЗУ, аккумуляторная батарея заряжается или полностью заряжена;

 – аккумуляторная батарея разряжена, необходимо подключить САЗУ.

1.3 Включение и отключение дефектоскопа. Начало работы

1.3.1 Включение и отключение дефектоскопа


Дефектоскоп включается и отключается по нажатию кнопки  длительною не менее 1 с. При этом питание дефектоскопа может осуществляться:

- от САЗУ, если САЗУ подключено к БЭ и сети переменного тока 220 В;
- от встроенной аккумуляторной батареи, если она не разряжена.

Загрузка программного обеспечения (ПО) дефектоскопа занимает 20 с.

После прохождения идентификации оператора (см. раздел 1.3.2) восстанавливается последнее состояние (настройка) дефектоскопа, которое было на момент выключения.



Для возврата к параметрам настройки дефектоскопа по умолчанию необходимо нажать на кнопку "Сброс" – .

1.3.2 Система идентификации оператора

Система идентификации оператора (ввод фамилии и пароля) предназначена для:

- отображения в дефектоскопе и компьютерной программе PelengPC307 фамилии операторов, проводивших контроль;
- защиты настроек и других записей от несанкционированного удаления или изменения.




Систему идентификации оператора можно включить и отключить с помощью пункта "Идентификация" меню "АДМИНИСТРАТОР" (см. раздел 1.13).

1.3.2.1 Выбор фамилии оператора


Данный пункт выполняется, если оператор уже работал с дефектоскопом и его фамилия внесена в список.

После загрузки программного обеспечения оператор кнопками  и  должен выбрать из списка свою фамилию и нажать кнопку "Выбрать" – .



Если в списке больше одной фамилии, то в конце строки выводится символ .

Если фамилия защи-

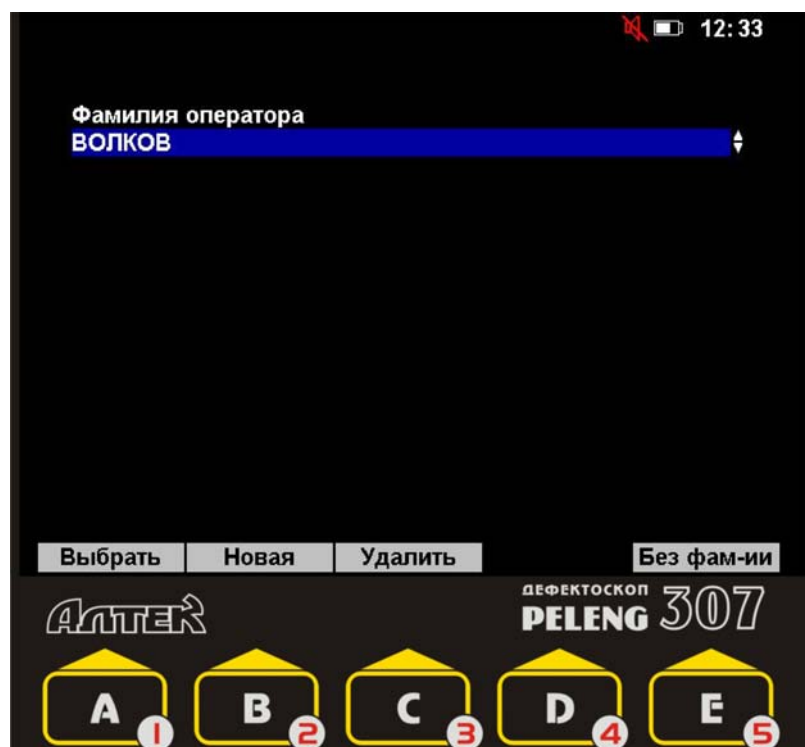

щена паролем, то его необходимо ввести в режиме ввода цифр (4 цифры). После ввода пароля необходимо нажать кнопку **ВВОД**.



Защита паролем необходима для того, чтобы защитить от случайного или намеренного удаления или изменения настроек и протоколов, созданных разными операторами.

Если оператор желает работать с дефектоскопом инкогнито, он должен нажать кнопку "Без фам-ии" – **Е 5**.

1.3.2.2 Добавление новой фамилии оператора в список

Если оператор не нашел своей фамилии в списке, то он может ее добавить. Для этого после нажатия на кнопку "Новая" – **В 2** он должен ввести фамилию в режиме ввода текста (см. раздел 1.6).




Система идентификации оператора не различает ПРОПИСНЫЕ и строчные буквы.

По окончании ввода фамилии необходимо нажать на кнопку **ВВОД**.

После ввода фамилии необходимо выбрать вариант работы – "С паролем" – **А 1** или "Без пароля" – **Е 5**.

Если выбран вариант "С паролем", то оператору необходимо ввести свой пароль (4 цифры) и подтвердить его. Ввод и подтверждения пароля должны завершаться нажатием кнопки **ВВОД**.

Если выбран вариант "Без пароля", то оператору необходимо ввести свой пароль (4 цифры) и подтвердить его. Ввод и подтверждения пароля должны завершаться нажатием кнопки **ВВОД**.

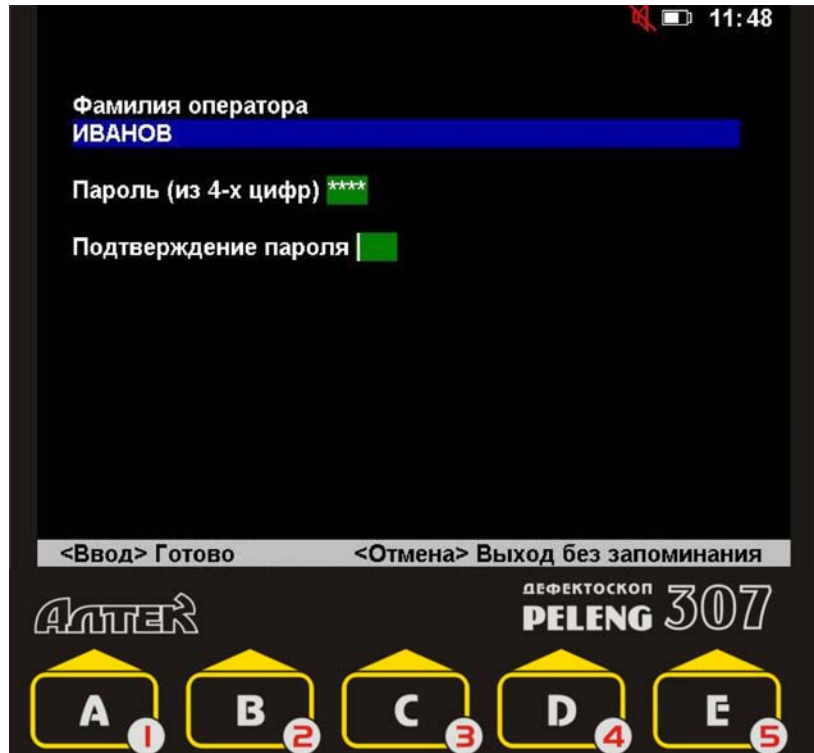

1.3.2.3 Удаление фамилии оператора из списка

Если фамилия оператора в списке фамилий больше не нужна, то ее можно удалить. Для этого необходимо кнопками **↑** и **↓** выбрать из списка удаляемую фамилию и нажать кнопку "Удалить" – **С 3**. Если фамилия оператора защищена паролем, то необходимо ввести этот пароль.




1 Если удалить из списка фамилию оператора, то все его записи сохраняются в памяти дефектоскопа;

2 Удалить из списка фамилию оператора, не зная его пароля, можно в режиме "Администратор".

1.4 Основные принципы работы с меню


Для вызова на экран списка меню, содержащего краткие наименования меню, необходимо нажать кнопку **МЕНЮ** **9** на лицевой панели дефектоскопа.

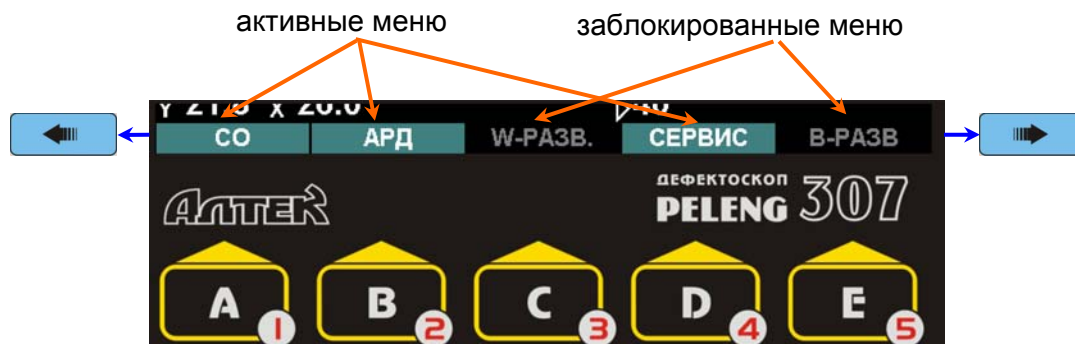



Для просмотра списка меню используются кнопки  и .

Для удаления с экрана списка меню используется кнопка **ОТМЕНА** или повторное нажатие кнопки **МЕНЮ** **9**.

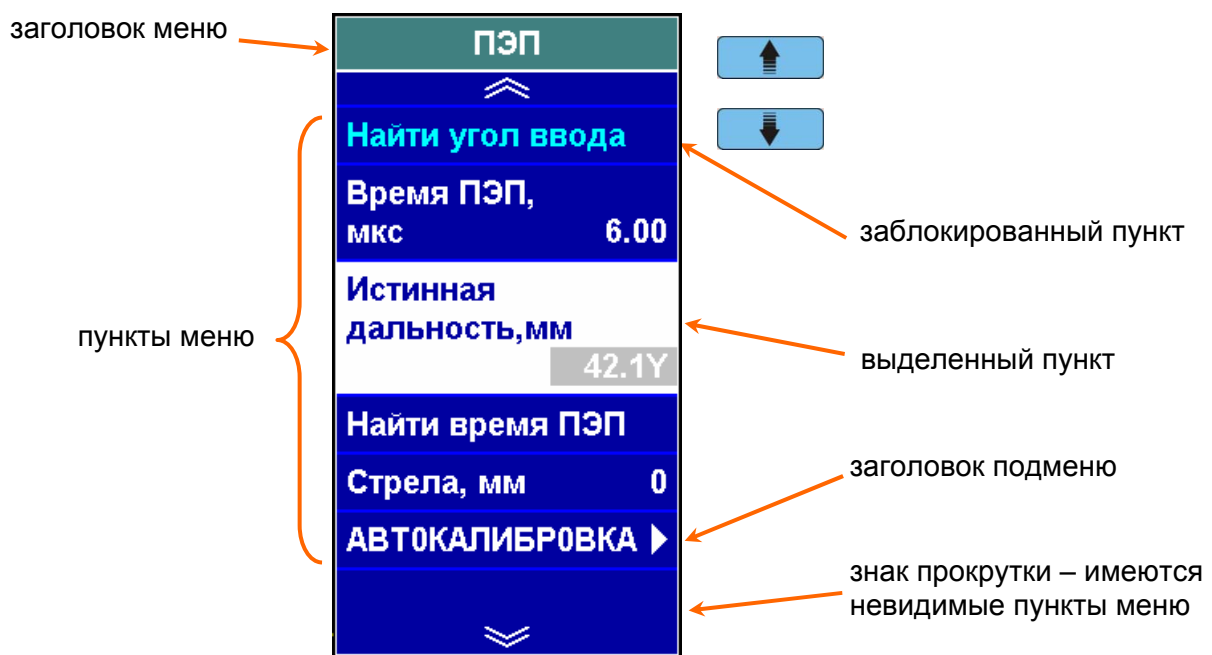Для выбора необходимого меню используются кнопки **A 1** ... **E 5**.
Вызов заблокированного меню невозможен.



Для перемещения по пунктам меню используются кнопки  и .


При нажатии кнопки **ВВОД**:

- в заголовке подменю – происходит вход в данное подменю;
- в пункте с числовым значением – включается режим ввода цифр (см. подраздел 1.5);


- в пункте с текстовым значением – включается режим ввода текста (см. подраздел 1.6).


При нажатии кнопок  и :




- в пункте с числовым значением – происходит плавное изменение этого значения;
- в пункте с текстовым значением – происходит перебор ранее установленных значений.

Для возврата к предыдущему меню или к списку меню используется кнопка .



1.5 Режим ввода цифр

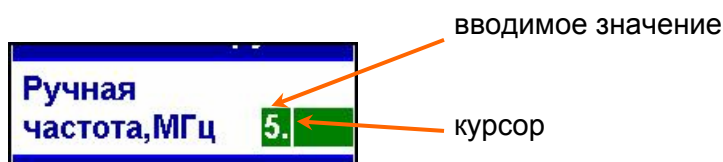
Режим ввода цифр включается при нажатии кнопки  в пунктах меню с числовыми значениями.

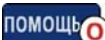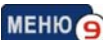

Для ввода цифр используются кнопки  ... , , .

Для удаления ошибочно введенной цифры используется кнопка .

Для перемещения курсора по строке ввода используются кнопки  и .

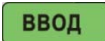После ввода значения необходимо нажать кнопку .

Для возврата к прежнему значению необходимо нажать кнопку .

1.6 Режим ввода текста

Режим ввода текста включается при нажатии кнопки **ВВОД** в пунктах меню с текстовыми значениями.

поле выбора символов

указатель символа

пробел





курсор



ВВОДИМЫЙ
ТЕКСТ

Кнопки , ,  и  используются для выбора необходимого символа. Для ввода выбранного символа следует нажать кнопку **ВВОД**.

Кнопка  используется для удаления ошибочно введенного символа.

Для переключения регистров используются кнопки:

 
- "АБВ / абв" –  (ПРОПИСНЫЕ / строчные буквы);
- "Рус / Лат" –  (язык ввода).

Для перемещения курсора по строке ввода текста используются кнопки "Влево" –  и "Вправо" – .

После ввода текста необходимо нажать кнопку "Закончить" – .



Для возврата к прежнему тексту необходимо нажать кнопку **ОТМЕНА**.

1.7 Вызов справки

Справочная информация выдается на экран по нажатию кнопки . Выдаваемая справка относится к включенным режимам работы дефектоскопа и пунктам меню.


Если весь текст справки не помещается на экране, то для прокрутки используются кнопки  и . Для удаления справки с экрана используются любые кнопки, кроме кнопок ,  и .



О необходимости прокрутки для просмотра всего текста свидетельствуют выводимые на экран символы  (для просмотра текста до конца необходима прокрутка вниз) и  (для возврата к началу текста необходима прокрутка вверх).

1.8 Дополнительная информация на экране дефектоскопа

Дополнительная информация выводится в правом верхнем углу экрана дефектоскопа.

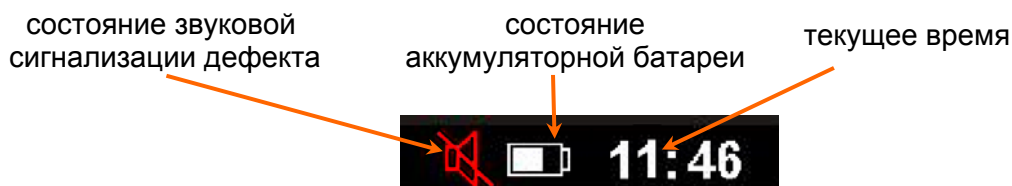

1.9 Установка общих параметров дефектоскопа. Меню "Индикаторы"

Для установки общих параметров дефектоскопа необходимо войти в меню "ИНДИКАТОРЫ".

К общим параметрам дефектоскопа относятся:

- **Яркость** экрана (от 0 до 7);
- **Звук** (состояние звуковой сигнализации):

– – выключен;

– – включен;

- **Громкость** звуковой сигнализации (от 0 до 7);

- **Удлинение АСД:**

– – выключено;

– – включено.

ИНДИКАТОРЫ	
Яркость	4
Звук	<input type="checkbox"/>
Громкость	4
Удлинение АСД	<input type="checkbox"/>
СВОЙСТВА	▶

СВОЙСТВА	
Цветовая схема	стандартная
Язык	русский
Применить	



Удлинение АСД – режим, в котором АСД работает не менее 1 с. Он предназначен для повышения достоверности контроля при быстром сканировании.

В подменю "СВОЙСТВА" можно выбирать:

- **Цветовую схему;**
- **Язык.**



*Для установки цветовой схемы и языка после выбора параметров в соответствующих пунктах меню необходимо нажать кнопку **ВВОД** в пункте "Применить".*

1.10 Режимы работы дефектоскопа

Дефектоскоп работает в следующих режимах:

- "Ультразвуковой дефектоскоп" (см. раздел 3 настоящего РЭ);
- "Ультразвуковой толщиномер" (см. раздел 4 настоящего РЭ);
- "Вихретоковый дефектоскоп" (см. раздел 5 настоящего РЭ);
- "Поверка" (см. методику поверки);
- "Тестирование" (см. раздел 1.12 настоящего РЭ);
- "Администратор" (см. раздел 1.13 настоящего РЭ);
- "О приборе" (просмотр сведений о дефектоскопе).

РЕЖИМЫ	
УЗ дефектоскоп	
УЗ толщиномер	
ВТ дефектоскоп	
Поверка	<input type="checkbox"/>
Тестирование	
Администратор	
О приборе	

Для активации одного из режимов (кроме режима "Поверка") необходимо из списка меню выбрать меню "РЕЖИМЫ", выделить необходимый режим и нажать кнопку **ВВОД**. Пароль для входа в режим "Администратор" указан в разделе 1.13.

1.11 Работа с записями

1.11.1 Создание, вызов, просмотр, удаление записей


Имеются следующие типы записей:

- Настройки;
- Блоки этапов;
- Протоколы;
- Отчеты толщиномера;
- АРД-диаграммы;
- Типовые варианты.

ЗАПИСИ
Настройки
Блоки этапов
Протоколы
Отчеты толщиномера
АРД-диаграммы
Типовые варианты



Типовые варианты – предварительные заготовки настроек для контроля согласно заложенной в дефектоскоп нормативно-технической документации на контроль. Типовые варианты имеются только в дефектоскопах со специализированными версиями программного обеспечения. Особенности работы с ними изложены в III части настоящего РЭ.

Список типов записей появляется на экране при нажатии на кнопку .

Для продолжения работы необходимо выбрать тип записи и нажать кнопку .

тип записи поле для ввода номера записи


комментарий к выделенной записи

краткие пояснения к записи

существующие записи

выделенная запись


свободный номер записи

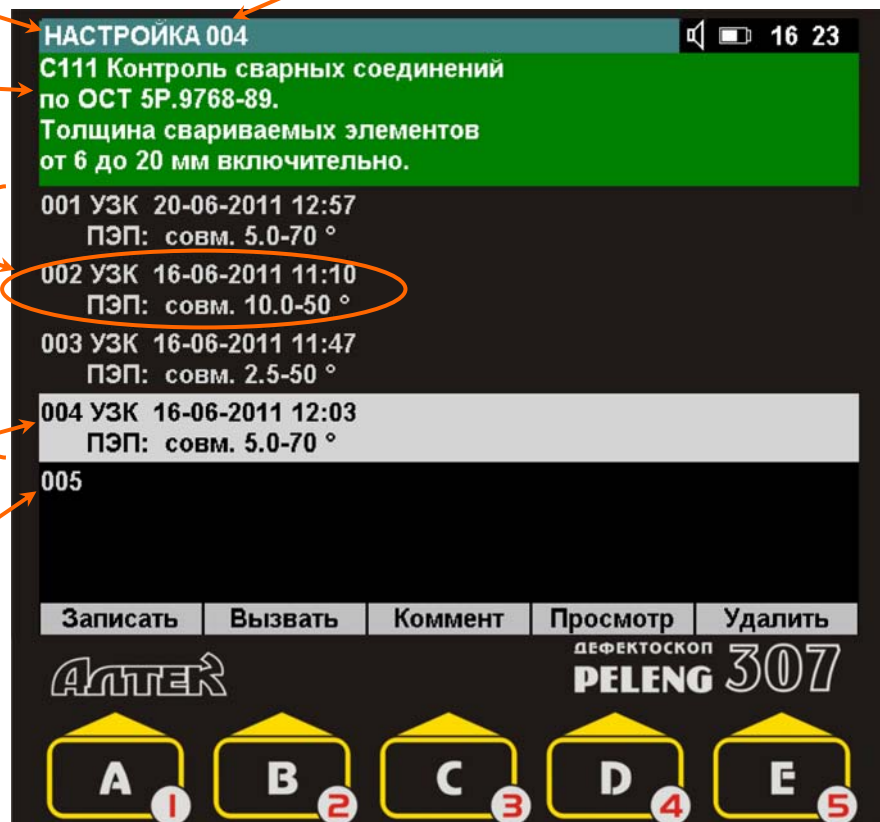

Запись может быть защищена паролем. В этом случае удалить запись или записать на ее место новую может только оператор, фамилия которого совпадает с фамилией оператора, создавшего запись. Удалять

записи без проверки совпадения фамилий можно с помощью режима "Администратор" (см. раздел 1.13).

Расшифровка кратких пояснений к записи:

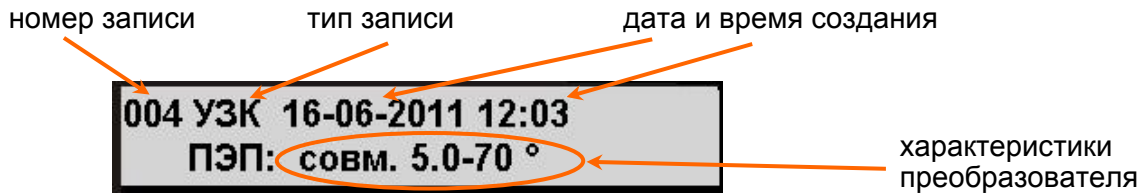

Обозначение **настроек** (тип записи):

- УЗК – настройка ультразвукового контроля;
- ВТК – настройка вихретокового контроля;
- УЗТ – настройка для ультразвуковой толщинометрии;



Обозначение **протоколов** (тип записи):

- А – протокол ультразвукового контроля (А-развертка);
- В – протокол ультразвукового контроля (В-развертка);
- ВТК – протокол вихретокового контроля.

С записью можно осуществлять следующие действия:

- просмотреть – нажатием кнопки "Просмотр" – **D 4**;



Для прокрутки экрана при просмотре записи используются кнопки  и .

- сохранить в памяти дефектоскопа – нажатием кнопки "Записать" – **A 1**;



Для сохранения в памяти дефектоскопа записи может быть использован как свободный, так и занятый номер записи. Если используется занятый номер, то существующая запись будет безвозвратно заменена на новую. Если существующая запись защищена паролем, то сохранение на ее месте новой записи невозможно.

- вызвать из памяти дефектоскопа – нажатием кнопки "Вызвать" – **B 2**;

- удалить – нажатием кнопки "Удалить" – **E 5**.




Если существующая запись защищена паролем, то ее удаление невозможно.

- задать или изменить комментарий к записи – нажатием кнопки "Коммент" – **C 3**.

1.11.2 Работа с блоками этапов

Блок этапов предназначен для упрощения процедуры контроля, проводимого в несколько этапов (контроль несколькими ПЭП с разными углами ввода, контроль на разной чувствительности, при разных режимах работы дефектоскопа и т.п.).

Каждый этап представляет собою вызов настройки. Создавая блок этапов, дефектоскопист может запрограммировать этапы контроля в любой удобной последовательности.

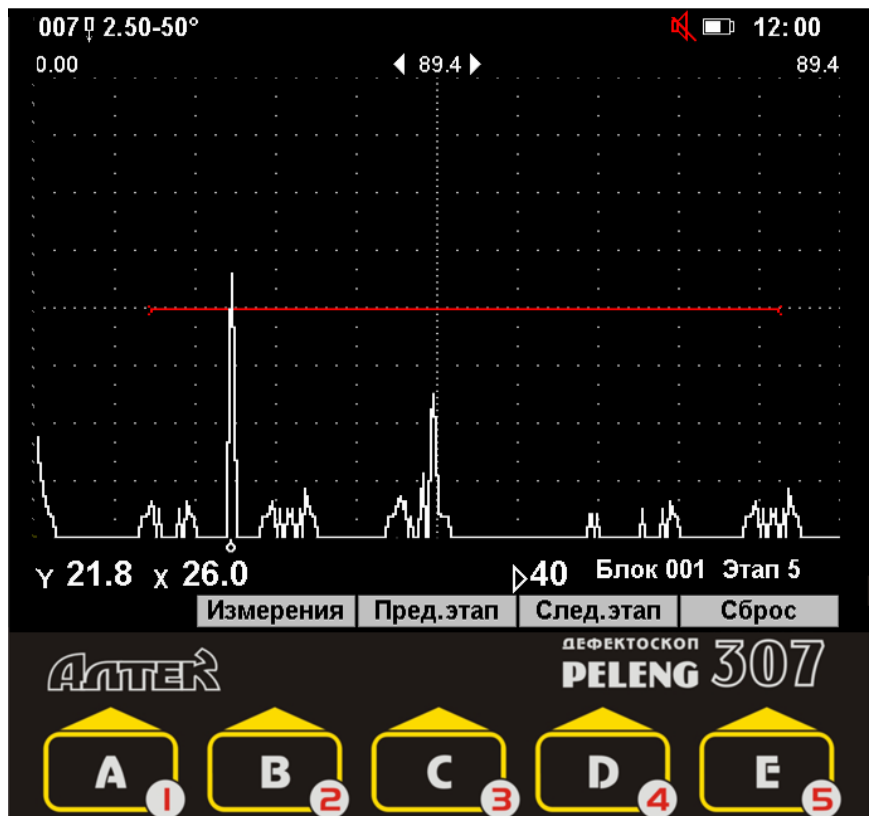

Работа с блоком этапов:

- "След.этап" – **D 4** – переход к следующему этапу;
- "Пред.этап" – **C 3** – возвращение к предыдущему этапу.

Создание блока этапов:

- вызвать на экран список блоков этапов;
- выбрать в списке номер создаваемого блока этапов и нажать кнопку "Создать" – **A 1**.

На экране появится список этапов в блоке;

- нажать кнопку "Настройка" – **B 2**.

На экране появится список настроек;


- выбрать в списке необходимую настройку и нажать кнопку "Выбрать" – **B 2**.

При необходимости предварительно просмотреть настройку по нажатию кнопки "Просмотр" – **D 4**;

- повторить данное действие для каждого следующего этапа.



При необходимости можно изменить номер настройки для уже созданного этапа, для чего следует выделить в списке этот этап, нажать кнопку "Настройка" – **B 2** и заново выбрать настройку. Можно также удалить этап, выделив его в списке и нажав кнопку "Удал.этап" – **E 5**;

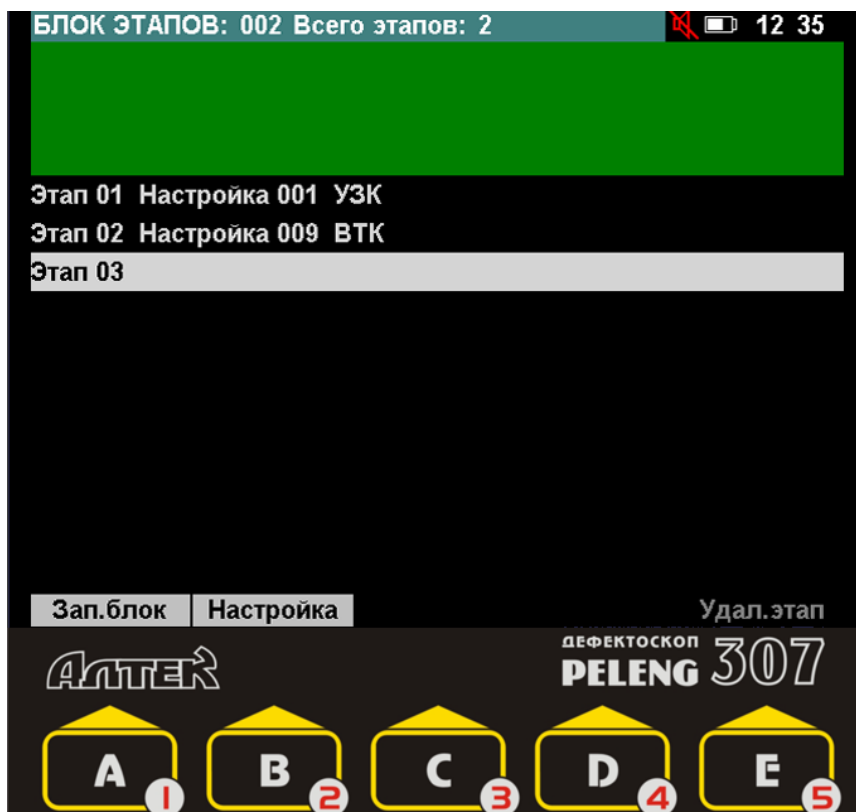
- записать блок этапов, для чего нажать кнопку "Зап.блок" –



1.12 Режим "Тестирование"

Режим "Тестирование" предназначен для проверки состояния клавиатуры, аккумуляторной батареи, экрана, звуковой и световой сигнализации. Выполняйте требования, выводимые на экран.

При проверке клавиатуры необходимо поочередно нажимать все кнопки, кроме кнопки . Для перехода от проверки клавиатуры к следующему этапу (проверка аккумуляторной батареи) необходимо нажать 2 раза кнопку .

Для выхода из режима "Тестирование" необходимо нажать кнопку , находясь на этапе проверки аккумуляторной батареи, экрана, звуковой или световой сигнализации.

1.13 Режим "Администратор"

Режим "Администратор" используется для:




- удаления ненужных фамилий из списка операторов;
- удаления записей, защищенных паролем без ввода пароля;
- удаления всех записей определенного типа сразу;
- включения / отключения системы идентификации оператора;
- изменение текущей даты и времени дефектоскопа.



Действия в режиме "Администратор" могут привести к удалению всех настроек и протоколов. Будьте внимательны при работе в этом режиме.

Для входа в режим "Администратор" необходимо в меню "РЕЖИМЫ" в пункте "Администратор" ввести пароль "1951" и нажать кнопку **ВВОД**. При нахождении в данном режиме в статусной строке появляется надпись "АДМИНИСТРАТОР".

Меню "ЗАПИСИ" содержит все типы записей, а также фамилии операторов.


Для удаления записи или фамилии оператора необходимо нажать кнопку **ВВОД** в пункте с необходимым типом записей (настройки, протоколы и пр.) или в пункте "Фамилии операторов". После появления на экране списка записей или фамилий операторов необходимо кнопками  и  выбрать ненужную и нажать кнопку "Удалить" – .



1 Запись или фамилия оператора будет удалена, даже в том случае, если она защищена паролем.


2 При удалении фамилии оператора созданные им записи из памяти не удаляются.

3 При необходимости перед удалением запись можно просмотреть, для чего нажать кнопку "Просмотр" – .

Для удаления всех записей необходимо нажать кнопку **ВВОД** в пункте с требуемым типом записей. После появления на экране списка записей или фамилий операторов необходимо нажать кнопку "Удал. все" – .

Для изменения даты или времени в дефектоскопе необходимо изменить соответствующие значения в подменю "ВРЕМЯ".

Для включения / отключения системы идентификации оператора необходимо установить состояние / в пункте "Идентификация".

Для выхода из режима "Администратор" необходимо нажать кнопку "Выход" – .

2

ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДЕФЕКТΟΣКОПА

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 Внешнее электропитание и заряд встроенной аккумуляторной батареи дефектоскопа должны осуществляться только с помощью штатного средства – САЗУ.

2.1.2 Температура окружающего воздуха должна находиться в пределах от минус 25 до +50° С.

2.2 Меры безопасности при подготовке и работе с дефектоскопом

2.2.1 Все виды работ при подготовке и проведении ультразвукового и вихретокового контроля должны проводиться при строгом соблюдении требований техники безопасности, промышленной санитарии и пожарной безопасности, изложенных в соответствующих правилах и инструкциях по охране труда, а также в НТД на проведение ультразвукового и вихретокового контроля.

2.2.2 К работе с дефектоскопом допускаются лица:

- прошедшие специальную подготовку и ознакомившиеся с настоящим РЭ;
- прошедшие обучение и инструктаж по безопасности труда в соответствии с ГОСТ 12.0.004-90.

2.2.3 Оборудование участков и рабочих мест ультразвуковыми дефектоскопами, вспомогательными устройствами и механизмами, а также их обслуживание должно осуществляться в соответствии с ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 12.1.019-79, "Правилами устройства электроустановок потребителей" и "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", утвержденными Госэнергонадзором 01.06.85 г. и 21.12.84 г. соответственно.

2.2.4 Размещение, хранение, транспортирование и использование дефектоскопических и вспомогательных материалов и отходов производства должно проводиться с соблюдением требований защиты от пожаров по ГОСТ 12.1.004-85.

2.2.5 Переносные электрические светильники должны иметь напряжение питания не более 36 В.

2.2.6 На участке дефектоскопии должна быть вывешена на видном месте инструкция по технике безопасности и пожарной безопасности, утвержденная главным инженером предприятия.

2.2.7 Дефектоскоп по способу защиты от поражения электрическим током относится к классу 01 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

2.2.8 При работе с дефектоскопом от аккумуляторной батареи используется электропитание с параметрами, безопасными для человека согласно ГОСТ 12.2.003-74.

2.2.9 Дефектоскоп безопасен по пиковому значению виброскорости ультразвука в зоне контакта рук оператора с ПЭП согласно ГОСТ 12.1.001-89.

2.2.10 При проведении контроля оператор должен руководствоваться "Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей", "Правилами техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей", а также "Правилами безопасности и производственной санитарии", действующими на предприятии.

2.2.11 При проведении работ следует обеспечить хранение:

- ветоши (для подготовки поверхностей деталей к контролю) – в железном закрываемом ящике. По окончании смены участок дефектоскопии должен быть очищен от промасленной ветоши;
- контактирующей жидкости (минерального масла) в количестве не более суточной потребности – в закрываемых металлических сосудах.

2.2.12 Использованная ветошь должна собираться в металлический ящик с крышками и отправляться на утилизацию.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:



- производить ремонт дефектоскопа на участке дефектоскопии;
- пользоваться открытым огнем вблизи емкостей с контактирующей жидкостью (минеральным маслом).

3

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕФЕКТОСКОП

Режим "Ультразвуковой дефектоскоп" используется для поиска внутренних и поверхностных дефектов в металлических, пластмассовых и прочих изделиях из твердых материалов.

3.1 Подключение ПЭП

Совмещенный ПЭП подключается к разъему "⊕".

Излучающая пластина РС-ПЭП подключается к разъему "⊕", приемная пластина – к разъему "⊖".



Как правило, разъем, соответствующий излучающей пластине РС-ПЭП, отмечен красной точкой или другим знаком.

При использовании отдельной схемы подключения излучающий ПЭП подключается к разъему "⊕", приемный – к разъему "⊖".



Тянуть за подходящий к разъему кабель запрещается!
Для разъединения разъемов типа LEMO необходимо потянуть (без усилия) за корпус вилки.

Для подключения ПЭП используются следующие кабели:

Обозначение и условное изображение кабеля	Назначение кабеля
<p>Кабель №11 ДШЕК.685611.011</p> <p>ЛЕМО 00 (вилка, угловой) ≈1,5 м ЛЕМО 00 (вилка)</p>	Подключение ПЭП с разъемом ЛЕМО 00 (розетка)
<p>Кабель №2 ДШЕК.685611.002</p> <p>ЛЕМО 00 (вилка) ≈1,5 м ЛЕМО 00 (вилка)</p>	Сдвоенный кабель для подключения РС-ПЭП с разъемами ЛЕМО 00 (розетка)
<p>Кабель №6 ДШЕК.685611.006</p> <p>ЛЕМО 00 (розетка) ≈1,5 м ЛЕМО 00 (вилка)</p>	Подключение ПЭП с разъемом ЛЕМО 00 (вилка). Удлинитель
<p>Кабель №3 ДШЕК.685611.003</p> <p>СР-50 (вилка) ≈1,5 м ЛЕМО 00 (вилка)</p>	Подключение ПЭП с разъемом СР-50 (розетка)
<p>Кабель №4 ДШЕК.685611.004</p> <p>СР-50 (розетка) ≈0,15 м ЛЕМО 00 (вилка)</p>	Защита разъемов на корпусе дефектоскопа от преждевременного износа



Для исключения преждевременного износа разъемов на корпусе дефектоскопа могут использоваться кабели №3 и №4. В этом случае кабель №4 не отсоединяется от дефектоскопа. Для отключения кабеля, идущего к ПЭП, разъединяются разъемы, соединяющие кабели.

Схема включения ПЭП устанавливается в пункте **Схема включения** меню "ГЕНЕРАТОР ПРИЕМНИК".

3.2 А-развертка. Проведение контроля



Автоматическая измерительная метка (ϕ) всегда устанавливается:

- напротив вершины наибольшего сигнала, расположенного в зоне BC1, при условии, что зона BC2 не используется (см. раздел 3.2.5);
- напротив вершины наибольшего сигнала, расположенного в зоне BC1 или BC2, при условии, что в обеих зонах установлен эхо-метод контроля;
- напротив вершины наибольшего сигнала, расположенного только в зоне BC1, при условии, что в зоне BC2 установлен зеркально-теневой метод контроля (ЗТМ);
- напротив конца зоны BC1 (BC2), если отсутствуют любые сигналы на экране дефектоскопа.

В каждой из зон BC могут находиться от одного до трех порогов: браковочный (верхний, красный), поисковый (нижний, зеленый) и оценочный (средний, желтый). При пересечении нижнего порога сигналом срабатывает система АСД (звуковой сигнал, зеленый светодиод). При пересечении верхнего порога сигналом загорается красный светодиод системы АСД.

В **измерительной строке** отображаются следующие параметры сигнала, выделенного автоматической меткой:

- Y – глубина залегания дефекта, мм;
- X – расстояние от переднего края ПЭП или его точки выхода луча до проекции дефекта на контактную поверхность, мм;
- R – путь, пройденный УЗК от точки выхода луча ПЭП до дефекта, мм;
- T – время распространения УЗК до дефекта и обратно, мкс;
- N – превышение сигнала относительно первого порога, дБ;
- M – количество переотражений УЗК в объекте контроля;

- K – коэффициент выявляемости дефекта (разность между значениями амплитуды эхо-сигналов от дефекта и эталонного отражателя), дБ;
- $S_{ЭКВ}$ – эквивалентная площадь дефекта, мм²;
- $\varnothing_{ЭКВ}$ – эквивалентный диаметр дефекта, мм;
- N_T – текущая чувствительность (чувствительность, на которую был настроен дефектоскоп), дБ;
- N_{Φ} – фактическая чувствительность, дБ;
- \triangleright – текущее усиление дефектоскопа, дБ.







 




1 Значение M выводится на экран только при проведении контроля наклонным ПЭП и введенной толщине объекта контроля;

2 Значения K , N_T , N_{Φ} выводятся на экран только после полуавтоматической настройки чувствительности;

3 Значения $S_{ЭКВ}$, $\varnothing_{ЭКВ}$ выводятся на экран только после полуавтоматической настройки чувствительности с включенным режимом АРД.

Группы параметров, отображаемых в измерительной строке, переключаются нажатием кнопки .

  В **статусной строке** отображаются номер вызванной из памяти настройки, частота и угол ввода ПЭП, а также следующие обозначения:

-  – совмещенная схема включения ПЭП;
-  – раздельно-совмещенная схема включения ПЭП;
-  – раздельная схема включения ПЭП;
- СТОП – включен режим "Стоп-кадр";
- ОГИБ – включен режим "Огибающая";
- АРД – включен режим АРД;
- ВРЧ – включено выравнивание чувствительности;
-  – включен режим "Лупа";
-  – включен режим "Настройка по СО";
-  – контроль по выпуклой поверхности;
-  – контроль по вогнутой поверхности;
-  – чувствительность настроена (полуавтоматически);
-  – включена поисковая чувствительность (дополнительное усиление).

Усиление дефектоскопа изменяется кнопками  и  в пределах 0...80 дБ по кругу.

При нажатии на кнопку "Измерения" –  происходит переход к измерениям с помощью ручной измерительной метки (см. раздел 3.3).

При нажатии на кнопку "Сброс" –  происходит возврат к исходным параметрам настройки.




Все несохраненные в памяти дефектоскопа для текущей настройки изменения будут потеряны!

3.2.1 Режим "Стоп-кадр"

Режим "Стоп-кадр" – остановка ("заморозка") всех сигналов на А-развертке. Он включается и отключается при нажатии кнопки **СТОП**.

А-развертку, зафиксированную на экране с помощью "Стоп-кадра", можно вывести на экран под текущую развертку. Для этого после нажатия кнопки **СТОП** необходимо нажать кнопку "Совмест" – **В 2**. Зафиксированная развертка изменит цвет на голубой и сохранится на экране и после отключения режима "Стоп-кадр".

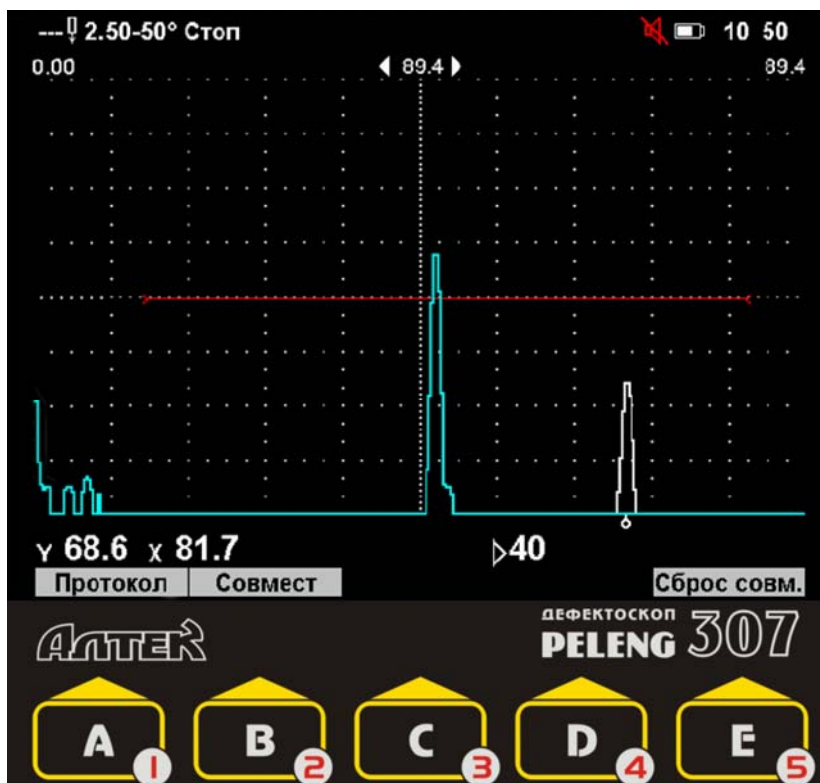

1 Аналогично можно вывести на экран зафиксированную развертку при просмотре протокола из памяти дефектоскопа.


2 Для того, чтобы убрать с экрана зафиксированную развертку необходимо, включив режим "Стоп-кадр", нажать кнопку "Сброс совм" – **Е 5**.

3.2.2 Режим "Огибающая"

Режим "Огибающая" – отображение на А-развертке всех поступивших сигналов в процессе перемещения ПЭП. При этом текущий сигнал отрисовывается тонкой линией по верх выделенной фоном огибающей.

Режим "Огибающая" включается и отключается при нажатии кнопки **ОГИБ.**

При изменении усиления режим "Огибающая" перезапускается.

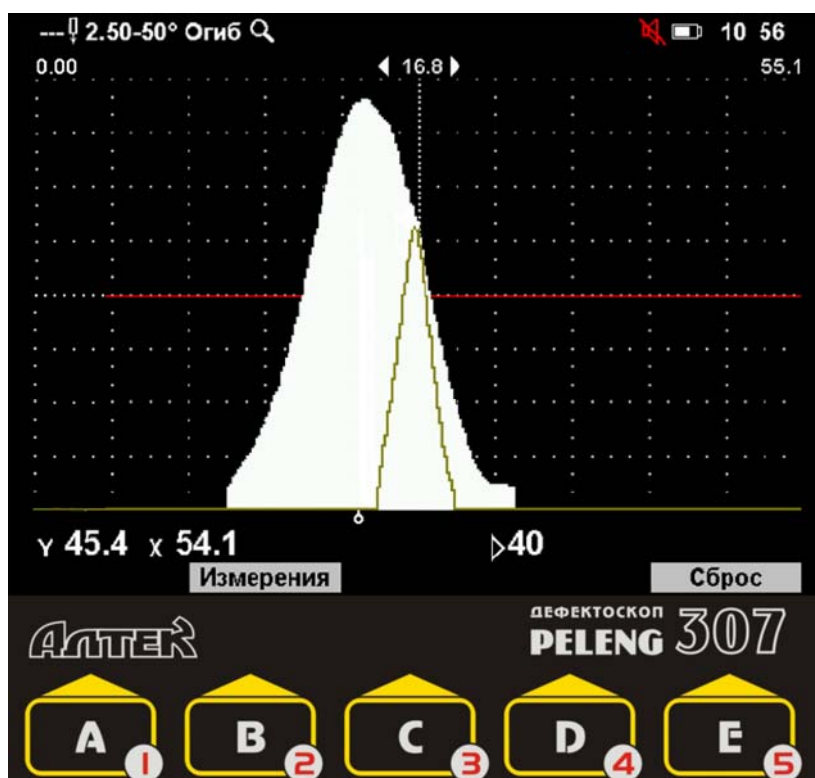

3.2.3 Установка параметров генераторно-приемного тракта. Меню "ГЕНЕРАТОР ПРИЕМНИК"

Параметры генераторно-приемного тракта:

- **Схема включения ПЭП:**
 - совмещенная;
 - раздельная;
 - раздельно-совмещенная;
 - **Частота, МГц, излучения ультразвука:**
 - установка фиксированных (0,4; 0,62; 1,25, 1,8; 2,0; 2,5; 4,0; 5,0; 10,0 МГц) значений частоты;
 - ручная (разблокируется пункт меню **Ручная частота, МГц**);
 - **Ручная частота, МГц** (установка требуемого значения частоты в диапазоне от 0,4 до 10 МГц);
 - **Амплитуда** зондирующего импульса:
 - высокая – 105 В;
 - низкая – 4,5 В;
 - **Детектирование:**
 - положительное (на экран выводится только положительная полуволна сигнала);
 - отрицательное (на экран выводится только отрицательная полуволна сигнала);
 - полное (на экран выводятся обе полуволны сигнала);
 - сглаженное (подключение дополнительного фильтра, сглаживающего форму сигнала);
 - нет (индикация радиосигналов).
- Отсутствие детектирования может оказаться полезным при контроле малых толщин и (или) проведении прецизионных измерений, то есть в тех случаях, когда требуется изучение формы сигнала или изменения его фазы. При отсутствии детектирования:*
- не работает система АСД (зоны ВС, звуковая и световая сигнализации);
 - длина строба ручной измерительной метки становится равной 1 точке;
 - не определяется значение N для сигналов, выделенных измерительными метками;
 - не работают режимы "Огибающая" и "W-развертка";
 - не работают выравнивание чувствительности и режим "АРД";
 - не работает отсечка;
- **Периоды** (от 0,5 до 4 с шагом 0,5);
 - **Заданная частота синхронизации** (от 20 до 5000 Гц);
 - **Фактическая частота синхронизации, Гц** (данный пункт является информационным и поэтому всегда заблокирован).

ГЕНЕРАТОР ПРИЕМНИК	
Схема включения ПЭП	СОВМ.
Частота, МГц	2.5
Ручная частота, МГц	2.50
Амплитуда	низкая
Детектирование	сглаженное
Периоды	2
Заданная частота синхронизации, Гц	300
Фактическая частота синхронизации, Гц	300



В случае, когда заданная частота синхронизации не может быть обеспечена, она автоматически уменьшается дефектоскопом. Значение

фактической частоты синхронизации индицируется в соответствующем пункте. Возможные причины автоматического уменьшения частоты синхронизации:

- слишком длинная развертка – зондирующий импульс следующего цикла приема-передачи попадает на А-развертку текущего цикла приема-передачи;
- низкая частота излучения – слишком частое излучение мощных импульсов может привести к повреждению генератора.



На рисунке схематично изображены зондирующие импульсы (меандр, 2 периода) с частотой излучения $f_{изл}$ и частотой синхронизации $f_{синх}$.

3.2.4 Установка параметров ПЭП. Меню "ПЭП"

Пункты **Истинная дальность**, **Найти угол ввода**, **Найти время в ПЭП** и подменю **"АВТОКАЛИБРОВКА"** используются для полуавтоматического определения угла ввода ПЭП, время распространения ультразвука в ПЭП и скорости ультразвука в изделии. Эти режимы описаны в пп. 3.2.4.3-3.2.4.6.

Параметры ПЭП:

- **№ ПЭП** (9 символов);
- **Угол ввода, ° ПЭП** (от 0 до 90°);
- **Время распространения ультразвука в ПЭП, мкс** ($2T_{п}$, от 0 до 80 мкс).




При установке неверных значений угла ввода и времени распространения ультразвука в ПЭП координаты дефекта будут рассчитаны с ошибкой!

- **Стрела ПЭП, мм** (от 0 до 99 мм).




Стрела ПЭП – расстояние от точки выхода луча ПЭП до его передней грани. Определение стрелы проводится с помощью образцов с фокусирующей поверхностью (СО-3, СО-3Р, V(K)-1, V(K)-2).

ПЭП	
№ ПЭП	
Угол ввода, °	50
Найти угол ввода	
Время ПЭП, мкс	6.00
Истинная дальность, мм	65.5R
Найти время ПЭП	
Стрела, мм	0
АВТОКАЛИБРОВКА ▶	

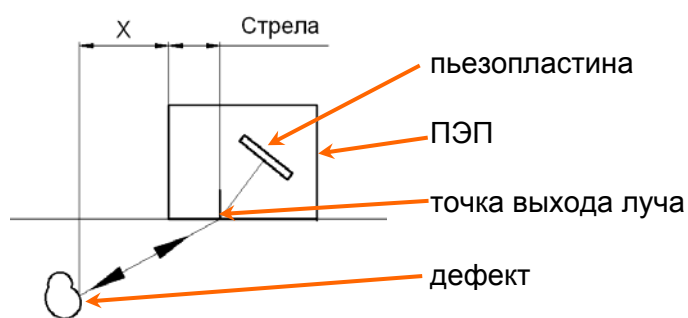

3.2.4.1 Определение точки выхода луча наклонных ПЭП

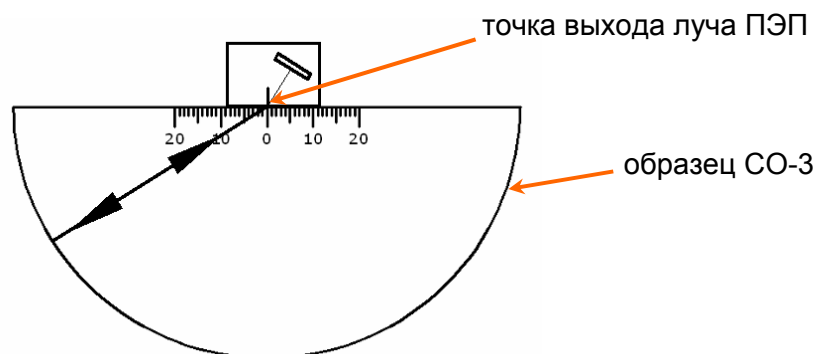


Определение точки выхода луча ПЭП проводится с помощью стандартных образцов СО-3, СО-3Р, V(K)-1, V(K)-2 (с фокусирующей поверхностью). ПЭП устанавливается в точку на поверхности образца, соответствующую максимальному сигналу. Точка выхода луча ПЭП находится напротив значения "0" на шкале образца.



Если ранее нанесенное на боковую грань ПЭП положение точки выхода луча не совпадает с только что определенным, необходимо нанести новое положение на боковую грань ПЭП взамен старого.

3.2.4.2 Ручное определение угла ввода наклонных ПЭП

Определение угла ввода ПЭП проводится с помощью стандартных образцов СО-2, СО-3Р, V(K)-1, V(K)-2 (со шкалой углов ввода). Выявляется боковое отверстие, ПЭП устанавливается в точку на поверхности образца, соответствующую максимальному сигналу. Значение угла ввода считывается со шкалы образца напротив точки выхода луча ПЭП и вводится оператором в пункте **Угол ввода**.

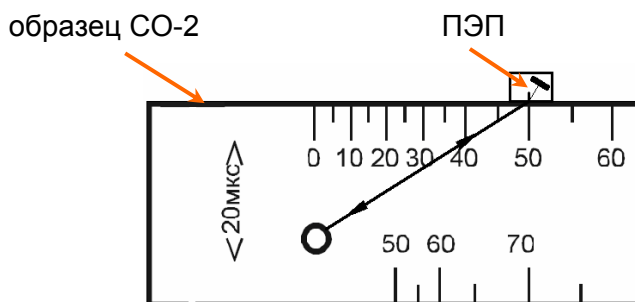

При контроле изделий не из углеродистой стали, а из других материалов, необходимо использовать образцы, изготовленные из этих материалов (СО-2А и т.п.).

3.2.4.3 Полуавтоматическое определение угла ввода наклонных ПЭП

Дефектоскоп позволяет измерять угол ввода ПЭП по отверстию в образце из материала контролируемого изделия.



Перед измерением угла ввода необходимо определить время распространения ультразвука в ПЭП согласно п. 3.2.4.3 или 3.2.4.4.

Для измерения угла необходимо в меню "НАСТРОЙКА ПО СО", подменю "ОБРАЗЕЦ", "ОТРАЖАТЕЛЬ" указать следующие параметры:

- название **Образца**;
- **Материал**, из которого изготовлен образец;
- **Скорость** распространения ультразвука в материале образца, **м/с**;
- **Отражатель** – боковое цилиндрическое отверстие;
- **Дальность** (глубина) отверстия, **мм**;
- **Ø отраж.** (диаметр отверстия), **мм**.

Режим "Настройка по СО" должен быть включен.



*Если определение угла ввода ведется по образцу СО-2, СО-3Р или V(K)-2, то вместо ввода параметров образца вручную можно выбрать его из списка в меню "Настройка по СО", подменю "ОБРАЗЕЦ".
Подробнее режим "Настройка по СО" описан в п. 3.2.12.*



Для определения угла ввода необходимо получить сигнал от указанного отверстия и уточнить его максимум с помощью режима "Стоп-кадр" или "Огибающая".



Сигнал от отверстия должен находиться в пределах зоны ВС. Высота сигнала не должна быть меньше 1 деления сетки экрана. Максимум сигнала не должен выходить за верхнюю границу экрана.

Значение угла ввода ПЭП появляется в пункте **Угол ввода** после нажатия кнопки **ВВОД** в пункте **Найти угол ввода** (меню "ПЭП").

3.2.4.4 Полуавтоматическое определение времени распространения ультразвука в ПЭП по одному сигналу

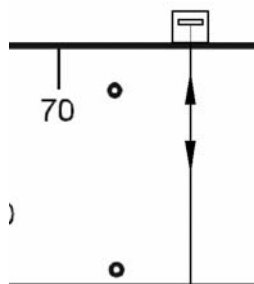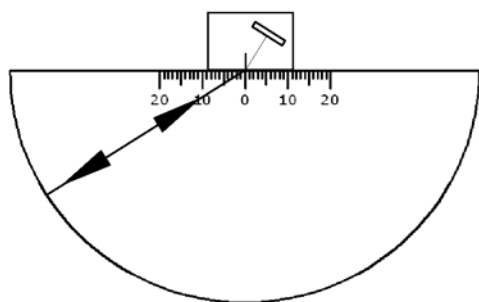

Определение времени распространения ультразвука в наклонных ПЭП проводится по образцам с фокусирующей поверхностью (СО-3, СО-3Р, V(K)-2).

Определение времени распространения ультразвука в прямых ПЭП проводится по образцам с плоскими параллельными гранями (СО-2, СО-3Р, V(K)-1 и др.) или участку контролируемого изделия с плоскими параллельными гранями.

Радиус фокусирующей поверхности (для наклонного ПЭП) или толщину образца (для прямого ПЭП) необходимо ввести в пункте **Истинная дальность**.

Для определения времени распространения ультразвука в ПЭП необходимо получить сигнал от фокусирующей (противоположной) поверхности и уточнить его максимум с помощью режима "Стоп-кадр" или "Огибающая".


 




Сигнал должен находиться в пределах зоны ВС. Высота сигнала не должна быть меньше 1 деления сетки экрана. Максимум сигнала не должен выходить за верхнюю границу экрана.

Значение времени распространения ультразвука в ПЭП появляется в пункте **Время ПЭП** после нажатия кнопки **ВВОД** в пункте **Найти время ПЭП**.

3.2.4.5 Режим "АВТОКАЛИБРОВКА" (полуавтоматическое определение времени распространения ультразвука в ПЭП и скорости ультразвука в материале по двум сигналам)

Два сигнала, полученные из одного и того же образца или контролируемого изделия, могут быть использованы для одновременного определения времени распространения ультразвука в ПЭП и скорости ультразвука в материале. Для прямых ПЭП в качестве таких сигналов могут быть использованы донные сигналы в образце или объекте контроля. Для наклонных ПЭП могут быть использованы сигналы от фокусирующих поверхностей, сегментов, зарубок, плоскодонных отверстий, двугранных углов и т.д. в образце или объекте контроля. Сигналы могут присутствовать на экране одновременно или могут быть получены последовательно по мере выявления отражателей.

Для измерения необходимо кнопками "" и "" –  и " 4" подогнать ручную метку под первый сигнал, после чего уточнить его максимум с помощью режима "Стоп-кадр" или "Огибающая".



Сигнал должен находиться в пределах зоны ВС. Высота сигнала не должна быть меньше 1 деления сетки экрана. Максимум сигнала не должен выходить за верхнюю границу экрана.

Ввести в соответствующем пункте значение R1 и нажать кнопку **ВВОД** в пункте **Измерить T1**.



Если в качестве отражателей используются боковые или плоскодонные отверстия, двугранные углы, сегменты или зарубки, то расстояние R от точки выхода луча ПЭП в положении, соответствующем максимальному сигналу, до отражающей точки должно быть измерено с помощью линейки или рулетки.

АВТОКАЛИБРОВКА	
Y1	59.0
R1	91.8
Измерить T1	
Y2	118.0
R2	183.6
Измерить T2	
Скорость, м/с	
	3260
Время ПЭП, мкс	
	6.00
Повторить	

Затем повторить последовательность действий для второго сигнала, введя в соответствующем пункте значение R2 и нажав кнопку **ВВОД** в пункте **Измерить T2**.

После этого значения времени распространения ультразвука в ПЭП и скорости ультразвука появятся в соответствующих пунктах меню "ПЭП".

При обнаружении ошибки во введенных значениях необходимо нажать кнопку **ВВОД** в пункте **Повторить** и начать измерения заново.

3.2.4.6 Считывание параметров непосредственно из ПЭП


В комплект поставки дефектоскопа могут входить ПЭП со встроенной памятью. В эту память на заводе-изготовителе заносится:

- номер ПЭП;
- схема включения ПЭП;
- форма и размеры пьезопластины;
- частота ПЭП, МГц;
- угол ввода ПЭП, градусы (номинальное значение и допуски);
- время пробега ультразвука в ПЭП, мкс;
- стрела ПЭП, мм;
- дата изготовления ПЭП;
- предприятие-изготовитель ПЭП.



Для загрузки этих данных из ПЭП в дефектоскоп необходимо, подсоединив ПЭП к дефектоскопу кабелем, прижать на 2-3 с контакт на ПЭП к аналогичному контакту на коммутационной панели дефектоскопа. После этого на экране дефектоскопа появится информация о параметрах ПЭП. При нажатии кнопки "В прибор" – **A 1** эти данные будут загружены в текущую настройку дефектоскопа.

Если какие-либо из параметров ПЭП изменились (например, из-за истирания призмы ПЭП изменился угол ввода, время пробега ультразвука в ПЭП или стрела), то измененные значения можно записать обратно в ПЭП. Для этого необходимо, прижав на 2-3 с контакт на ПЭП к аналогичному контакту на коммутационной панели дефектоскопа и получить на экране информацию об исходных параметрах ПЭП. Далее прижать контакты друг к другу и, не разжимая их, нажать кнопку "Из прибора" – **B 2**. В течение 2-3 с данные из текущей настройки будут записаны в ПЭП.

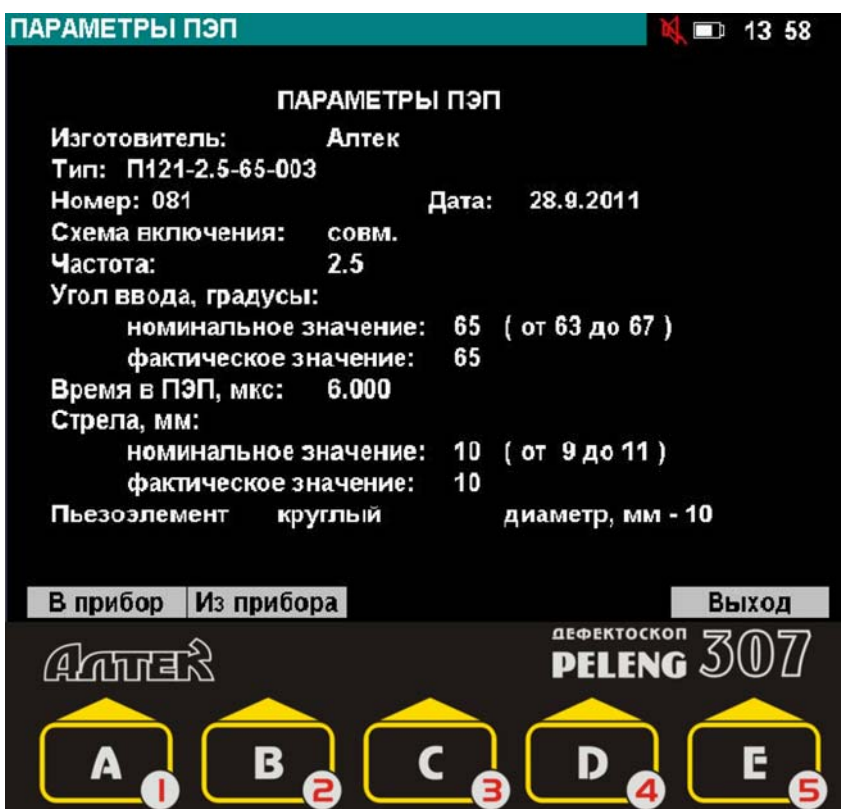

Считывание и запись данных в ПЭП не осуществляются при подключенном САЗУ.

3.2.5 Установка параметров зон ВС и развертки. Меню "ЗОНА ВС1", "ЗОНА ВС2", "РАЗВЕРТКА"

3.2.5.1 Установка параметров зон ВС. Меню "ЗОНА ВС1", "ЗОНА ВС2"

Параметры зоны ВС:

- **Метод** контроля:

- эхо-метод – признаком дефекта является превышение отраженным от дефекта сигналом порога зоны ВС $\rangle\text{---}\langle$;

- ЗТМ – признаком дефекта является отсутствие отраженного сигнала, превышающего порог зоны ВС $\langle\text{---}\rangle$;

- теневой метод – признаком дефекта является отсутствие прошедшего сигнала, превышающего порог зоны ВС $\leftarrow\text{---}\rightarrow$;

- **Начало и Конец** зоны ВС.



1 Все параметры типа "дальность" (начало и конец зоны ВС, длительность развертки и пр.) могут вводиться и индцироваться в трех единицах измерения:

- миллиметры глубины – Y;
- миллиметры по лучу – R;
- микросекунды – T.

Обозначение используемых единиц измерения (Y, R или T) отображается:

- в последнем символе любого пункта типа "дальность";
- в первом символе измерительной строки (левый нижний угол экрана).

При нажатии на кнопку **YRT** единицы измерения изменяются, а значения в пунктах меню пересчитываются исходя из текущего угла ввода и скорости УЗК в изделии.

2 При изменении значения в пункте **Смещение** изменяются начало и конец зоны ВС одновременно на одинаковую величину, при этом длительность зоны ВС не изменяется.

- количество порогов:

- **Порог 1** – верхний, браковочный, изображенный на экране красным цветом;

- **Порог 2** – средний, оценочный, изображенный на экране желтым цветом;

- **Порог 3** – нижний, поисковый изображенный на экране зеленым цветом.

Порог 1 присутствует на экране всегда. Пороги 2 и 3 следует включать и отключать с помощью соответствующих пунктов меню.

Высота порога 1 регулируется с помощью пункта **Порог 1, %**. Высота остальных порогов регулируется с помощью пунктов **Порог 1/2, дБ** и **Порог 2/3, дБ**.

Светодиод "Дефект" загорается зеленым цветом при пересечении сигналом порога 3, красным цветом при пересечении порога 1. Звуковая сигнализация срабатывает при пересечении нижнего из выведенных на экран порогов.

ЗОНА ВС1	
Метод	ЭХО
Начало	13.2Y
Конец	82.4Y
Смещение	13.2Y
Порог 1, %	50
Порог 2	<input type="checkbox"/>
Порог 3	<input type="checkbox"/>
Порог 1/2, дБ	06
Порог 2/3, дБ	06

3.2.5.2 Установка параметров развертки. Меню "РАЗВЕРТКА"

Параметры развертки:

- **Тип развертки:**
 - 100% (параметры развертки устанавливаются автоматически. Все остальные пункты меню "РАЗВЕРТКА" заблокированы);
 - ручная (длительность развертки устанавливаются оператором);
- **Длительность:**
 - устанавливается автоматически при типе развертке "100%" исходя из положения зон ВС и зоны автоматической регулировки усиления (АРУ), выведенных на экран;
 - при типе развертки "ручная" устанавливается ближайшее к введенному оператором возможное значение длительности развертки;
- **Тип задержки** развертки:
 - от нуля глубиномера (значение задержки развертки устанавливается автоматически);
 - от зондирующего импульса (значение задержки развертки устанавливается автоматически);
 - ручная (открывается доступ к установке задержки развертки);
- **Задержка** (значение задержки развертки устанавливается автоматически или оператором).

РАЗВЕРТКА	
Тип развертки	100%
Длительность	89.4У
Тип задержки	0 глубиномера
Задержка	0.00У

3.2.6 Установка параметров объекта контроля. Меню "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ"

Параметры объекта контроля:

- **Объект** (выбор наименования объекта из имеющегося списка кнопками  и  или ввод самостоятельно в режиме ввода текста);
- **Толщина**, мм, контролируемого изделия. Данный параметр позволяет учитывать возможные переотражения УЗК от донной и контактной поверхностей, а также получать представление в виде W-развертки.





*По умолчанию значение параметра **Толщина** равно 0 мм, т.е. параметр дефектоскопом не используется;*

- **КРИВИЗНА** поверхности (см. п. 3.2.6.1).



Работа в режиме учета кривизны поверхности контролируемого изделия рекомендуется для контроля изделий цилиндрической формы с помощью наклонных ПЭП при направлении прозвучивания поперек образующей цилиндра (контроль продольных сварных швов труб, основного металла валов поперек оси и т.п.). Этот режим позволяет определять координаты обнаруженных дефектов с учетом кривизны поверхности;

ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ	
Объект	котел
Толщина, мм	0.0
КРИВИЗНА	▶
Материал	углер.ст.
Скорость, м/с	3260

- **Материал** (выбор материала объекта из имеющегося списка кнопками  и  или ввод самостоятельно в режиме ввода текста).



В память дефектоскопа занесены значения скорости продольных, поперечных и поверхностных волн для наиболее часто используемых в ультразвуковом контроле материалов. При отсутствии в списке материалов необходимого можно ввести новый;

- **Скорость** ультразвуковых волн, м/с.



Установленная скорость распространения ультразвуковых волн должна соответствовать материалу объекта контроля и типу волны. При изменении угла ввода ПЭП или материала объекта контроля в соответствующих пунктах меню дефектоскопа, скорость изменится автоматически. При необходимости значение можно откорректировать вручную.



Если значения скорости распространения ультразвуковых волн установлены неверно, то координаты дефекта будут рассчитаны с ошибкой!

3.2.6.1 Учет кривизны поверхности объекта контроля (меню "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ", подменю "КРИВИЗНА")

Режим учета кривизны поверхности контролируемого изделия позволяет измерять координаты обнаруженных дефектов с учетом кривизны поверхности так, как это указано на рисунке.

До начала работы в режиме учета кривизны поверхности должна быть проведена настройка глубиномера по плоским образцам.

Для включения режима учета кривизны поверхности объекта контроля необходимо установить нижеперечисленные параметры криволинейной поверхности и символ

в пункте **Учет кривизны** подменю "КРИВИЗНА" меню "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ".

КРИВИЗНА	
Учет кривизны	<input type="checkbox"/>
Кривизна	выпукл.
Радиус кривизны, мм	150.0
Толщина, мм	0.0
Хордовое прозвучивание	<input type="checkbox"/>
Максимальная глубина	0.0




При контроле изделий с плоской поверхностью, а также изделий с цилиндрической поверхностью вдоль образующей цилиндра (например, при контроле кольцевых сварных швов труб) режим учета кривизны поверхности должен быть отключен.

Параметры криволинейной поверхности:


- **Кривизна** (указание типа поверхности, с которой проводится контроль):
 - выпуклая (контроль с наружной поверхности цилиндра);
 - вогнутая (контроль с внутренней поверхности цилиндра);
- **Толщина, мм;**
- **Радиус кривизны, мм.** Радиус кривизны поверхности, с которой проводится контроль;
- **Хордовое прозвучивание:**
 - (имеется хордовое прозвучивание);
 - (хордовое прозвучивание отсутствует).



При хордовом прозвучивании ультразвуковая волна не отражается от внутреннего диаметра объекта контроля, а распространяется по его хорде. Пункт **Хордовое прозвучивание** предназначен для информирования оператора о типе прозвучивания и всегда заблокирован.

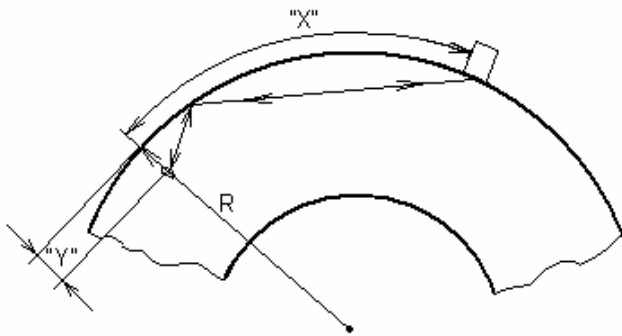

хордовое прозвучивание

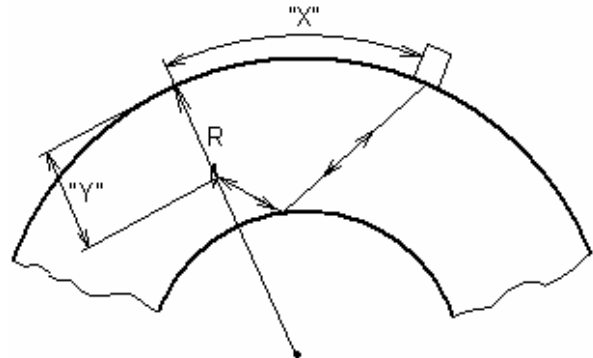

хордовое прозвучивание отсутствует

- **Максимальная глубина** прозвучивания Y_{max} , мм.


При отсутствии хордового прозвучивания значение Y_{max} равно толщине. Пункт **Максимальная глубина** предназначен для информирования и всегда заблокирован.



1 Если установленная толщина объекта контроля больше радиуса кривизны поверхности контроля, то контроль возможен только с вогнутой поверхности. В этом случае пункт **Кривизна** заблокирован в положении "вогнут.";

2 При контроле изделия в форме сплошного цилиндра следует ввести значение толщины, равное радиусу цилиндра;

3 Для включения режима "Учет кривизны" необходимо, чтобы значения толщины и радиуса кривизны объекта контроля не были равны 0. В противном случае пункт **Учет кривизны** заблокирован в состоянии "□".

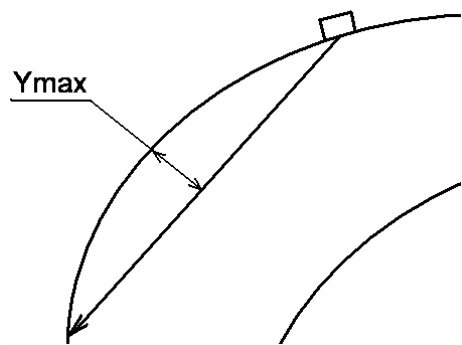

3.2.7 Настройка чувствительности контроля. Меню "ЧУВСТ-ТЬ"

3.2.7.1 Настройка браковочной чувствительности

Для настройки дефектоскопа на заданную чувствительность необходимо в пункте **Требуемая чувствительность** установить значение чувствительности.



1 При отрицательном значении чувствительности в пункте **Требуемая чувствительность** она будет увеличена, при положительном – уменьшена.

2 Значение чувствительности указывается в НТД на контроль или автоматически рассчитывается дефектоскопом в режиме АРД (см. раздел 3.2.9).

3 Для настройки чувствительности по стандартным образцам предприятия – СОП (например, по образцу с "зарубкой" без каких-либо поправок) достаточно просто изменять усиление дефектоскопа с помощью кнопок и так, чтобы сигнал от модели дефекта пересекал порог зоны ВС.

Если известно значение поправки на шероховатость поверхности объекта контроля, то ее необходимо установить в пункте **Учет поверхности**.

Необходимо выявить сигнал от эталонного отражателя, включить режим "Стоп-кадр" или "Огибающая", а в режиме "Огибающая" также уточнить максимум сигнала.



Сигнал от отверстия должен находиться в пределах зоны ВС. Высота сигнала не должна быть меньше 1 деления сетки экрана. Максимум сигнала не должен выходить за верхнюю границу экрана.

ЧУВСТ-ТЬ	
Требуемая чувст-ть, дБ	0
Учет поверхности, дБ	00
Дополнит. усиление, дБ	06
Вкл.дополнит. усиления	<input type="checkbox"/>

Чувствительность настраивается после нажатия кнопки "Настроить" –

После настройки чувствительности:

- устанавливается необходимое значение усиления;
- в измерительной строке появляются параметры:
 - N_T – чувствительность, на которую был настроен дефектоскоп, дБ;
 - N_Φ – фактическая чувствительность дефектоскопа, дБ (с учетом последующего изменения усиления оператором в процессе контроля);
 - K – коэффициент выявляемости дефекта, дБ (разница между измеряемым сигналом и сигналом от эталонного отражателя);
 - $S_{ЭКВ}$, мм² или $\varnothing_{ЭКВ}$, мм (при включенном режиме АРД) – эквивалентные размеры дефекта;

• в статусной строке появляется пиктограмма – чувствительность настроена.

3.2.7.2 Настройка поисковой и оценочной чувствительности

Настройка поисковой и оценочной чувствительности может быть выполнена одним из следующих способов:

- установкой 2-го и 3-го порога (см. раздел 3.2.5.1);
- включением дополнительного усиления (только поисковая чувствительность).

Значение дополнительного усиления устанавливается в пункте **Дополнительное усиление**. Включается дополнительное усиление при проведении сканирования с помощью пункта **Включить дополнительное усиление**. При анализе обнаруженного дефекта дополнительное усиление необходимо отключать.

3.2.8 Выравнивание чувствительности контроля. Меню "ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СТИ"

Выравнивание чувствительности используется для:

- установки одинаковой чувствительности во всем диапазоне контроля;
- подавления шумов в начале развертки;
- установки разной чувствительности в разных зонах контроля.

Типы выравнивания чувствительности:

- временная регулировка чувствительности – ВРЧ (TVG).



1 Сущность временной регулировки чувствительности заключается в установке разного усиления на разных участках развертки.

2 Диапазон изменения усиления (чувствительности) с помощью ВРЧ – 80 дБ;

- криволинейные пороги (АРК, DAC).



1 Сущность криволинейных порогов состоит в том, что благодаря изменению высоты порога зоны ВС на разных участках развертки можно изменять чувствительность контроля.

2 Диапазон изменения чувствительности с помощью криволинейных порогов – не более 18 дБ (от верхнего края экрана до нижнего деления сетки экрана). Поэтому предпочтительнее для выравнивания чувствительности использовать не криволинейные пороги, а ВРЧ.

Тип выравнивания чувствительности устанавливается в пункте **Тип**.

Закон выравнивания чувствительности можно задать тремя разными способами:

- изменением параметров "ручного" выравнивания;
- по точкам (не более 64 точек) или по сигналам;
- автоматически (при работе в режиме АРД).

Закон выравнивания выбирается в пункте **Метод ВРЧ**.

Закон выравнивания чувствительности выводится на экран в масштабе 10 дБ на вертикальное деление сетки экрана. **Индикацию ВРЧ** можно включить и отключить с помощью соответствующего пункта меню.

Для включения и отключения **выравнивания чувствительности** используется пункт **ВРЧ** **вкл**.

ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СТИ	
ВРЧ вкл	<input checked="" type="checkbox"/>
Метод ВРЧ	ручное
Тип	ВРЧ
Индикация ВРЧ	<input type="checkbox"/>
ПАРАМЕТРЫ ВРЧ ▶	
ЗАДАТЬ ВРЧ ПО ТОЧКАМ ▶	
СЧИТАТЬ СИГНАЛЫ ▶	

3.2.8.1 Настройка "ручного" выравнивания чувствительности. Меню "ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СТИ", подменю "ПАРАМЕТРЫ ВРЧ"

Для входа в подменю "ПАРАМЕТРЫ ВРЧ" и формирования закона выравнивания должны быть установлены параметры:

- **ВРЧ** **вкл** – ;
- **Метод ВРЧ** – "ручное".

Закон изменения чувствительности задается с помощью следующих параметров:



- **Начало** (установка начала зоны выравнивания чувствительности);
- **Конец** (установка конца зоны выравнивания чувствительности);

- **Амплитуда, дБ** (установка ослабления (для ВРЧ) или увеличения уровня порога (для криволинейного порога) относительно конца зоны выравнивания чувствительности);

- **Форма** (установка требуемой выпуклости или вогнутости кривой выравнивания чувствительности);

- **До, дБ** (установка ослабления перед зоной выравнивания чувствительности (не учитывается при установке криволинейных порогов);

- **После, дБ** (установка ослабления после зоны выравнивания чувствительности (не учитывается при установке криволинейных порогов).

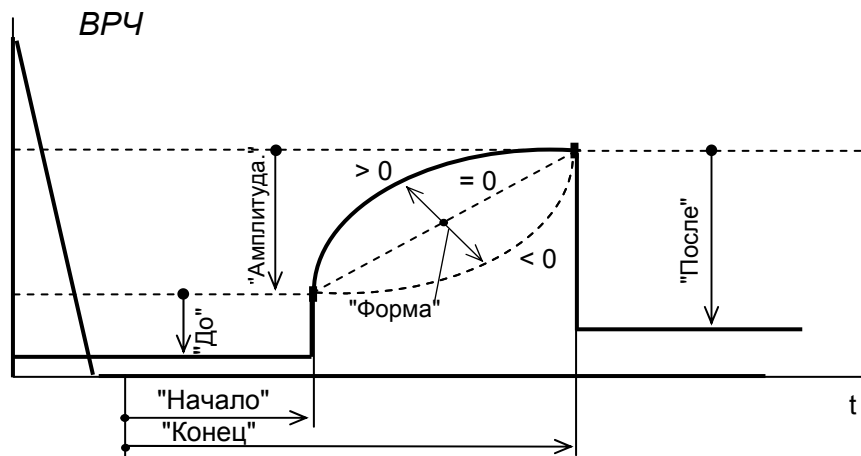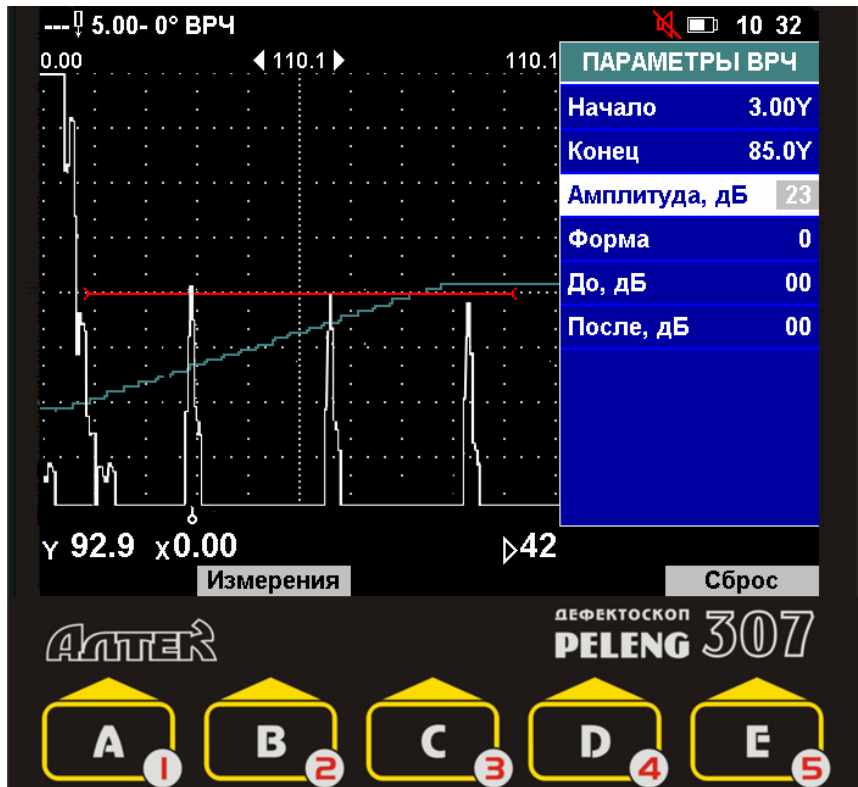



3.2.8.2 Настройка выравнивания чувствительности по точкам. Меню "ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СТИ", подменю "ЗАДАТЬ ВРЧ ПО ТОЧКАМ"

Режим выравнивания чувствительности по точкам целесообразно применять, когда заранее известен закон ВРЧ. В этом случае для формирования ломаной кривой ВРЧ наличие сигналов от отражателей не обязательно.

Для входа в подменю "ЗАДАТЬ ВРЧ ПО ТОЧКАМ" и формирования закона выравнивания в меню "ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СТИ" должны быть установлены параметры:

- ВРЧ вкл – ;
- Метод ВРЧ – "по точкам".

При формировании закона выравнивания по точкам ручная измерительная метка вырождается в вертикальную линию. Она служит для задания точек перегиба кривой ВРЧ и перемещается по экрану при нажатии кнопок "←" – **C 3** и "→" – **D 4**.

Координата текущего положения ручной метки отображается в пункте **Дальность**. Если в пункте **Дальность** нажать кнопку  или , то ручная метка переместится на ближайшую ранее введенную точку перегиба кривой ВРЧ.


Новая точка кривой ВРЧ вводится, если было изменено значение пункта **Ослабление**. В этом пункте выводится ослабление (в децибелах) в той точке кривой ВРЧ, в которой находится ручная метка.

Для сдвига всей кривой вверх или вниз на 1 дБ необходимо нажать кнопку **ВВОД** в пункте **Сдвиг вверх** или **Сдвиг вниз**.

Если необходимо начать формирование закона выравнивания заново, то необходимо нажать кнопку **ВВОД** в пункте **Очистить**.

Если необходимо отменить все изменения, сделанные после входа в подменю "ЗАДАТЬ ВРЧ ПО ТОЧКАМ", то необходимо нажать кнопку **ВВОД** в пункте **Отменить**.

Если ручная метка установлена в положении, соответствующем введенной точке, то ее можно удалить, нажав кнопку **ВВОД** в пункте **Удаление точки**.

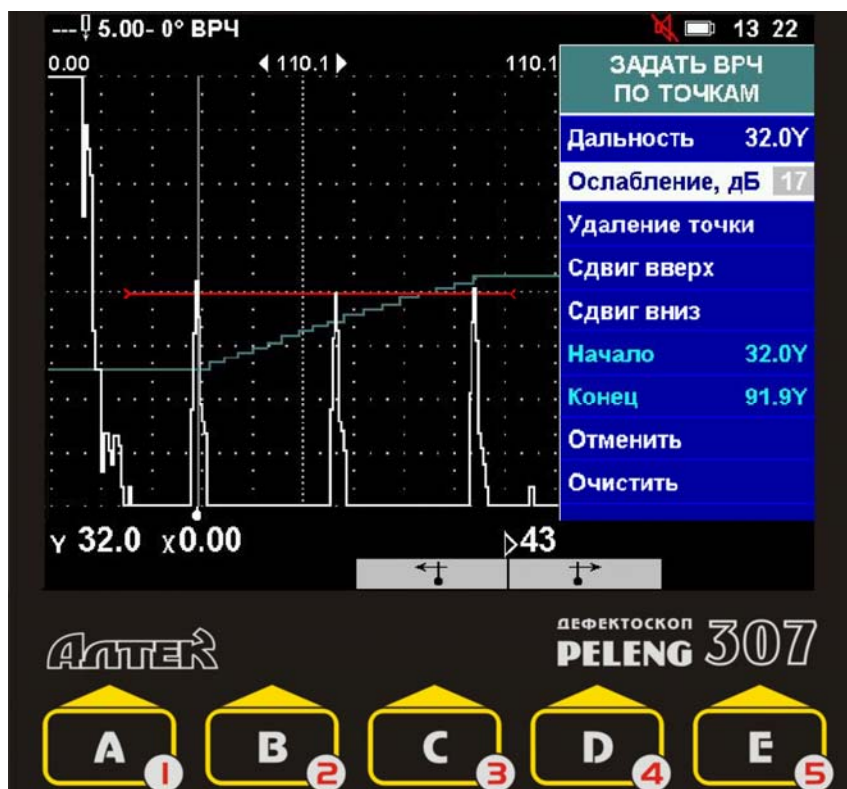

3.2.8.3 Настройка выравнивания чувствительности по сигналам (меню "ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СТИ", подменю "СЧИТАТЬ СИГНАЛЫ")

Режим выравнивания чувствительности по сигналам целесообразно применять, когда имеется образец, с выполненными одинаковыми отражателями на разной глубине.


Для входа в подменю "СЧИТАТЬ СИГНАЛЫ" и формирования закона выравнивания в меню "ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СТИ" должны быть установлены параметры:

- ВРЧ вкл – ;
- Метод ВРЧ – "по точкам".

Считывание сигналов от отражателей, формирование закона выравнивания путем добавления новых точек, коррекция кривой, удаление точек возможны только при выключенной ВРЧ. Поэтому после входа в подменю "СЧИТАТЬ СИГНАЛЫ" следует выключить ВРЧ с помощью пункта ВРЧ вкл.

Для добавления новой точки в закон выравнивания необходимо с помощью кнопок

"←" и "→" – **С 3** и "←" – **Д 4** выделить ручной меткой сигнал от одного из отражателей, по которому настраивается выравнивание, после чего нажать кнопку **ВВОД** в пункте **Ввод точки**.

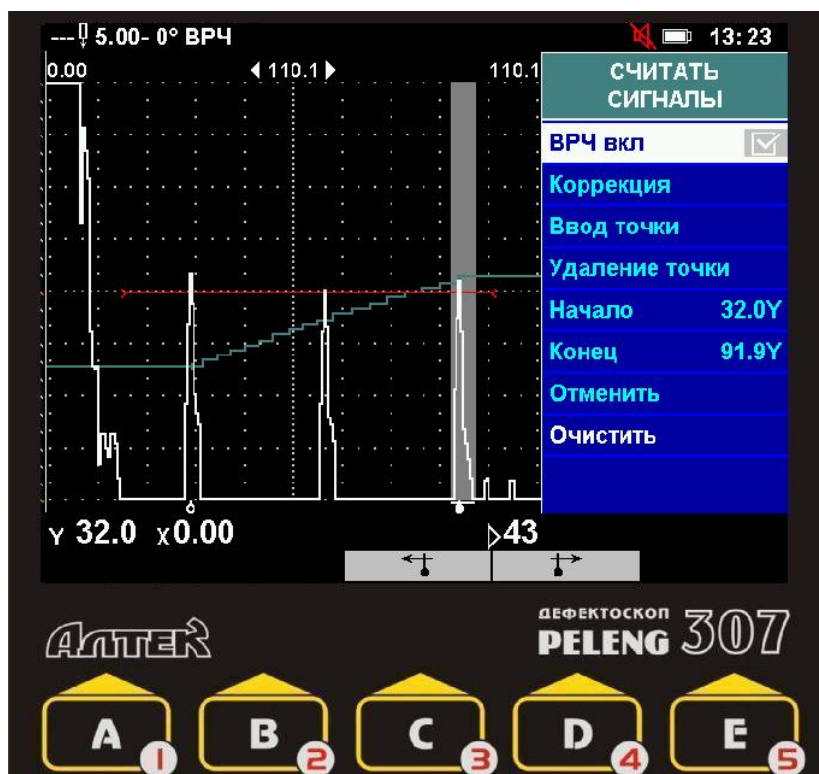

1 Высота сигнала не должна быть меньше 1 деления сетки экрана. Максимум сигнала не должен выходить за верхнюю границу экрана.

2 Порядок ввода точек (от самого дальнего отражателя к самому ближнему, наоборот или в случайном порядке) не имеет значения.

3 Если закон ВРЧ не вводится заново, а изменяется (добавляются точки к существующему закону), то перед добавлением новой точки необходимо провести **коррекцию** по одной из ранее введенных точек. Для этого необходимо выявить сигнал от одного из отражателей, по которому было настроено выравнивание чувствительности ранее, выделить его ручной меткой и нажать кнопку **ВВОД** в пункте **Коррекция**.

Если ручная метка установлена в положении, соответствующем введенной точке, то ее можно удалить, нажав кнопку **ВВОД** в пункте **Удаление точки**.

Если требуется начать формирование закона выравнивания заново, то необходимо нажать кнопку **ВВОД** в пункте **Очистить**.

Если требуется отменить все изменения, сделанные после входа в подменю "СЧИТАТЬ СИГНАЛЫ", то необходимо нажать кнопку **ВВОД** в пункте **Отменить**.

3.2.9 Режим АРД (амплитуда-расстояние-диаметр). Меню "ПАРАМЕТРЫ АРД"

Режим АРД позволяет проводить настройку чувствительности для выявления дефектов с заданной эквивалентной площадью (эквивалентным диаметром) и определять эквивалентную площадь (эквивалентный диаметр) обнаруженных дефектов. В памяти дефектоскопа хранится обобщенная АРД-диаграмма, предназначенная для работы с совмещенными ПЭП, имеющими пьезопластину прямоугольной или круглой формы, при совмещенной схеме включения.



Применение обобщенной АРД-диаграммы для ПЭП или схем включения, не удовлетворяющих названным условиям, не допускается.

Предусмотрено также использование индивидуальных АРД-диаграмм, каждая из которых предназначена для работы с ПЭП какого-либо конкретного типа, при тех или иных параметрах настройки. Индивидуальные АРД-диаграммы вводятся в память дефектоскопа с компьютера с помощью специальной программы (см. раздел 6.2).

Для использования обобщенной АРД-диаграммы следует нажать кнопку **ВВОД** в пункте **Обобщенная АРД**.

При использовании индивидуальной АРД-диаграммы следует перед включением режима АРД вызвать эту диаграмму из памяти дефектоскопа, для чего необходимо:

- нажать кнопку **ВВОД** в пункте **Индивидуальная АРД**.



На экране появится список индивидуальных АРД-диаграмм, имеющихся в памяти дефектоскопа;

- выделить в списке требуемую АРД-диаграмму и нажать кнопку "Вызвать" – **В 2**.



Номер АРД-диаграммы индицируется в пункте **Текущая АРД**. Номер 0 в этом пункте означает, что используется обобщенная АРД-диаграмма;

Для включения и отключения режима АРД служит пункт **Режим АРД**.



Ввод ошибочных значений параметров АРД приведет к неправильному расчету чувствительности и эквивалентных размеров обнаруженных дефектов.

Параметры режима АРД должны быть введены перед настройкой чувствительности дефектоскопа.



Чувствительность настраивается согласно п. 3.2.7.1. Значение требуемой чувствительности рассчитывается дефектоскопом автоматически в момент настройки.

Параметры режима АРД:

- **S_{ЭКВ}, мм²** или **Ø_{ЭКВ}, мм** (эквивалентная площадь или эквивалентный диаметр) выявляемого дефекта;

ПАРАМЕТРЫ АРД	
Режим АРД	<input checked="" type="checkbox"/>
Сэкв, мм ²	3.0
Øэкв, мм	2.0
Максимальная дальность	47.7У
Затухание, Нп/м	1.00
Затухание, дБ/м	8.7
РАЗМЕРЫ ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТА ▶	
ОПОРНЫЙ СИГНАЛ (ОБОБЩ. АРД) ▶	
ОПОРНЫЙ СИГНАЛ (ИНДИВИД. АРД) ▶	
Текущая АРД	0
Индивидуальная АРД	
Обобщенная АРД	
Ближняя зона	9.93У
ОЦЕНКА ЗАТУХАНИЯ ▶	

- **Максимальная дальность** (глубина) дефектов, подлежащих выявлению;
- коэффициент **затухания** ультразвуковых волн, **дБ/м** (или **Нп/м**).



Методика оценки коэффициента затухания изложена в разделе 3.2.10;

- **Форма** пьезоэлемента:

- прямоугольная;
- круглая.



Размеры и форма пьезоэлемента используются только при применении обобщенной АРД-диаграммы;

РАЗМЕРЫ ПЬЕЗОЭЛЕМЕНТА	
Форма	прямоуг.
2а, мм	10
2b, мм	8

- **2а, мм** – продольный размер или диаметр пьезопластины;
- **2b, мм** – поперечный размер пьезопластины.



Форма и размеры пьезоэлемента указаны в паспорте ПЭП. Кроме того, эти данные считываются непосредственно из ПЭП со встроенной памятью.

Следующие параметры необходимо устанавливать в подменю "ОПОРНЫЙ СИГНАЛ (ОБОБЩ. АРД)" только в случае использования обобщенной АРД-диаграммы:

- тип **Отражателя**, используемого для получения опорного сигнала:

- боковое отверстие;
- двугранный угол;
- фокусирующая поверхность;
- донная поверхность;

- **Ø отражателя, мм** – диаметр отражателя.

ОПОРНЫЙ СИГНАЛ (ОБОБЩ. АРД)	
Отражатель	бок.цил.
Ø отраж., мм	6.0
2b, мм	8



Диаметр отражателя вводится только для бокового отверстия.



При использовании обобщенной АРД-диаграммы следует после ввода всех параметров считать значение в заблокированном пункте Ближняя зона меню "ПАРАМЕТРЫ АРД". Измеряемые значения эквивалентной площади (эквивалентного диаметра) будут достоверны только при дальностях равных и более этого значения (для оценки дефектов на меньшей глубине рекомендуется пользоваться образцами). Если значение ближней зоны для Вас неприемлемо, то или можно попытаться уменьшить ее, применив ПЭП с другими параметрами (на меньшую частоту, с большими размерами пьезоэлемента).

Следующие параметры необходимо устанавливать в подменю "ОПОРНЫЙ СИГНАЛ (ИНДИВИД. АРД)" только в случае использования индивидуальной АРД-диаграммы.

- номер **Привязки**, характеризующей используемый опорный сигнал.



Остальные пункты подменю заблокированы. Если в индивидуальной АРД-диаграмме предусмотрена только одна привязка, то изменение номера привязки невозможно;

- **Тип привязки.**



Возможны два различных типа привязки:

"точка" – в качестве опорного используется сигнал от конкретного отражателя, для которого заданы форма, размеры (при необходимости), дальность, а также акустические характеристики образца, в котором расположен отражатель, – скорость и затухание ультразвука. Пример: эхо-сигнал от бокового отверстия в образце СО-2 ГОСТ 14782-86, расположенного на глубине 44 мм;

"кривая" – в качестве опорного используется сигнал от отражателя, расположенного в самом контролируемом изделии или в образце из материала контролируемого изделия. В этом случае задаются форма и (при необходимости) размеры отражателя. Пример: донный сигнал в изделии;

- название **Образца** с отражателем, используемым для получения опорного сигнала;
- тип **Отражателя**, используемого для получения опорного сигнала;
 - \varnothing (диаметр) отражателя, мм;
 - **S** (площадь) отражателя, мм²;
 - **Дальность, Тип дальности** – расстояние до отражателя в образце и единицы измерения, в которых оно указано: глубина Y (мм), расстояние по лучу R (мм) или время T (мкс);
 - название **Материала**, из которого изготовлен образец, и его характеристики: **Скорость** (м/с) и **Затухание** (Нп/м и дБ/м).

После успешной настройки чувствительности в режиме АРД в измерительной строке появляются значения $S_{ЭКВ}$ или $\varnothing_{ЭКВ}$, измеренные дефектоскопом в автоматическом режиме.

ОПОРНЫЙ СИГНАЛ (ИНДИВИД. АРД)	
Привязка	1
Тип привязки	точка
Образец	СО-1
Отражатель	бок.цил.
\varnothing отраж., мм	2.0
S отраж., мм ²	3.1
Дальность	20.0
Тип дальности	Y
Материал	оргстекло
Скорость, м/с	2670
Затухание, Нп/м	22.00
Затухание, дБ/м	191.1



Если после настройки чувствительности в режиме АРД включить выравнивание чувствительности, то закон ВРЧ будет построен автоматически. В пункте **Метод ВРЧ** меню "ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СТИ" будет принудительно установлено значение "из АРД". Браковочный порог зоны ВС будет соответствовать введенным в меню "АРД" эквивалентным размерам дефекта.

При включенном выравнивании чувствительности "из АРД" можно изменять начало зоны выравнивания с помощью пункта **Начало** меню "ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СТИ", подменю "ПАРАМЕТРЫ ВРЧ". Конец зоны выравнивания чувствительности в этом случае будет совпадать с максимальной дальностью выявления дефектов, введенной в меню "АРД".

3.2.10 Измерение коэффициента затухания в материале контролируемого изделия. Подменю "ОЦЕНКА ЗАТУХАНИЯ"

В дефектоскопе предусмотрен режим измерения коэффициента затухания. Этот режим реализуется в подменю "ОЦЕНКА ЗАТУХАНИЯ" меню "ПАРАМЕТРЫ АРД" и используется при работе в режиме "АРД".

Для определения коэффициента затухания следует измерить два эхо-сигнала от отражателей в контролируемом изделии, расположенных на разной глубине. По результатам этих измерений автоматически рассчитывается коэффициент затухания.

Для измерений используется совмещенный (прямой или наклонный) ПЭП с пьезопластиной круглой или прямоугольной формы.

Прямой ПЭП применяется для определения коэффициента затухания продольных волн, а наклонный ПЭП – поперечных волн.

В качестве отражателей могут быть использованы донная поверхность (для прямых ПЭП), двугранный угол (для наклонных ПЭП¹⁾), а также плоскодонное отверстие, боковое отверстие или фокусирующая цилиндрическая поверхность.



Измерения эхо-сигналов для определения коэффициента затухания требуют особой тщательности. При измерениях рекомендуется во избежание грубых ошибок выполнять следующие указания:

- следует по возможности использовать для измерений отражатели, дальность (глубина залегания) которых как можно больше отличается друг от друга (не менее, чем в два раза);
- при проведении измерений прямым ПЭП по двум донным сигналам следует установить на донную поверхность напротив ПЭП, которым проводятся измерения, другой такой же ПЭП, не подключенный к дефектоскопу (для того, чтобы избежать искажений результатов измерений из-за различий в коэффициенте отражения от свободной поверхности образца и от поверхности с ПЭП);
- рекомендуется устанавливать ПЭП в расчетные точки поверхности образца, в которых отражатель расположен на акустической оси ПЭП, и не искать максимумы эхо-сигналов (для того, чтобы избежать влияния на результаты измерений характеристики направленности ПЭП);
- рекомендуется производить измерения несколько раз (а при возможности – также разными способами, при разных соотношениях дальности двух отражателей) с последующим усреднением результатов.

Режим измерения затухания включается при входе в подменю "ОЦЕНКА ЗАТУХАНИЯ".



При измерении затухания режим АРД должен быть отключен. Измерение затухания проводится с помощью ручной метки.

Перед началом измерений необходимо установить значения параметров во всех подменю меню "ОЦЕНКА ЗАТУХАНИЯ":

¹⁾ Только при углах ввода от $\alpha_3 + 1^\circ$ до $89^\circ - \alpha_3$, где α_3 – третий критический угол; в частности, для углеродистых и низколегированных сталей – от 35° до 55° . Как правило, рекомендуется для измерения коэффициента затухания поперечных волн использовать ПЭП с углами ввода, удовлетворяющими указанному условию (независимо от того, какой угол ввода будет применяться при контроле); исключения составляют материалы с очень сильно выраженной анизотропией.

• **Форма** пьезоэлемента:

- прямоугольная;
- круглая;

• **2a, мм** – продольный размер или диаметр пьезопластины;

• **2b, мм** – поперечный размер пьезопластины.



Форма и размеры пьезоэлемента указаны в паспорте ПЭП. Кроме того, эти данные считываются непосредственно из ПЭП со встроенной памятью.

• **Тип Отражателя 1 и Отражателя 2:**

– донная поверхность (только для прямых ПЭП, размеры не указываются);

– двугранный угол (только для наклонных ПЭП, размеры не указываются);

– плоскодонное отверстие (указываются площади или диаметры отражателей)

– боковое цилиндрическое отверстие (указываются диаметры отражателей);

– фокусирующая цилиндрическая поверхность (размеры не указываются).



При необходимости в подменю "РАЗВЕРТКА" можно установить тип, длительность и задержку развертки таким образом, чтобы измеряемые сигналы были видны на экране.


Проведение измерений:

• установить ПЭП на поверхность образца или изделия, получить первый измеряемый сигнал;

• с помощью кнопки **ОГИБ.**  включить режим "Огибающая";

• получить максимум сигнала и нажать кнопку **ВВОД** в пункте **Измерить сигнал 1**;



- получить второй измеряемый сигнал;
 - с помощью кнопки **ОГИБ.**  включить режим "Огибающая";
 - получить максимум сигнала и нажать кнопку **ВВОД** в пункте **Измерить сигнал 2**;
 - в пункте **Затухание (Нп/м или дБ/м)** считать измеренное значение.
- Для проведения повторных измерений следует войти в пункт **Повторить** и нажать кнопку **ВВОД**.


3.2.11 W-развертка. Меню "W-РАЗВЕРТКА"

При проведении настройки либо при контроле плоскопараллельных изделий наклонным ПЭП наряду с А-разверткой целесообразно использовать представление в виде W-развертки. В этом случае на экране отображается распространение лучей по толщине контролируемого изделия (включая возможные переотражения от донной и контактной поверхностей). При наличии сигналов на А-развертке, превышающих определенный порог, на W-развертке указывается расположение дефектов по высоте детали. Таким образом, использование W-развертки позволяет правильно идентифицировать внутренние и поверхностные дефекты, а также определять, каким (прямым, однократно отраженным и т.д.) лучом выявлен дефект.

Для реализации данного режима предварительно должна быть введена толщина контролируемого изделия (пункт **Толщина** меню "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ").

Параметры W-развертки:

- **Отрисовка:**
 - "все окно" – на W-развертке отображаются сигналы, превышающие порог W-развертки (устанавливается в одноименном пункте) на всей длительности А-развертки. Сигналы на W-развертке отображаются красным цветом;
 - "BC1" – на W-развертке отображаются сигналы, превысившие один из порогов зоны BC1. Цвет сигнала на W-развертке соответствует цвету пересекаемого порога;

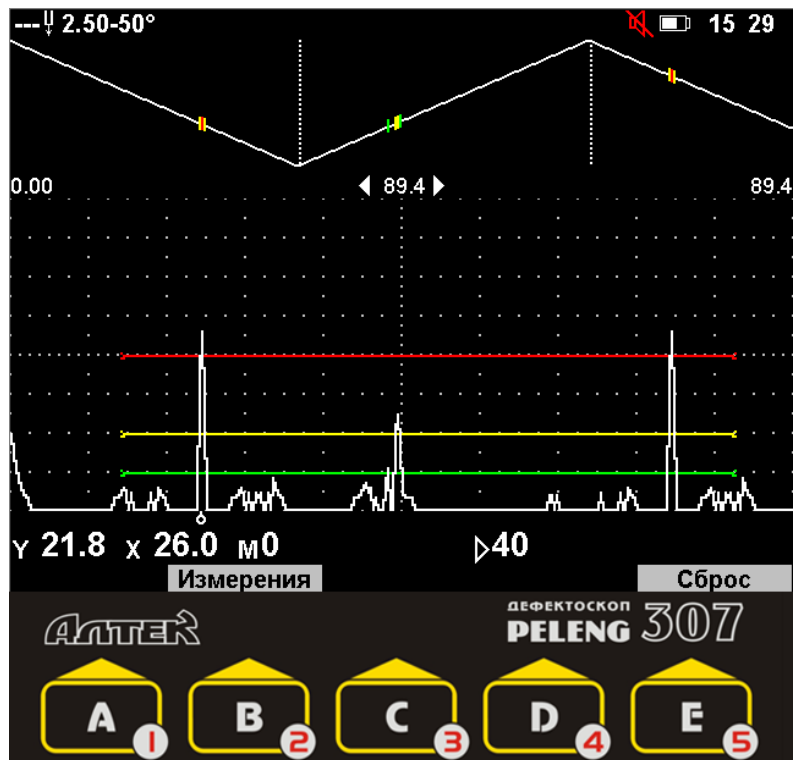

W-РАЗВЕРТКА	
Вкл.	<input type="checkbox"/>
Отрисовка	все окно
Порог	50

– "BC2" – на W-развертке отображаются сигналы, превысившие один из порогов зоны BC2. Цвет сигнала на W-развертке соответствует цвету пересекаемого порога;

– "BC1+BC2"– на W-развертке отображаются сигналы, превысившие один из порогов зон BC1 или BC2. Цвет сигнала на W-развертке соответствует цвету пересекаемого порога соответствующей зоны;

• **Порог** (высота порога W-развертки для варианта отрисовки "все окно".

Для включения и отключения W-развертки служит пункт **Вкл** меню "W-РАЗВЕРТКА".

3.2.12 Режим "Настройка по СО". Меню "НАСТРОЙКА ПО СО"

Режим "Настройка по СО" служит для временного изменения параметров развертки и зон BC при настройке по стандартному образцу. Он используется в следующих случаях:

• при определении времени распространения ультразвука в ПЭП, автокалибровке или настройке чувствительности (если сигналы от эталонных отражателей не попадают на развертку или в зону BC);


• при полуавтоматическом определении угла ввода (в обязательном порядке).



Если в списке образцов отсутствует необходимый, то его название и параметры можно ввести самостоятельно.

Параметры стандартного образца:

- подменю "ОБРАЗЕЦ":
 - название (пункт **Образец**);
 - **Материал**;
 - **Скорость** ультразвуковых волн, м/с;
- подменю "ОТРАЖАТЕЛЬ":
 - **Отражатель** (тип отражателя – боковое или плоскодонное отверстие, донная или фокусирующая поверхность, двугранный угол или зарубка).

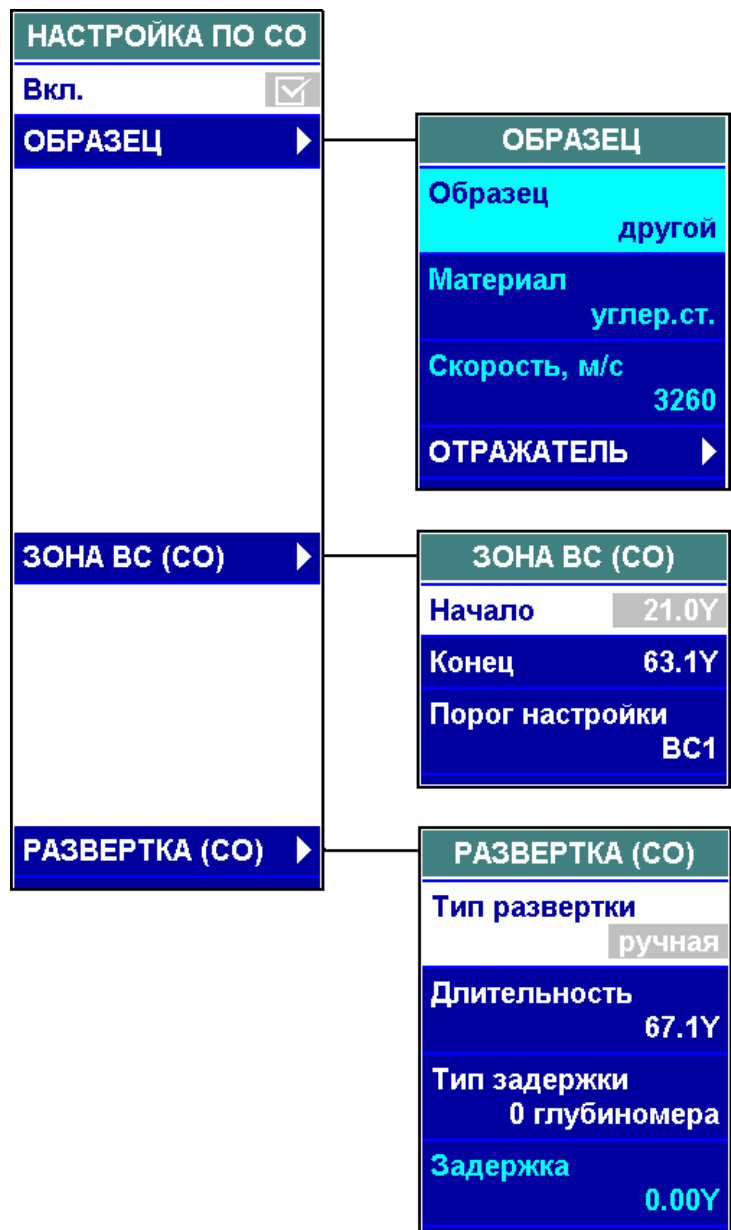



Если в списке типов отражателя отсутствует необходимый, то его название и параметры можно ввести самостоятельно;

- **Дальность** залегания отражателя и единицы ее измерения (Y – глубина, R – расстояние по лучу, T – время);
- **Ø отраж.** (диаметр отражателя – для боковых и плоскодонных отверстий);
- **S отраж.** (площадь плоскодонных отверстий).


Для включения и отключения режима "Настройка по СО" служит пункт **Вкл.** меню "НАСТРОЙКА ПО СО". Развертка и зона ВС будут установлены так, чтобы сигнал от указанного образца находился в зоне ВС.



При необходимости параметры развертки и зоны ВС в режиме "Настройка по СО" могут быть откорректированы вручную. Для этого необходимо использовать подменю "ЗОНА ВС (СО)" и "РАЗВЕРТКА (СО)" меню "НАСТРОЙКА ПО СО".

3.2.13 В-развертка. Меню "В-РАЗВЕРТКА"

Представление дефектоскопической информации на экране в виде В-развертки позволяет получить визуализацию отражателей в контролируемом изделии путем отображения сигналов в координатах: глубина Y распространения УЗК в контролируемом изделии – время перемещения ПЭП в зоне расположения дефекта.

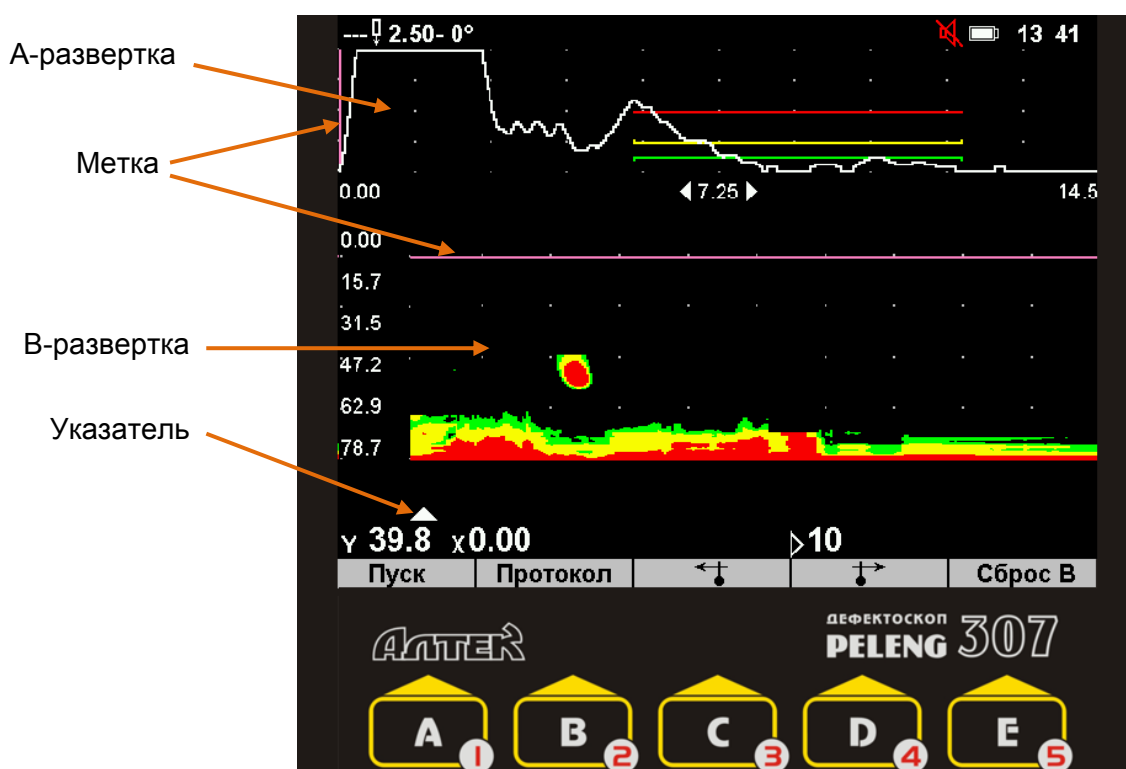

На В-развертке регистрируются сигналы, которые возникают в пределах длительности А-развертки и превышают по амплитуде определенный уровень


порога при перемещении ПЭП в зоне дефекта в течение времени сканирования.

В-развертка позволяет:

- более наглядно представить образ дефекта по длине и высоте контролируемой детали на экране дефектоскопа;
- проводить контроль на фоне акустических помех (сигналов от конструктивных отражателей);
- оценивать условную протяженность ΔX (по горизонтальной оси экрана) и весьма точно измерять условную высоту ΔY (по вертикальной оси) дефекта.

С целью максимального приближения отображения в виде В-развертки к реальному расположению дефектов в контролируемом изделии зондирующий импульс отображается в верхней части экрана, а В-развертка формируется сверху вниз. Сопоставление изображений сигналов на А- и В-развертках представлено на рисунке.

Перемещение ПЭП может осуществляться как по прямой линии, так и другими способами, например, по окружности (при контроле изделий с торца) или по поперечно-продольной траектории (при контроле сварного шва).

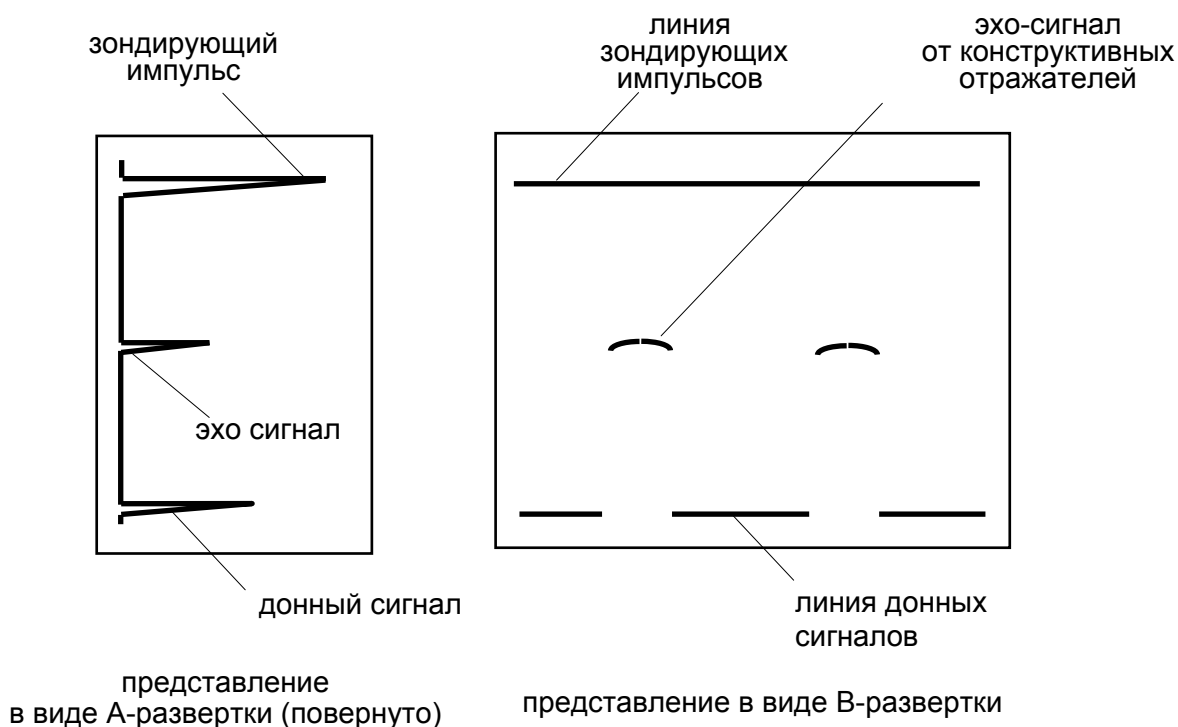

Для включения В-развертки необходимо установить состояние в пункте **Вкл.** меню "В-РАЗВЕРТКА".




1 При включенной В-развертке список меню сокращается до трех – "РЕЖИМЫ", "ИНДИКАТОРЫ", "В-РАЗВЕРТКА".

2 При включенной В-развертке экран поделен на 2 части: в нижней (большей) находится формируемая В-развертка, в верхней (меньшей) – А-развертка, соответствующая положению указателя на В-развертке.

В-развертка начинает записываться при нажатии на кнопку "Пуск" –





В-развертка записывается до нажатия кнопки "Стоп" –  или до достижения максимального времени записи В-развертки – 145 с.

Сигналы на В-развертке фиксируются в соответствии со значениями пунктов **Отрисовка** и **Порог**.

• **Отрисовка:**





– "все окно" – на В-развертке отображаются сигналы, превышающие порог В-развертки (устанавливается в одноименном пункте) на всей длительности А-развертки. Сигналы на В-развертке отображаются красным цветом;

– "BC1" – на В-развертке отображаются сигналы, превысившие один из порогов зоны BC1 на А-развертке. Цвет сигнала на В-развертке соответствует цвету пересекаемого порога.



– "BC2" – на В-развертке отображаются сигналы, превысившие один из порогов зоны BC2 на А-развертке. Цвет сигнала на В-развертке соответствует цвету пересекаемого порога;

– "BC1+BC2" – на В-развертке отображаются сигналы, превысившие один из порогов зон BC1 или BC2 на А-развертке. Цвет сигнала на В-развертке соответствует цвету пересекаемого порога соответствующей зоны

• **Порог** (высота порога В-развертки для варианта отрисовки "все окно").


После окончания записи В-развертки на экране появляется метка (горизонтальная линия на В-развертке и соответствующая ей вертикальная линия на А-развертке). Значения в измерительной строке соответствуют положению метки. Метка перемещается по экрану нажатиями кнопок "" –  и "" – .


Масштаб записанной В-развертки можно менять, указывая длительность В-развертки, которой соответствует один экран дефектоскопа в пункте **Масштаб**.

Указатель, расположенный под экраном, указывает на то, какое сечение В-развертки соответствует А-развертке, выведенной в верхнюю часть экрана. Указатель перемещается вправо и влево по остановленной В-развертке при нажатии на кнопки  и .



Указатель перемещается только в том случае, если на экране отсутствует меню.

Остановленную В-развертку можно записать в память дефектоскопа в виде протокола В-развертки. Для этого необходимо нажать на кнопку "Протокол" – .

Для удаления с экрана набранной В-развертки необходимо нажать кнопку "Сброс В" – .

Для отключения В-развертки необходимо заменить состояние на в пункте **Вкл.** меню "В-РАЗВЕРТКА".

В-РАЗВЕРТКА	
Вкл.	<input type="checkbox"/>
Время,с	0.0
Масштаб	14,5
Отрисовка	все окно
Порог,%	50

3.2.14 Дополнительные возможности. Меню "СЕРВИС"


СЕРВИС	
АКУСТИЧЕСКИЙ КОНТАКТ	▶
АРУ	▶
ЛУПА	▶
УСЛОВНАЯ ВЫСОТА	▶
Отсечка, %	05
Зона ручной метки	15

3.2.14.1 Режим слежения за акустическим контактом. Подменю "АКУСТИЧЕСКИЙ КОНТАКТ"


В дефектоскопе предусмотрен режим слежения за акустическим контактом при проведении ультразвукового контроля.



При записи настройки состояние включенного слежения за акустическим контактом не запоминается. Кроме того, слежение автоматически отключается в следующих случаях:



- при изменении схемы включения ПЭП, частоты или амплитуды зондирующего импульса;
- при нажатии кнопки "Сброс" – 
- при вызове настроек и блоков этапов;
- при переключении этапов в блоке;
- при выключении дефектоскопа.

Для настройки слежения за акустическим контактом необходимо:

- установить ПЭП на смазанную контактной жидкостью поверхность контролируемого изделия, обеспечить заведомо хороший акустический контакт;
- выделить пункт **Настроить** и нажать кнопку 



На экране появится надпись, сообщающая о том, что производится настройка слежения за акустическим контактом; нельзя снимать ПЭП с поверхности до исчезновения надписи.

В результате данных действий в нижней части экрана появится пиктограмма, имеющая вид  при наличии акустического контакта или  при его отсутствии. При этом в пункте **Слежение** будет установлено положение .




При желании можно отключить слежение за акустическим контактом, установив в пункте **Слежение** положение .

АКУСТИЧЕСКИЙ КОНТАКТ	
Настроить	
Слежение	<input type="checkbox"/>

3.2.14.2 Режим АРУ. Подменю "АРУ"

Для включения и отключения АРУ служит пункт **Вкл.** меню "АРУ".


В дефектоскоп введена возможность проведения контроля с использованием АРУ (автоматической регулировки усиления), поддерживающей амплитуду опорного (например, донного) сигнала на уровне 50 % высоты А-развертки. Данная функция позволяет автоматически учитывать затухание в контролируемом изделии, а также качество акустического контакта при перемещении ПЭП.

Для выделения опорного сигнала используется зона АРУ . Зона АРУ может быть установлена в любом месте экрана и не зависит от положения зон ВС1 и ВС2.

Параметры режима АРУ – **Начало** и **Конец** зоны АРУ.




При изменении значения в пункте **Смещение** изменяются начало и конец зоны АРУ одновременно.

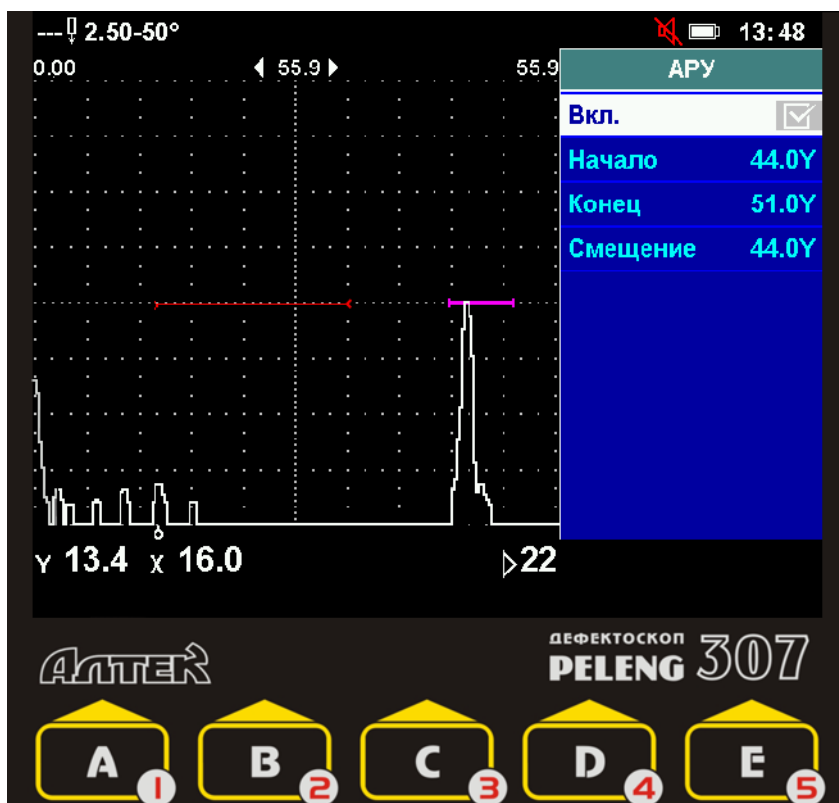

3.2.14.3 Лупа.

Просмотр участка развертки в увеличенном масштабе. Подменю "ЛУПА"

Для просмотра сигналов в увеличенном масштабе предусмотрен режим "Лупа". Сущность режима состоит во временном изменении начала, конца и длительности развертки для детального просмотра интересующих оператора сигналов.

Лупа включается и отключается с помощью кнопки "Вкл. Лупу" ("Откл. Лупу") – .

Существуют следующие виды лупы:

- "ручная" – середина устанавливаемой развертки соответствует положению ручной измерительной метки, длительность и задержка развертки указывается оператором в соответствующих пунктах подменю "ЛУПА";


- "ручной метки" – середина устанавливаемой развертки соответствует положению ручной измерительной метки, длительность развертки составляет 5,33 мкс;


- "BC1" – начало и конец устанавливаемой развертки соответствует началу и концу зоны BC1;

- "BC2" – начало и конец устанавливаемой развертки соответствует началу и концу зоны BC2;

- "BC1+BC2" – начало устанавливаемой развертки соответствует началу зоны BC1, а конец – концу зоны BC2.

Вид лупы устанавливается в пункте **Вид** подменю "ЛУПА".

При включенном режиме "Лупа" в статусной строке индицируется пиктограмма .

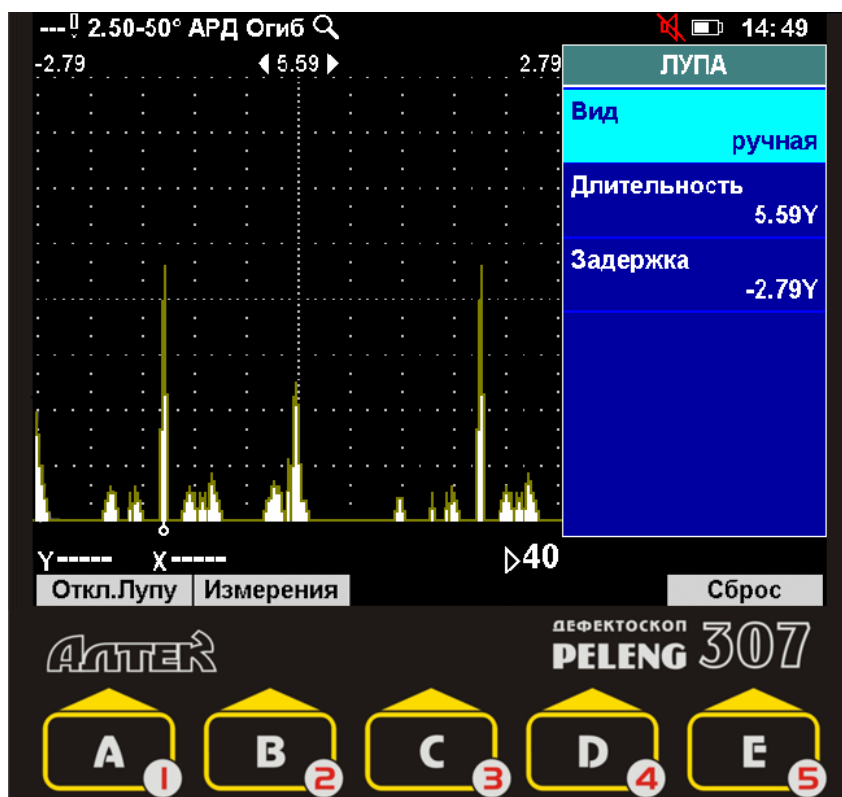

3.2.14.3 Полуавтоматическое измерение условной высоты дефекта. Подменю "УСЛОВНАЯ ВЫСОТА"

Условная высота – один из измеряемых параметров дефекта, который может служить критерием браковки изделия. Режим измерения условной высоты позволяет автоматически измерять условную высоту обнаруженного дефекта абсолютным или относительным способами. Измерение условной высоты может проводиться в том числе и при использовании криволинейных порогов (DAC-кривых).



- 1 – положение ПЭП в момент первого пересечения сигналом от дефекта порога измерения условной высоты;
- 2 – положение ПЭП в момент последнего пересечения сигналом от дефекта порога измерения условной высоты;
- 3 – дефект;
- 4 – порог измерения условной высоты;
- ΔY – измеренная условная высота

Метод измерения условной высоты и все остальные параметры, необходимые для её измерения, устанавливаются в соответствующем пункте подменю "УСЛОВНАЯ ВЫСОТА".

При использовании абсолютного метода измерения условной высоты в качестве уровня измерения условной высоты используется один из порогов (первый, второй или третий), имеющихся на экране. Номер порога устанавливается в пункте **Порог**.

При использовании относительного метода измерения условной высоты в качестве уровня измерения используется воображаемая линия, высота которой определяется максимальным сигналом от дефекта и уровнем измерения, устанавливаемым оператором. Уровень, показывающий, на сколько децибел воображаемая линия (для относительного метода) ниже максимума обмеряемого сигнала, устанавливается в пункте **Уровень**.

УСЛОВНАЯ ВЫСОТА	
Метод	абсолютный
Порог	1
Уровень, дБ	6
Измерить	
Условная высота	0.00Y

Условия измерения условной высоты дефекта:

- включен режим "Огибающая";
- огибающая сигнала от дефекта не должна выходить за границу зоны ВС1 на том участке, где она выше выбранного уровня;
- сигнал от дефекта не должен быть ниже выбранного уровня или выше верхней границы экрана.

Значение условной высоты дефекта появляется в пункте **Условная высота** после нажатия кнопки **ВВОД** в пункте **Измерить**.

3.2.14.5 Отсечка шумов

В дефектоскопе используется компенсированная отсечка, то есть отсечка, при которой подавляются шумы, а полезные сигналы (превышающие уровень отсечки) сохраняют свою амплитуду. Уровень отсечки регулируется в процентах высоты А-развертки от ее нижней горизонтали.

Диапазон регулировки уровня отсечки – от 0 (отсечка отключена) до 80 %. По умолчанию устанавливается значение 5 % ("слабая" отсечка).

Для регулировки отсечки служит пункт **Отсечка** меню "СЕРВИС".





Следует иметь в виду, что при больших значениях отсечки могут возникать следующие нежелательные последствия:

- *отсутствие изменения шумов в нижней части А-развертки при перемещении ПЭП (флуктуация шумов при отключенной или "слабой" отсечке в некоторой степени свидетельствует о наличии акустического контакта);*
- *отсутствие плавного изменения амплитуды отраженного сигнала при сканировании ПЭП в зоне дефекта (сигнал "резко" появляется и "резко" исчезает, а, следовательно, индицируется более короткое время).*


СЕРВИС	
АКУСТИЧЕСКИЙ КОНТАКТ	▶
АРУ	▶
ЛУПА	▶
УСЛОВНАЯ ВЫСОТА	▶
Отсечка,%	05
Зона ручной метки	15

3.2.14.6 Установка ширины зоны ручной метки




По умолчанию ширина зоны ручной метки устанавливается равной 15 точкам. Однако иногда (при сложной картине на экране) при необходимости измерений для сигналов, расположенных близко друг к другу, требуется ее уменьшить. (При желании можно также увеличить ширину зоны.) Данное действие выполняется в пункте **Зона ручной метки** с помощью кнопок  и  или в режиме ввода цифр.

3.3 Проведение измерений с помощью ручной измерительной метки

 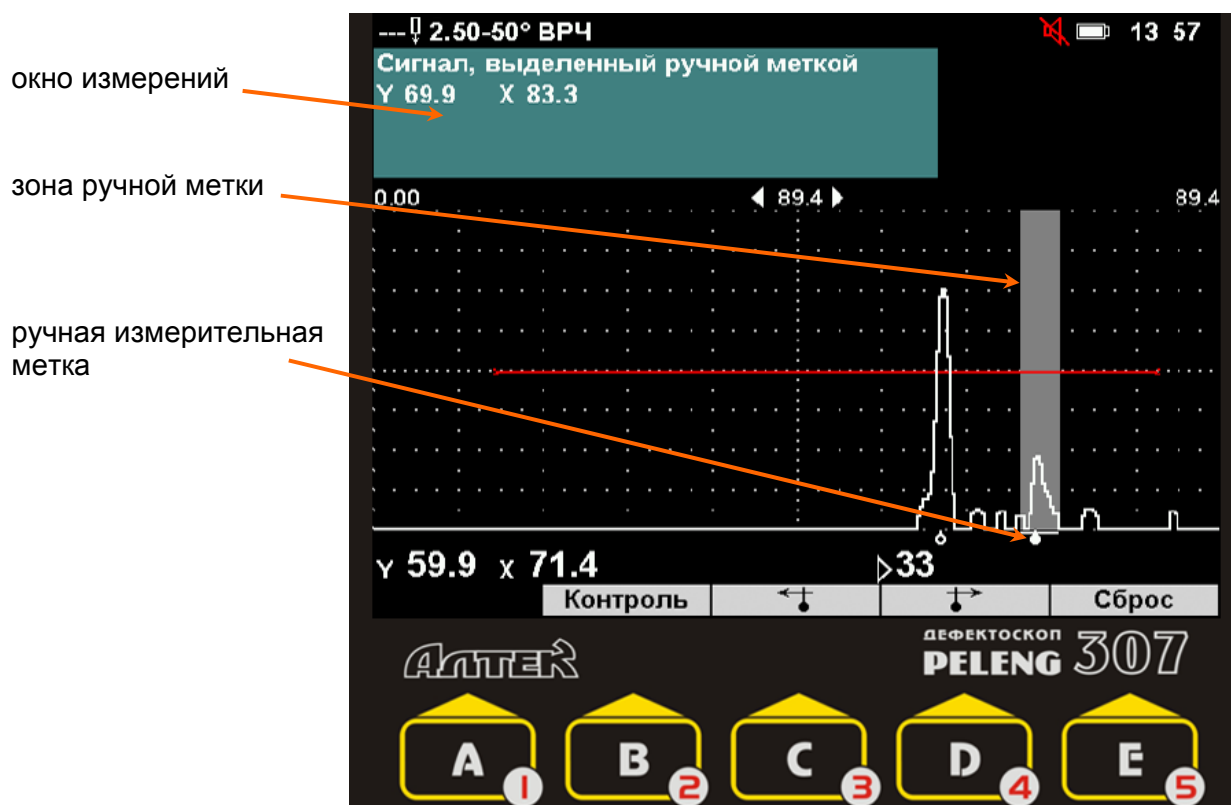Переход от контроля к измерениям с помощью ручной измерительной метки происходит при нажатии на кнопку "Измерения" – **В 2**. Возврат обратно к проведению контроля происходит при нажатии на кнопку "Контроль" – **В 2**.



Измерения с помощью ручной измерительной метки проводятся тогда, когда использование автоматической метки невозможно (например, измеряемый сигнал находится вне зоны ВС или рядом с другим, более мощным сигналом).

Ручная измерительная метка () всегда устанавливается напротив максимума сигнала в своей зоне. Зона ручной метки перемещается по экрану при нажатии кнопок "" – **С 3** и "" – **Д 4**. В окне измерений отображаются параметры сигнала, выделенного ручной измерительной меткой.

Ширина зоны ручной измерительной метки составляет от 1 до 30 точек. Ее можно менять в соответствующем пункте меню "СЕРВИС". По умолчанию ширина зоны ручной метки установлена 15 точек.

4

УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ТОЛЩИНОМЕР

4.1 Общие положения

Режим "Ультразвуковой толщиномер" используется для измерения толщины изделий с повышенной точностью и сохранения результатов измерений в виде таблицы.

Для измерений используются прямые ПЭП (РС или совмещенные) на частоту 5 или 10 МГц. Измерения проводятся по одному или двум донным сигналам. Усиление в процессе измерений регулируется автоматически.

Подключение ПЭП проводится в соответствии с разделом 3.1.



4.2 Предварительная настройка толщиномера.
Меню "НАСТРОЙКА"



Предварительная настройка проводится при выключенном толщиномере. Для включения толщиномера после проведения предварительной настройки необходимо нажать кнопку "Толщ.вкл." – **В** **е**. Для возврата к предварительной настройке необходимо отключить толщиномер кнопкой "Толщ.выкл." – **В** **е** и, нажав кнопку **МЕНЮ** **9**, выбрать из списка меню "НАСТРОЙКА".

НАСТРОЙКА	
ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ	▶
ГЕНЕРАТОР ПРИЕМНИК	▶
ПЭП	▶
ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СТИ	▶
Длительность	283.2У
Начало	37.2У
Конец	231.9У

4.2.1 Установка параметров объекта контроля.
Подменю "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ"

В подменю "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ" необходимо указать следующую информацию:

- **Объект** – название объекта толщинометрии. Выбирается из имеющегося списка кнопкой  () или вводится вручную в режиме ввода текста;

- **Материал** – материал, из которого изготовлен объект. Выбирается из имеющегося списка кнопкой  () или вводится вручную в режиме ввода текста;

ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ	
Объект	котел
Материал	углер.ст.
Скорость, м/с	5900

- **Скорость** – скорость продольных ультразвуковых волн в объекте.



В процессе настройки значение скорости будет автоматически откорректировано.

4.2.2 Установка параметров генераторно-приемного тракта. Подменю "ГЕНЕРАТОР ПРИЕМНИК"

В подменю "ГЕНЕРАТОР ПРИЕМНИК" необходимо указать следующую информацию:

- **Схема включения ПЭП:**
 - совмещенная;
 - раздельно-совмещенная;
- **Частота** – частота излучения ультразвука (от 0,4 до 10 МГц);



*В пункте **Частота** устанавливается значение из списка стандартных частот (0,4; 0,62; 1,25; 1,8; 2,0; 2,5; 4,0; 5,0; 10,0 МГц). При необходимости установить другое значение частоты, следует в пункте **Частота** указать значение "ручная", а само значение – установить в пункте **Ручная частота**.*

- **Амплитуда** – амплитуда зондирующего импульса:
 - высокая – 105 В;
 - низкая – 4,5 В;
- **Детектирование:**
 - положительное. На экран выводится только положительная полуволна сигнала;
 - отрицательное. На экран выводится только отрицательная полуволна сигнала;
 - полное. На экран выводятся обе полуволна сигнала;
 - сглаженное. Подключается дополнительный фильтр, сглаживающий форму сигнала на экране;
 - нет. Детектирование отключено (индикация радиосигналов).

ГЕНЕРАТОР ПРИЕМНИК	
Схема включения ПЭП	СОВМ.
Частота, МГц	10.0
Ручная частота, МГц	10.0
Амплитуда	низкая
Детектирование	сглаженное
Периоды	2
Заданная частота синхронизации, Гц	300
Фактическая частота синхронизации, Гц	300



*Если в пункте **Детектирование** установлено значение "нет", то включение толщиномера заблокировано. Толщиномер работает только с детектированным сигналом.*


- **Периоды** – количество периодов зондирующего импульса (от 0,5 до 4).



*Для улучшения разрешающей способности толщиномера необходимо использовать как можно менее мощный и короткий зондирующий импульс. Рекомендуемые значения: **Амплитуда** – низкая, **Периоды** – 0,5.*

4.2.3 Определение времени пробега ультразвука в ПЭП. Подменю "ПЭП"

Для корректной работы толщиномера необходимо определить время пробега ультразвука в ПЭП. Для этого используется стальной образец известной толщины. Толщину образца необходимо установить в пункте **Истинная дальность**.

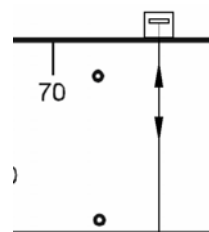

Затем необходимо выявить сигнал от противоположной поверхности образца (донный сигнал) и уточнить его максимум с помощью режима "Стоп-кадр" или "Огибающая".



Сигнал должен находиться в пределах зоны ВС. Высота сигнала не должна быть меньше 1 деления сетки экрана. Максимум сигнала не должен выходить за верхнюю границу экрана.

Если донный сигнал отсутствует на экране или не попадает в зону ВС, то необходимо откорректировать значения следующих пунктов меню "НАСТРОЙКА":

- **Длительность** – длительность развертки, мм или мкс.
- **Начало, Конец** – начало и конец зоны ВС, мм или мкс.

Значение времени пробега ультразвука в ПЭП появляется в пункте **Время ПЭП** после нажатия кнопки **ВВОД** в пункте **Найти время ПЭП**.

ПЭП	
Угол ввода, °	0
Время ПЭП, мкс	1.00
Истинная дальность, мм	59.0Y
Найти время ПЭП	
АВТОКАЛИБРОВКА ▶	



Также время пробега ультразвука в ПЭП можно определять с помощью режима "Автокалибровка" (см. п. 3.2.4.5).

4.2.4 Установка длительности развертки


Длительность развертки должна устанавливаться несколько большей учетверенной номинальной толщины изделия. Для этого используется пункт **Длительность** меню "Настройка".

4.2.5 Применение ВРЧ при толщинометрии. Подменю "ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СТИ"

Требуемая точность при измерении толщины по двум донным сигналам обеспечивается тогда, когда высоты этих сигналов примерно равны (разница амплитуд сигналов не более 8 дБ). Если это условие не соблюдается, то необходимо уравнивать амплитуды донных сигналов с помощью ВРЧ (подменю "ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СТИ"). Работа с ВРЧ описана в разделе 3.2.8.

ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СТИ	
ВРЧ вкл	<input type="checkbox"/>
Метод ВРЧ	ручное
Индикация ВРЧ	<input type="checkbox"/>
ПАРАМЕТРЫ ВРЧ ▶	
ЗАДАТЬ ВРЧ ПО ТОЧКАМ ▶	
СЧИТАТЬ СИГНАЛЫ ▶	

4.3 Измерение толщины: подготовительные операции. Меню "ТОЛЩИНОМЕР"

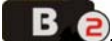Для измерения толщины необходимо включить толщиномер кнопкой "Толщ.вкл." – .

4.3.1 Выбор способа измерения толщины

Перед измерением толщины изделия необходимо указать способ измерения толщины и номера используемых донных сигналов.

- **Y измер.** – способ измерения толщины по:
 - среднему значению;
 - минимальному значению.



Как правило, рекомендуется измерять толщину изделий по среднему сигналу. Измерение толщины изделий по минимальному сигналу целесообразно при трудностях с доступом к месту измерений или с обеспечением акустического контакта. Однако при этом измеряемые значения толщины могут оказаться несколько занижены.

- **Донный** – номера используемых для измерения толщины донных сигналов:
 - 1 (первый донный сигнал),
 - 1 и 2 (первый и второй донные сигналы),
 - 2 и 4 (второй и четвертый донные сигналы).



Рекомендуется измерять толщину по 1-му и 2-му донным сигналам. Если из-за большой мертвой зоны ПЭП невозможны измерения по 1-му и 2-му донным сигналам, измерять толщину необходимо по 2-му и 4-му донным сигналам. Измерения по 1-му донному сигналу необходимо использовать в изделиях с высоким затуханием, когда отсутствует 2-й донный сигнал.


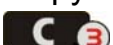
 

ТОЛЩИНОМЕР	
Yизмер.	средн.
Донный	2 и 4
Yист, мм	0.00
Настроить	
Скорость, м/с	5900
Блок. АРУ	<input type="checkbox"/>
Шир. руч.	<input type="checkbox"/>
Шир. захв.	04
Номин. толщина, мм	0.00
Миним. допустим. толщина, мм	0.00
Максим. допустим. толщина, мм	0.00

4.3.2 Настройка толщиномера.

Определение скорости звука в изделии

Настройку толщиномера следует проводить каждый раз перед началом измерений толщины и при переходе на другие изделия.

Настройка толщиномера проводится по участку изделия известной толщины или по образцу, выполненному из материала изделия. Толщину изделия необходимо установить в пункте $Y_{ист}$.

Для настройки необходимо, установив ПЭП на поверхность изделия, смазанного контактирующей жидкостью, получить ряд донных сигналов. Затем кнопками " ←" –  и " →" –  установить стробы ручной метки под

соответствующие (1, 1 и 2, 2 и 4) донные сигналы и нажать кнопку **ВВОД** в пункте **Настроить**. В пункте **Скорость** будет установлено автоматически рассчитанное значение.



1 Усиление устанавливается автоматически с помощью системы АРУ. При необходимости усиление можно установить вручную, включив блокировку АРУ в соответствующем пункте.

*2 Ширина стробов ручной метки рассчитывается автоматически. При необходимости ширину стробов можно установить вручную (пункт **Ширина захвата**), включив ручную установку ширины стробов в пункте **Ширина ручная**.*

4.3.3 Установка номинальной, минимальной и максимальной толщины изделия

Номинальная толщина изделия, а также **Минимально допустимая толщина** и **Максимально допустимая толщина** изделия устанавливаются в соответствующих пунктах меню "ТОЛЩИНОМЕР". Установка этих параметров необязательна. Они используются следующим образом:


- если измеренная толщина изделия отличается от номинальной, то в измерительной строке выводится "d-0,3", где 0,3 – разница между измеренной и номинальной толщиной;
- если измеренная толщина меньше минимально допустимой, то срабатывает световая и звуковая сигнализация, а в измерительной строке появляется знак "-";
- если измеренная толщина больше максимально допустимой, то срабатывает световая и звуковая сигнализация, а в измерительной строке появляется знак "+".

4.4 Запись измеренных значений в отчет. Меню "ЗАПИСЬ В ОТЧЕТ"



Измеренные значения толщины изделия могут быть записаны в отчет в виде таблицы. В каждую строку отчета можно записать измеренную толщину и координаты точки измерения, а также дату и время измерения.

4.4.1 Создание отчета толщиномера

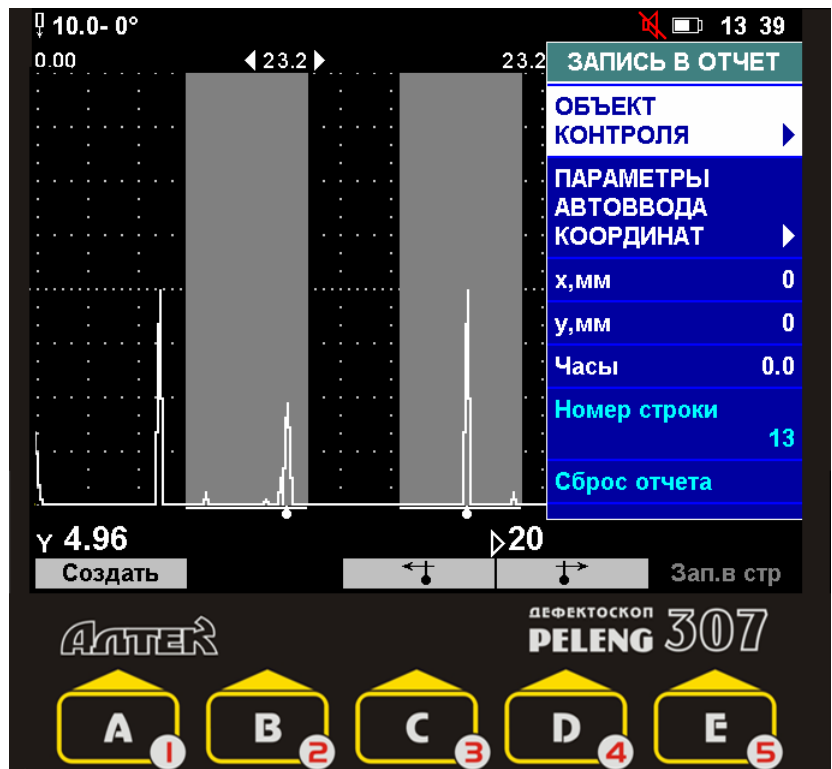Для выбора номера нового отчета необходимо, находясь в меню "ЗАПИСЬ В ОТЧЕТ", нажать кнопку "Создать" – **A** **I**. В появившемся списке записей необходимо выбрать строку с номером создаваемого отчета и еще раз нажать кнопку "Создать" – **A** **I**.



4.4.2 Продолжение работы с незаконченным отчетом

Если необходимо продолжить запись измеренных значений толщины в созданный ранее отчет, то следует, нажав на кнопку , выбрать из списка записей отчет толщиномера и нажать кнопку **ВВОД**. В появившемся списке отчетов следует выбрать необходимый отчет и нажать кнопку "Вызвать" – .



Будут воспроизведены все параметры настройки толщиномера этого отчета.



4.4.3 Ввод названия и номера объекта. Подменю "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ"

Название и номер объекта контроля вводятся в соответствующих пунктах подменю "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ" меню "ЗАПИСЬ В ОТЧЕТ".

ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ	
Объект	
Объект №	
Материал	углер.ст.

4.4.4 Ввод координат точки, в которой проведено измерение

Для каждой точки, в которой измерялась толщина изделия, в меню "ЗАПИСЬ В ОТЧЕТ" можно ввести три координаты:

- **х** (горизонтальная координата), мм;
- **у** (вертикальная координата), мм;
- **Часы** (координата по окружности), градусы.

Если одна или несколько координат не измеряются, то в

ЗАПИСЬ В ОТЧЕТ	
ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ	▶
ПАРАМЕТРЫ АВТОВВОДА КООРДИНАТ	▶
х, мм	0
у, мм	0
Часы	0.0
Номер строки	4
Сброс отчета	

ПАРАМЕТРЫ АВТОВВОДА КООРДИНАТ	
Вкл.	<input checked="" type="checkbox"/>
Приращ.х, мм	0
Приращ.у, мм	0
Приращ.часы	0.0

соответствующих пунктах необходимо оставить нулевые значения. Координаты точки измерения фиксируются в строке отчета вместе с измеренной толщиной.

Если измерение координат проходит через равные расстояния, то процесс ввода координат можно автоматизировать. Для этого необходимо включить автоввод координат (пункт **Вкл.** подменю "ПАРАМЕТРЫ АВТОВВОДА КООРДИНАТ") и установить приращения координат в соответствующем пункте. После этого при записи строки в отчет значение выбранной координаты будет автоматически увеличиваться на указанное приращение.

4.5 Проведение измерений


Для проведения измерений толщины необходимо включить толщиномер кнопкой "Толщ.вкл" – **В 2**.

номер отчета,
в который ведется
запись

номер строки отчета
толщиномера,
в которую будет
записана измеренная
толщина

ручные измерительные
метки

измеренная толщина

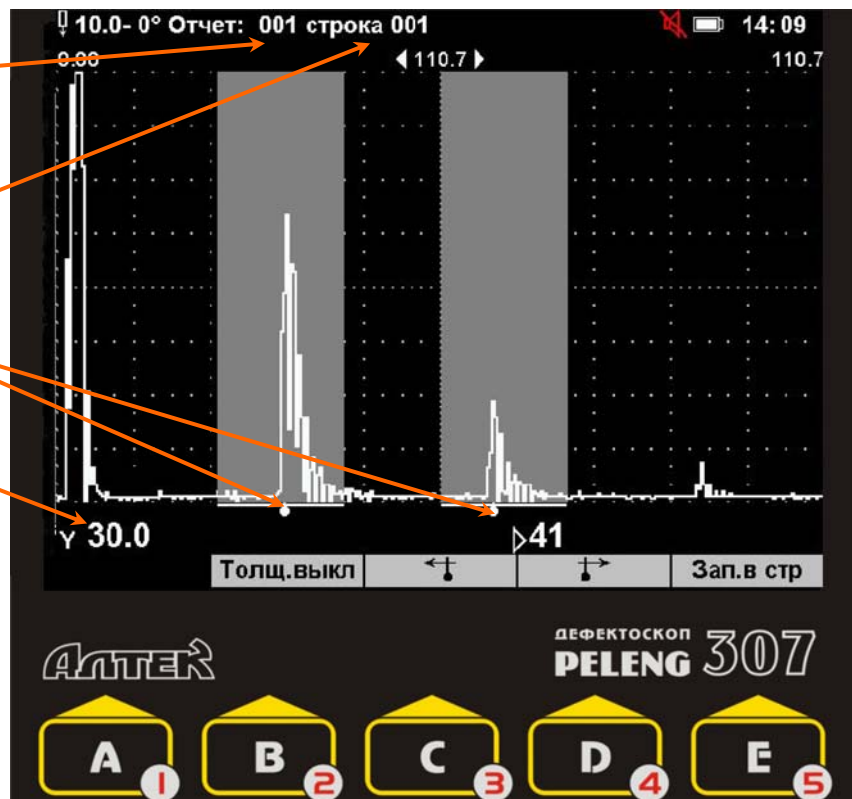

Кнопками "**←**" – **С 3** и "**→**" – **Д 4** стробы ручных измерительных меток необходимо подвести под соответствующие (1, 1 и 2, 2 и 4) донные сигналы. По истечении 0,5 – 1 с (время для автоматической установки усиления системой АРУ) на экране появится измеренная толщина. Толщину и координаты точки, в которой проводится измерение, можно записать в строку отчета, нажав кнопку "Зап. в стр." – **Е 5**. Координаты точки, в которой проводится измерение, можно изменить в меню "ЗАПИСЬ В ОТЧЕТ".

5

ВИХРЕТОКОВЫЙ ДЕФЕКТОСКОП


Режим "Вихретоковый дефектоскоп" используется для поиска поверхностных и приповерхностных дефектов (прежде всего трещин) в изделиях из электропроводящих материалов.

5.1 Подключение ВТП

Вихретоковый преобразователь (ВТП) подключаются к разъему "ВТП" на коммутационной панели дефектоскопа.



К дефектоскопу можно подключать ВТП серий ПН и ПФ из комплекта поставки дефектоскопа. Подключать ВТП из комплекта дефектоскопов ВД-12НФ(НФМ), ВД-70, ВДЗ-71 запрещено!

Для вызова на экран меню "ОБЩЕЕ" необходимо, нажав кнопку **МЕНЮ** , выбрать из списка "ОБЩЕЕ".



Если ВТП не подключен к дефектоскопу или указанный тип ВТП не соответствует подключенному, то на экран выводится сообщение "Активный (или пассивный) ВТП не подключен".

В меню "ОБЩЕЕ" указываются следующие параметры ВТП:


- **Отрисовка:**
 - Бегущая развертка;
 - Комплексная плоскость;



Для активных ВТП можно использовать только отрисовку "бегущая развертка". Для пассивных – и "бегущая развертка", и "комплексная плоскость".

- **Режим контроля :**
 - Статика (статический режим);
 - Динамика (динамический режим).



В статическом режиме на экран выводится разница между текущей амплитудой (или фазой) сигнала и амплитудой (или фазой) сигнала, полученного в момент калибровки на материал (нажатия кнопки ">0<" – ) . Контроль в этом режиме не требует очень тщательного соблюдения скорости контроля. Так как в статическом режиме изменение свойств объекта контроля (например, шероховатости или магнитных свойств) не компенсируется автоматически, то сигнал может смещаться относительно нулевого уровня на экране дефектоскопа при изменении свойств материала. Поэтому периодически надо проводить калибровку на материал. Статический режим целесообразно использовать тогда, когда направление перемещения ВТП совпадает с предполагаемым направлением трещин (например, ВТП перемещается вдоль края изделия), а также для точного определения

ОБЩЕЕ	
Отрисовка	компл.плск.
Режим	динамика
Вид ВТП	пассивный
Тип ВТП	ПН-7,5
Номер ВТП	
Частота,кГц	70
Генератор,В	8.3

местоположения трещины после того, как она была выявлена в динамическом режиме.

В динамическом режиме на экран выводится относительное изменение амплитуды или фазы, при этом настройка на материал не требуется.

- **Вид ВТП:**

- Пассивный;
- Активный.



1 Вид ВТП серии ПФ – активный. Для остальных ВТП – пассивный.

2 Если установлен активный вид ВТП, а сам ВТП не подключен, то дефектоскоп будет работать с ощутимой задержкой, вызванной постоянным опросом канала.

3 В ВТП серии ПФ излучение, прием и обработка сигнала проводится самим преобразователем. Это дает возможность использовать высокие частоты (единицы мегагерц) и контролировать такие материалы как алюминий, нержавеющая сталь, титан с высокой чувствительностью;

- **Тип ВТП** (как правило, указан на корпусе ВТП):

- ПН-7,5,
- ПН-15,
- тип 1;
- тип 2;
- тип 3;
- тип Н;
- другой.



Для ВТП серии ПФ тип ВТП будет установлен автоматически после подключения ВТП;

- **Номер ВТП;**

- **Частота, кГц** (для ВТП серии ПН – от 10 до 100 кГц);


- **Генератор, В** (амплитуда сигналов, передаваемых на ВТП).



Для ВТП серии ПФ (активных) параметры "Частота" и "Генератор" определяются типом установленного ВТП автоматически и поэтому заблокированы.

5.2 Бегущая развертка

Способ отрисовки сигнала "Бегущая развертка" устанавливается в пункте **Отрисовка** меню "ОБЩЕЕ".

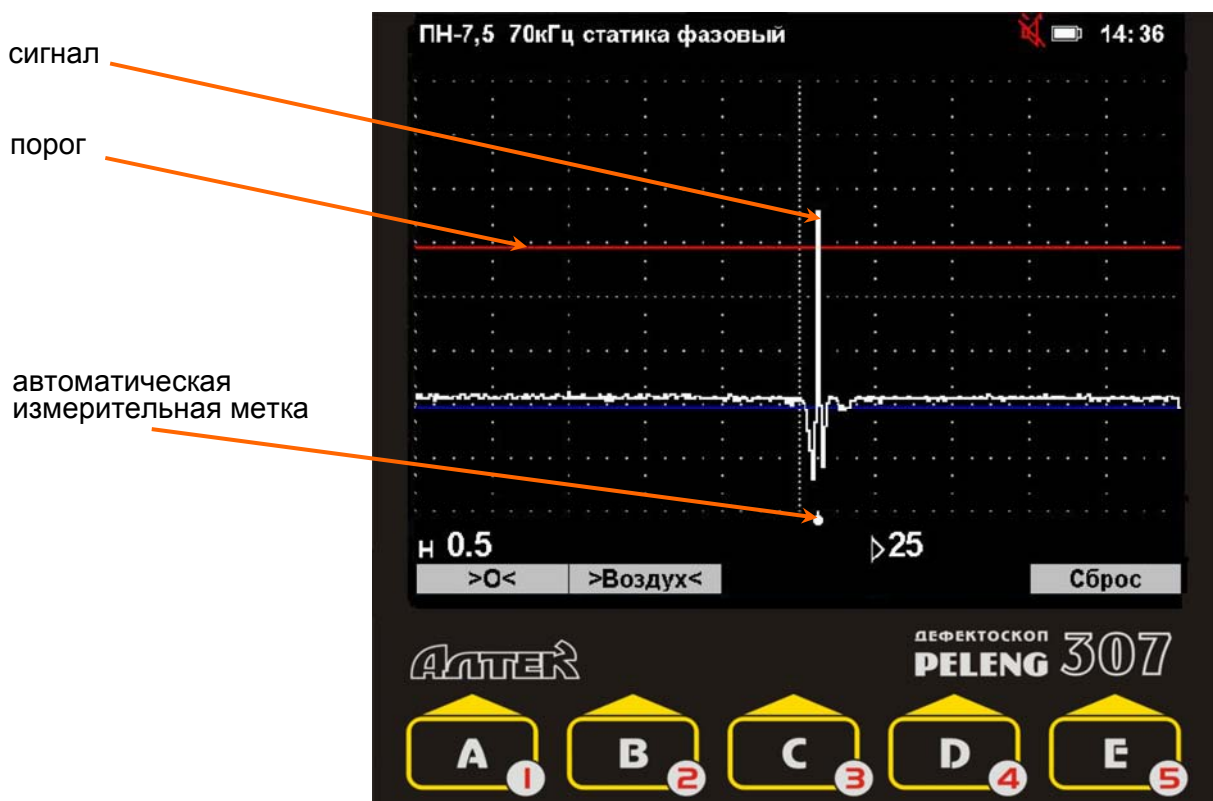

Параметры бегущей развертки (меню "БЕГУЩАЯ РАЗВЕРТКА"):

- **Метод** контроля:

- фазовый;
- амплитудный.



1 Сигнал от ВТП является гармоническим. В качестве параметра контроля для вихретокового канала может использоваться амплитуда сигнала или его фаза. Как правило, использование фазы сигнала в качестве параметра контроля является более эффективным, чем использование амплитуды по следующим причинам:

- слабая зависимость от перекоса ВТП;
- меньший уровень помех.

2 Для ВТП серии ПФ (активных) параметр "Метод" заблокирован.

- **Инверсия:**

- (инверсия включена);
- (инверсия выключена).



При контроле изделий из магнитных материалов инверсия должна быть включена, из немагнитных – выключена.

- высота **Порога** системы АСД (от 5 до 95% высоты экрана от порога до верхней границы);

- **Ист. глубина;**


БЕГУЩАЯ РАЗВЕРТКА	
Метод	фазовый
Инверсия	<input checked="" type="checkbox"/>
Порог	50
Ист. глубина	0.0
Калибровать	

- Калибровать.

 


Пункты **Истинная глубина** и **Калибровать** используются для оценки глубины трещины. Подробнее об этом режиме в разделе 5.2.4.


5.2.1 Определение условий остановки бегущей развертки

Для удобства работы можно задействовать автоматическую остановку бегущей развертки при удалении ВТП от поверхности изделия. Для этого необходимо, удерживая ВТП на расстоянии не менее 10 см от изделия, нажать кнопку ">Воздух<" – .



Если определение условий остановки бегущей развертки было проведено неправильно (например, оператор нажал кнопку ">Воздух<" – , не удалив ВТП от поверхности изделия), то определение необходимо повторить.

5.2.2 Установка нуля (в статическом режиме)


При контроле в статическом режиме сигнал может смещаться относительно нулевого уровня на экране дефектоскопа при изменении свойств материала. Для компенсации этих смещений необходимо нажать кнопку ">0<" – . В момент нажатия кнопки сигнал перемещается в ноль.





Установку нуля необходимо проводить только на бездефектном участке изделия.

5.2.3 Настройка чувствительности

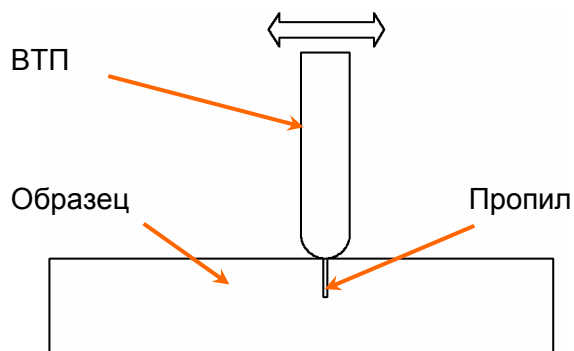Для настройки чувствительности используются стандартные образцы из материала объекта контроля с искусственным дефектом – пропилом заданной глубины и ширины раскрытия. Настройка чувствительности заключается в установке такого усиления, чтобы сигнал от искусственного дефекта пересекал порог и тем самым вызывал срабатывание АСД.



Усиление (высота сигнала) изменяется с помощью кнопок  и . Высота порога изменяется с помощью пункта **Порог** меню "БЕГУЩАЯ РАЗВЕРТКА".



Удобнее изменять высоту сигналов на остановленной развертке.

 
5.2.4 Оценка глубины выявленной трещины

Дефектоскоп позволяет оценивать глубину выявленных поверхностных дефектов (трещин). Измеренное значение глубины трещины Н отображается в измерительной строке.



*Оценка глубины выявленной трещины может проводиться только пассивными ВТП ПН-7,5 при использовании фазового метода контроля (пункт **Метод** меню "БЕГУЩАЯ РАЗВЕРТКА").*

Для настройки оценки глубины трещины необходим образец с искусственным дефектом (пропил) известной глубины. Материал образца и шероховатость его поверхности должны соответствовать контролируемому изделию.

Для настройки оценки глубины необходимо получить сигнал от пропила известной глубины, ввести его глубину в пункте **Истинная глубина** меню "БЕГУЩАЯ РАЗВЕРТКА" и нажать кнопку  в пункте **Калибровать**.



- 1 Удобнее настраивать оценку глубины на остановленной развертке.*
- 2 Необходимо следить, чтобы на экране не было сигналов, превышающих сигнал от пропила известной глубины, под которым должна располагаться автоматическая измерительная метка.*
- 3 Оценку глубины можно проводить и в статическом, и в динамическом режиме контроля.*

При оценке глубины трещины необходимо тщательно соблюдать скорость сканирования:


- не менее 50 мм/с;
- не более 100 мм/с.

5.3 Комплексная плоскость. Меню "КОМПЛЕКСНАЯ ПЛОСКОСТЬ"

Способ отрисовки сигнала "Комплексная плоскость" устанавливается в пункте **Отрисовка** меню "ОБЩЕЕ".



- 1 На комплексной плоскости можно работать только с пассивными ВТП.
- 2 Оценка глубины трещины в режиме комплексной плоскости невозможна.

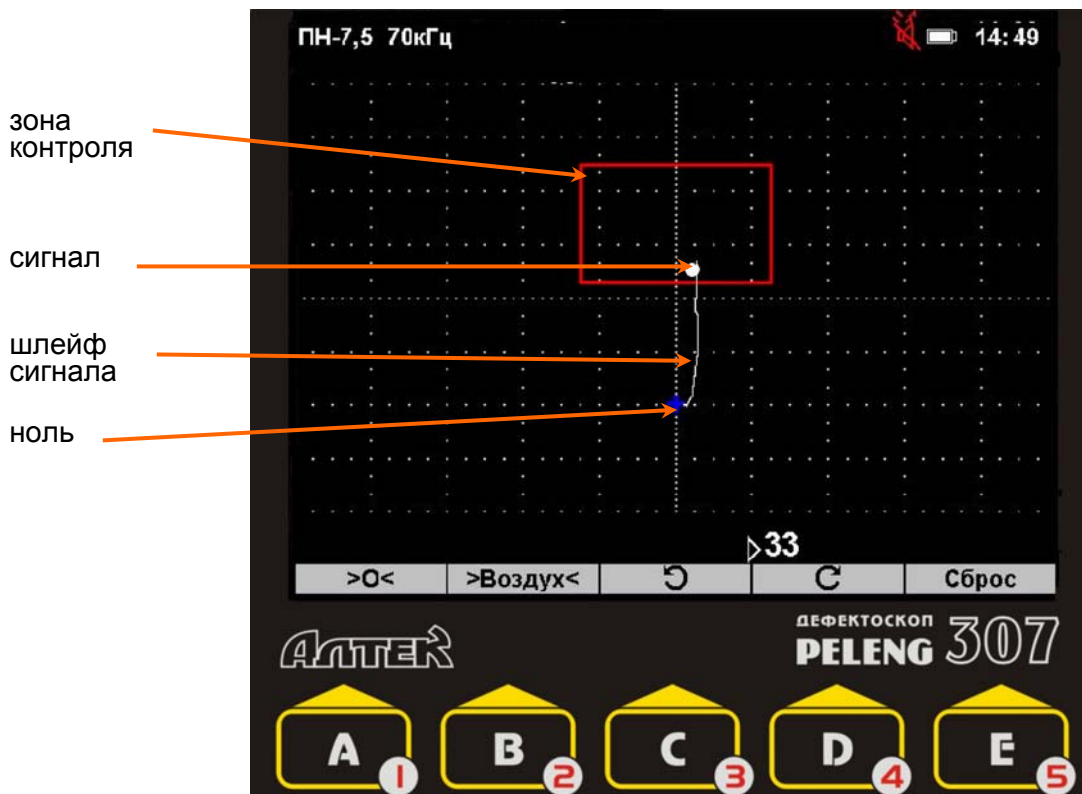

Комплексная плоскость позволяет наглядно наблюдать, как изменяется сигнал по амплитуде и фазе при обнаружении дефекта, при увеличении зазора между ВТП и объектом контроля или при приближении ВТП к краю изделия. Таким образом, режим комплексной плоскости разрешает одновременно проводить анализ сигналов по амплитуде и фазе, что позволяет осуществить не только настройку чувствительности, но и произвести отстройку от ложных срабатываний дефектоскопа, вызванных краевым эффектом и другими явлениями.

Сигнал на комплексной плоскости представляет собой точку, смещающуюся относительно нулевого положения в разные стороны при выявлении трещины, приближении ВТП к краю изделия, наклона или отрыва ВТП от изделия.

Зона контроля представляет собой прямоугольник, границы которого устанавливаются так, чтобы сигнал от дефекта находился внутри (или снаружи) зоны, а мешающие сигналы – наоборот.

Параметры зоны контроля:

- Угол поворота, °;



Для изменения угла поворота можно воспользоваться кнопками "↻" – "C 3" (поворот против часовой стрелки) и "↻" – "D 4" (поворот по часовой стрелке).

- Нижняя граница, %;
- Верхняя граница, %;
- Ширина, %;
- Вид АСД (внутренняя, внешняя).



Значение пункта **Вид АСД** определяет закон срабатывания звуковой и световой сигнализации о дефекте (при нахождении сигнала внутри или снаружи зоны АСД).

Параметры сигнала:

- Шлейф (,).



Шлейф – траектория перемещения сигнала по комплексной плоскости (годограф сигнала).

КОМПЛЕКСНАЯ ПЛОСКОСТЬ	
Угол поворота, °	0
Нижняя граница, %	0
Верхняя граница, %	50
Ширина, %	50
Вид АСД	внутр.
Шлейф	<input checked="" type="checkbox"/>

5.3.1 Определение условий "заморозки" комплексной плоскости

Для удобства работы можно задействовать автоматическую "заморозку" комплексной плоскости при удалении ВТП от поверхности изделия. Для этого необходимо, удерживая ВТП на расстоянии не менее 10 см от изделия, нажать кнопку ">Воздух<" –



Если определение условий "заморозки" было проведено неправильно (например, оператор нажал кнопку ">Воздух<" – , не удалив ВТП от поверхности изделия), то определение необходимо повторить.

5.3.2 Установка нуля (в статическом режиме)

При контроле на комплексной плоскости в статическом режиме (пункт **Режим** меню "ОБЩЕЕ") сигнал может смещаться относительно нуля при изменении свойств материала. Для компенсации этих смещений необходимо нажать кнопку ">0<" – . В момент нажатия кнопки сигнал перемещается в ноль.


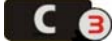


Установку нуля необходимо проводить только на бездефектном участке изделия.

5.3.3 Настройка чувствительности

Для настройки чувствительности используются стандартные образцы из материала объекта контроля с искусственным дефектом – пропилом заданной глубины и ширины раскрытия. Настройка чувствительности заключается в установке следующих параметров:

- усиления (кнопками и);

- угла поворота сигнала (кнопками "С" –  и "С" – );
- положения зоны контроля на экране (меню "КОМПЛЕКСНАЯ ПЛОСКОСТЬ").

Устанавливать эти параметры необходимо таким образом, чтобы сигнал от искусственного дефекта находился внутри зоны контроля и смещался от нулевой точки вверх, а сигналы, возникающие при наклоне ВТП, его отрыве от изделия или приближения к краю изделия – снаружи зоны контроля.

5.4 Проведение контроля

Контроль следует проводить:

– поперек возможного направления трещин – в динамическом режиме, вдоль возможного направления трещин (контроль ручьев, пазов и т.п.) – в статическом режиме;

 
– соблюдая скорость сканирования – от 50 до 100 мм/с;

– соблюдая траекторию сканирования – шаг поперечного перемещения ВТП не более диаметра головки ВТП;

– по поверхности без резких изменений профиля, вызывающих «подскок» ВТП;

– по поверхности, на которой толщина диэлектрического покрытия не более 1 мм;

– соблюдая по возможности близкое к перпендикулярю положение ВТП относительно поверхности контроля. Для соблюдения перпендикулярного положения ВТП на криволинейных поверхностях малого радиуса необходимо использовать фиксирующие насадки типа НЦП-П;

– проверяя положения нуля на бездефектном участке (при использовании статического режима) и, при его уходе, нажимая кнопку ">0<" – .

При обнаружении дефекта необходимо:

– убедиться, что срабатывание АСД дефектоскопа вызвано именно наличием дефекта, а не одним из мешающих факторов (приближение ВТП к краю изделия, резкое изменение зазора между ВТП и изделием, изменение наклона ВТП, локальное изменение намагниченности или электропроводности изделия). При необходимости дополнительно зачистить поверхность изделия и повторить контроль;

– определить границы дефекта на поверхности изделия.

6

СОХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЯ
В ПАМЯТИ ДЕФЕКТΟΣКОПА

Результаты контроля записываются в память дефектоскопа в виде протоколов контроля;




В протоколе контроля содержатся следующие данные:

- *изображение сигнала (А-, В- или бегущая развертка, комплексная плоскость);*
- *параметры настройки дефектоскопа в момент записи протокола;*
- *сведения о дефекте и объекте контроля, вводимые оператором;*
- *дата и время создания протокола.*

Результаты контроля могут быть сохранены в ПЭВМ с помощью программы PelengPC307.


6.1 Запись протоколов контроля

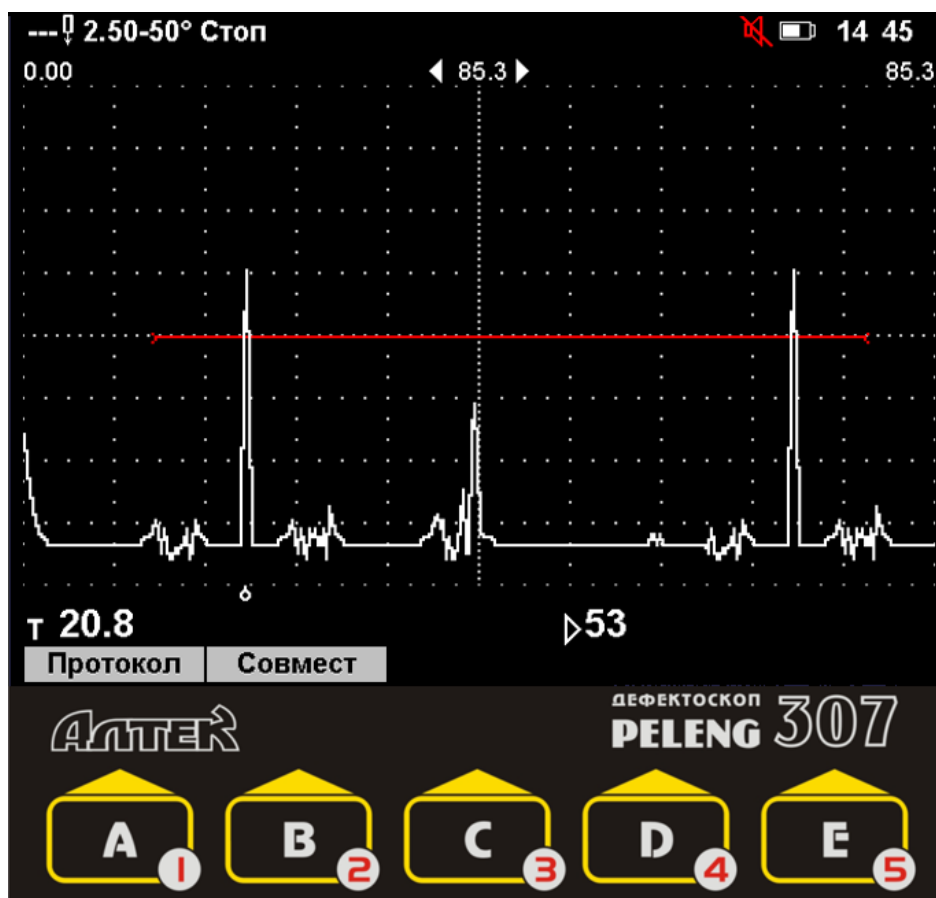

Для записи протокола необходимо:

В А-развертке и при вихретоковом контроле – включить режим "Стоп-кадр", нажав кнопку **СТОП**, и вызвать на экран меню "ПРОТОКОЛ" кнопкой "Протокол" – **A 1**.

В В-развертке – дождаться конца записи В-развертки или завершить запись нажатием кнопки "Стоп" – **В 2** и вызвать на экран меню "ПРОТОКОЛ" кнопкой "Протокол" – **А 1**.

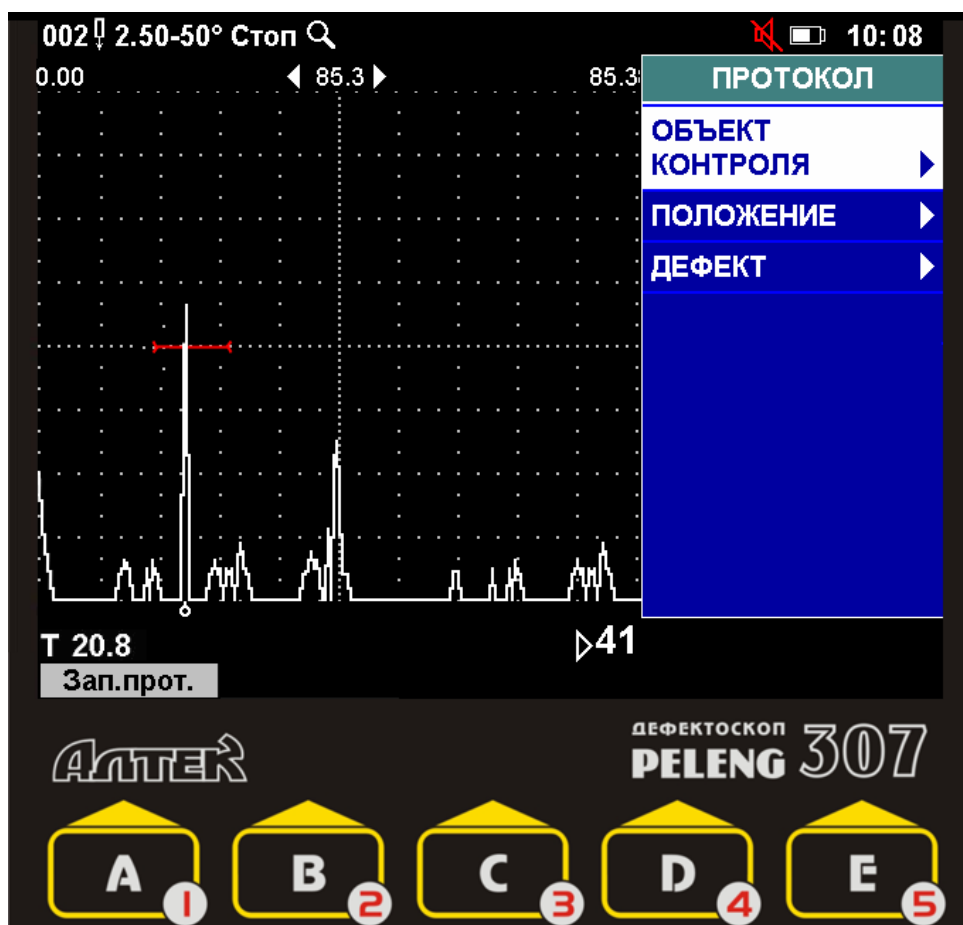

В меню "ПРОТОКОЛ" вводятся следующие параметры:

- название и номер объекта контроля (подменю "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ");
- координаты преобразователя на объекте контроля в момент получения сигнала, зафиксированного в протоколе (подменю "ПОЛОЖЕНИЕ");
- характеристики дефекта – условные размеры, ориентация, код (подменю "ДЕФЕКТ").



1 Заполнять все пункты меню "ПРОТОКОЛ" необязательно.

2 Пункты **Условная протяженность, Условная ширина, Условная высота, Ориентация, Код дефекта** заполняются в том случае, если они измерялись или оценивались.

3 В вихретоковом контроле заполняется только пункт **Протяженность** (если она измерялась).

По окончании ввода параметров в меню "ПРОТОКОЛ" необходимо нажать кнопку "Зап.прот" – **А 1**, выбрать номер для создаваемого протокола и подтвердить выбор, нажав кнопку "Записать" – **А 1**.

6.2 Установка на ПЭВМ программы PelengPC307

Сохраненные в памяти дефектоскопа настройки, протоколы и отчеты можно передать в ПЭВМ и хранить в виде записей в базе данных. Программа PelengPC307 (используется для передачи записей в ПЭВМ, их хранения, поиска, просмотра и печати) входит в комплект поставки дефектоскопа.

Для установки программы необходимо запустить файл PelengPC307setup.exe с диска, входящего в комплект поставки дефектоскопа.



1 Программа PelengPC307 работает под управлением операционной системы Windows (XP, Vista, 7).

2 Руководство по эксплуатации программы PelengPC307 изложено в разделе "Справка" программы.


3 Связь дефектоскопа и компьютера не работает в момент поиска активного вихретокового датчика (включен режим "Вихретоковый дефектоскоп", установлен активный вид ВТП, однако датчик не подключен).



Перед установкой программы PelengPC на компьютерах с операционной системой Windows Vista и Windows 7 необходимо проверить и при необходимости изменить следующие настройки:

Язык и региональные стандарты → **Дополнительно** → **Изменить язык системы** → **Русский**,


после чего перезагрузить компьютер и установить программу PelengPC307.

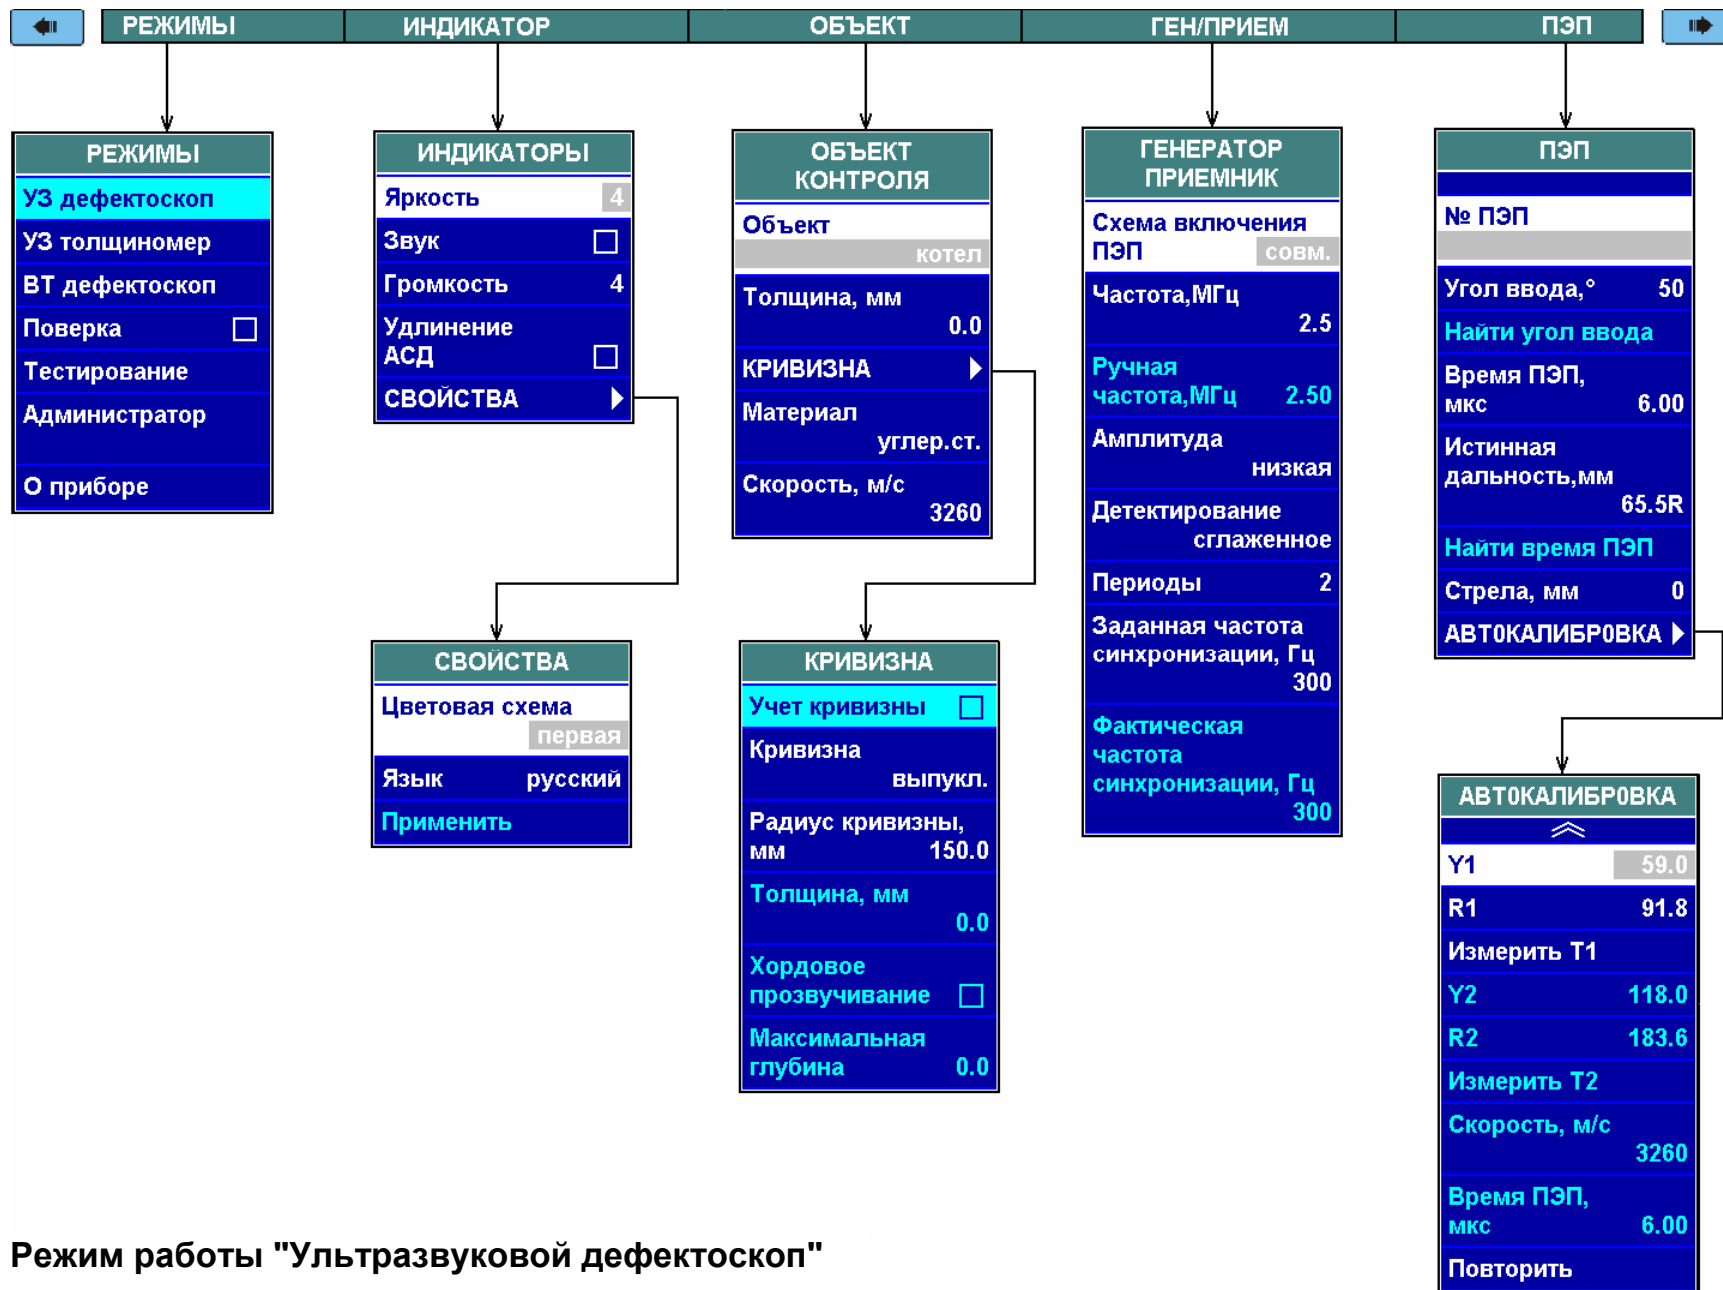



СИСТЕМА МЕНЮ ДЕФЕКТОСКОПА


Приложение А
(справочное)

Режим работы "Ультразвуковой дефектоскоп"

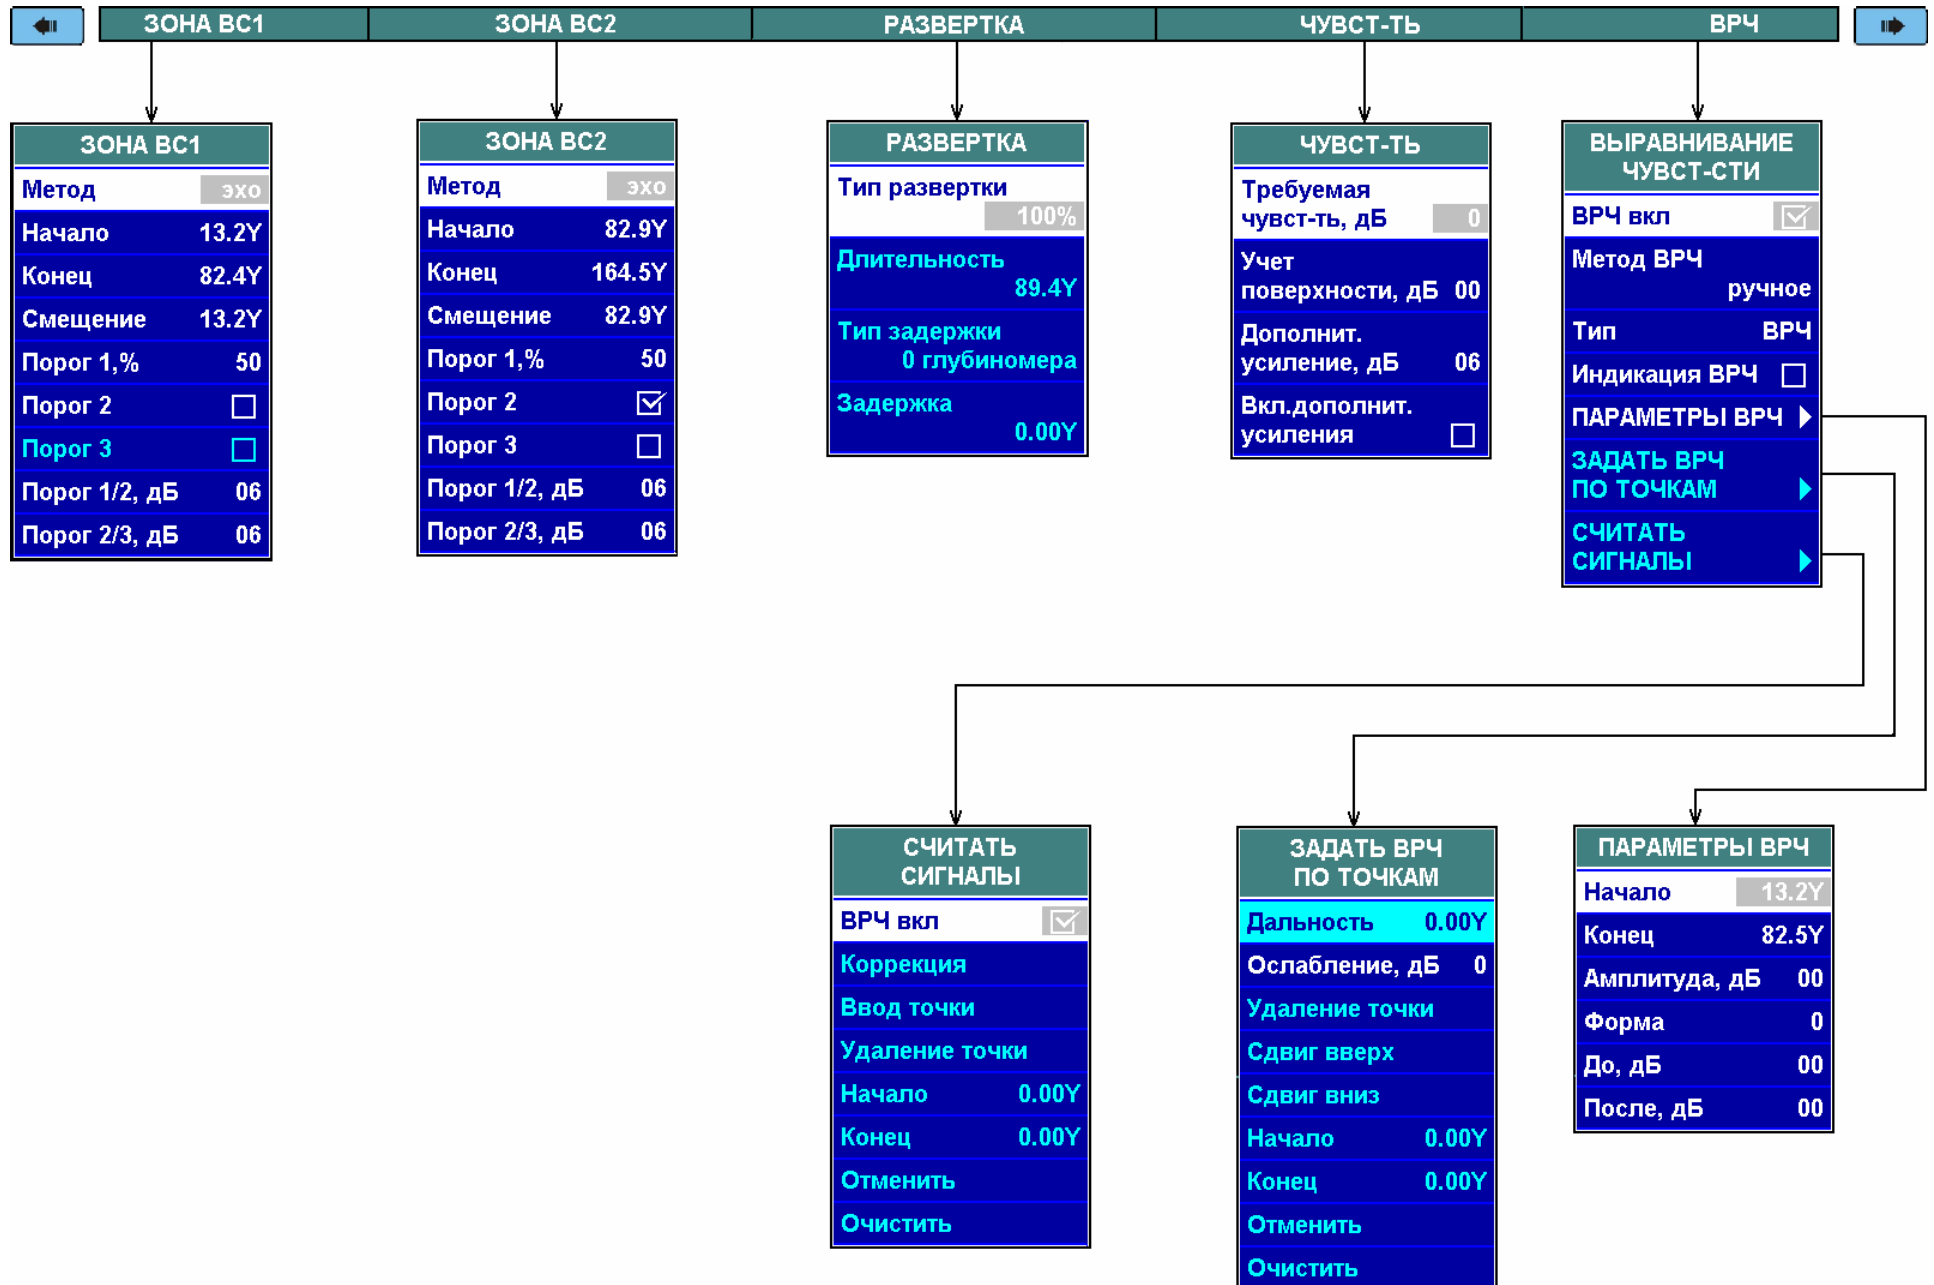


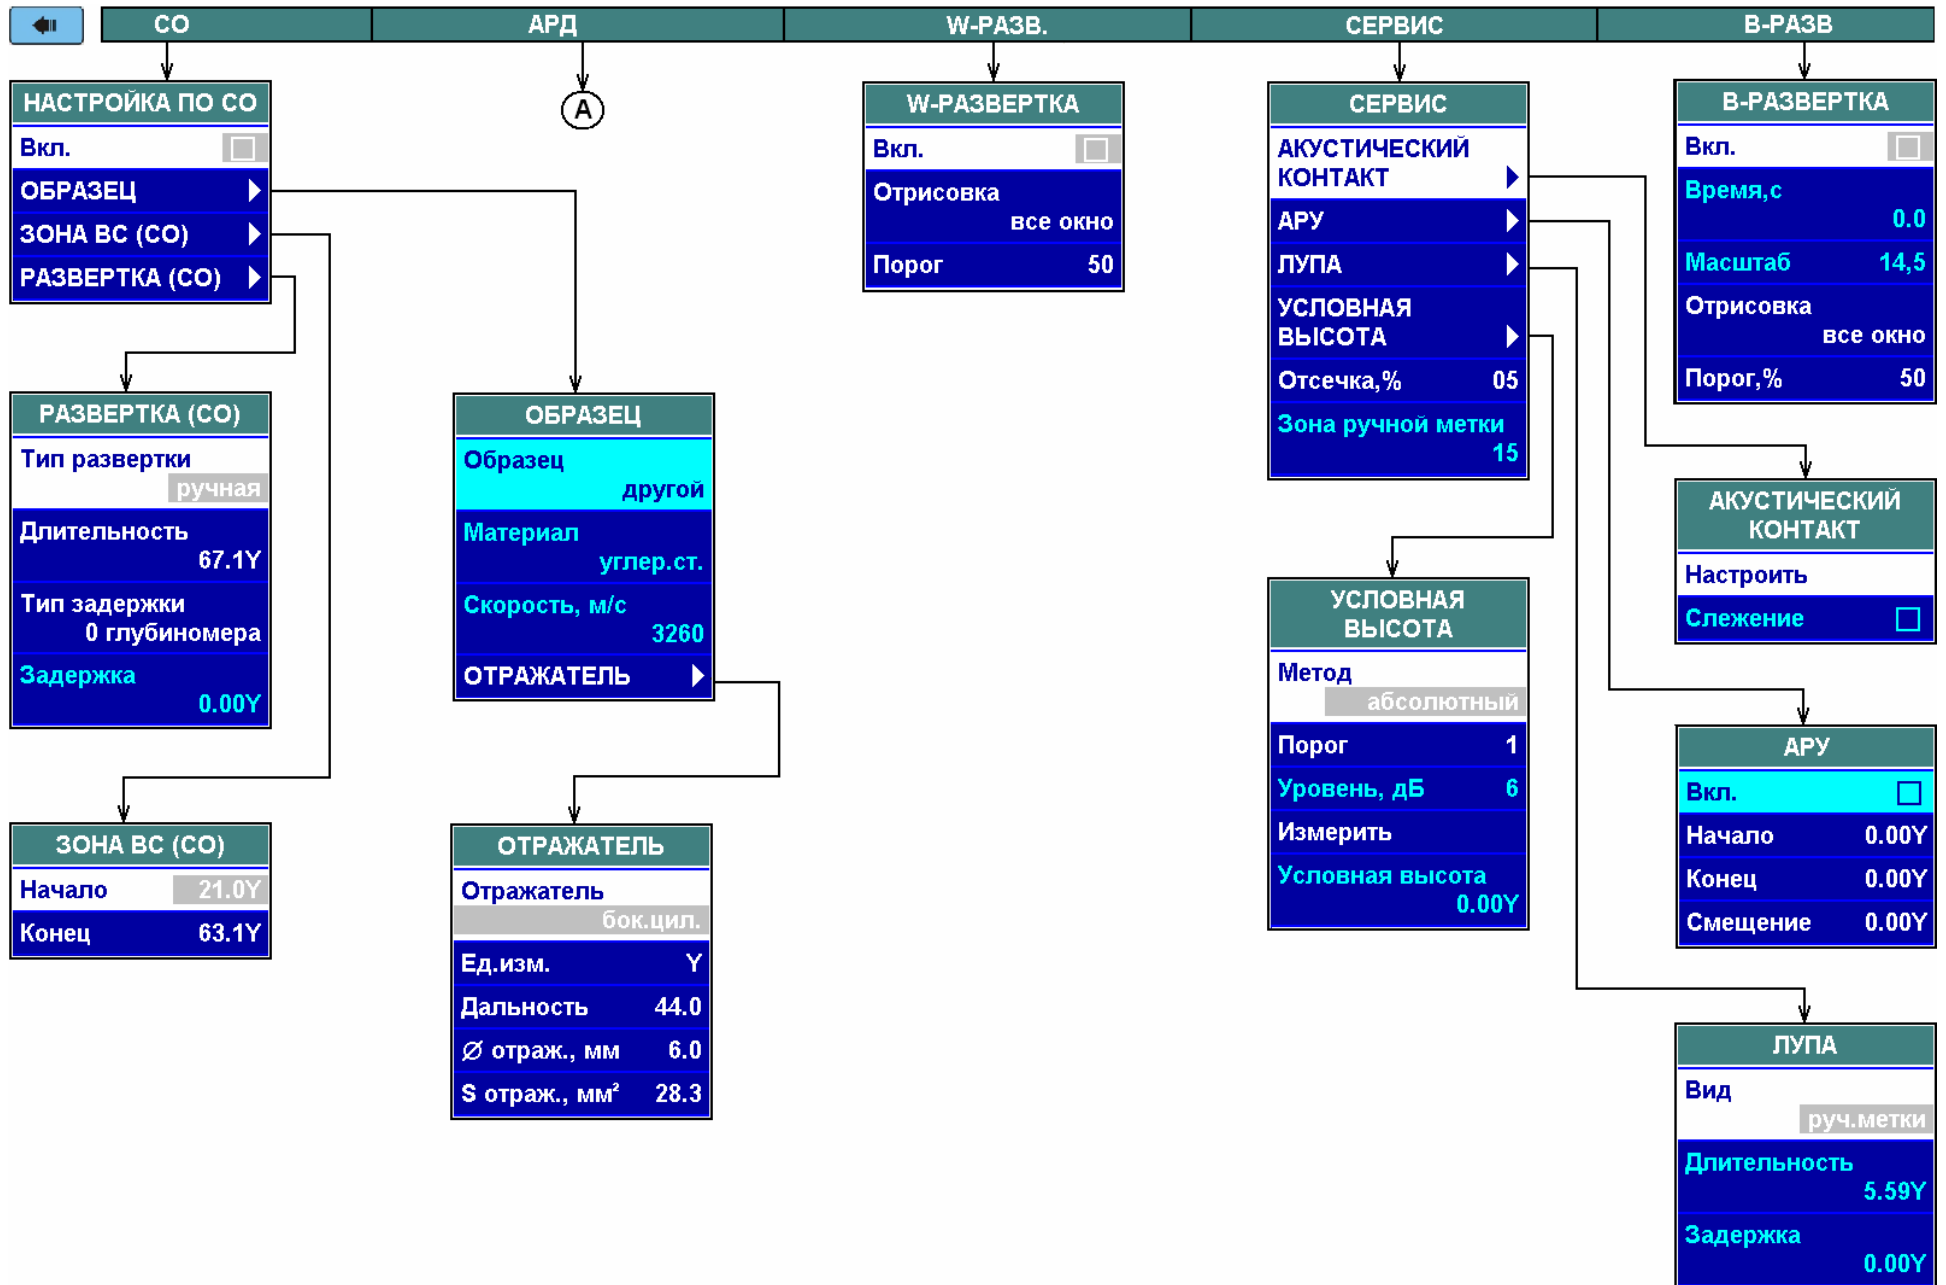


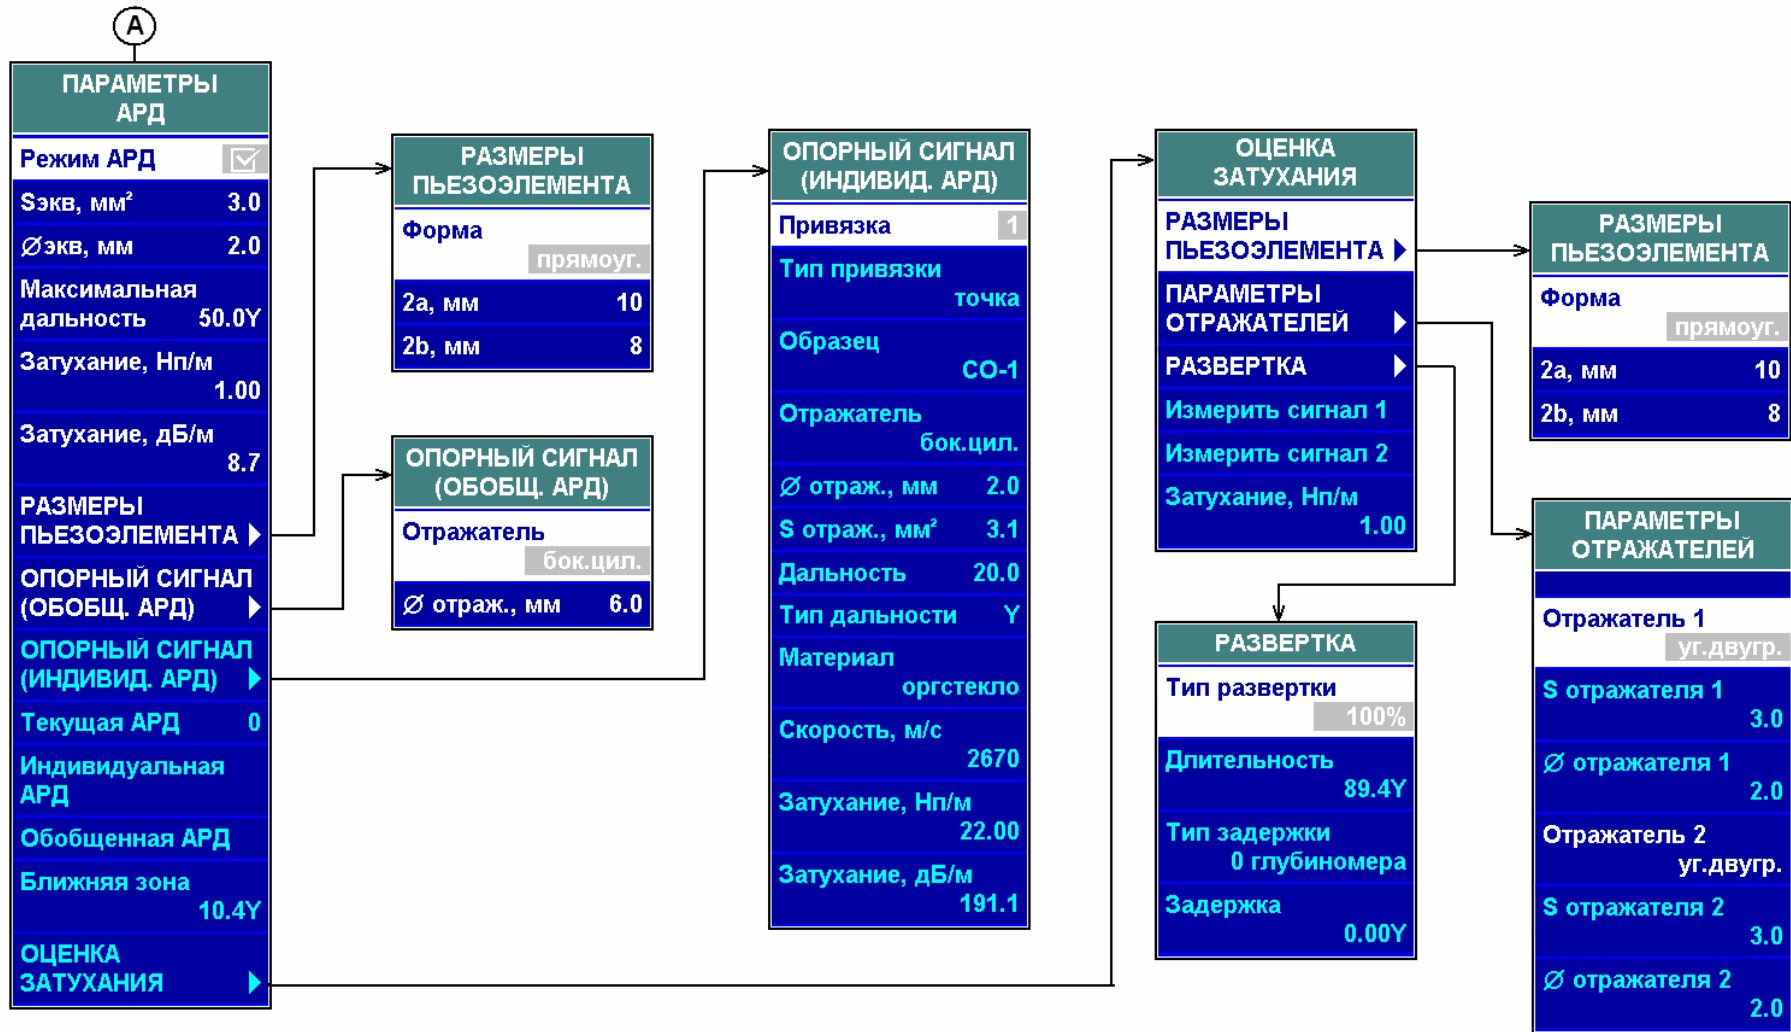

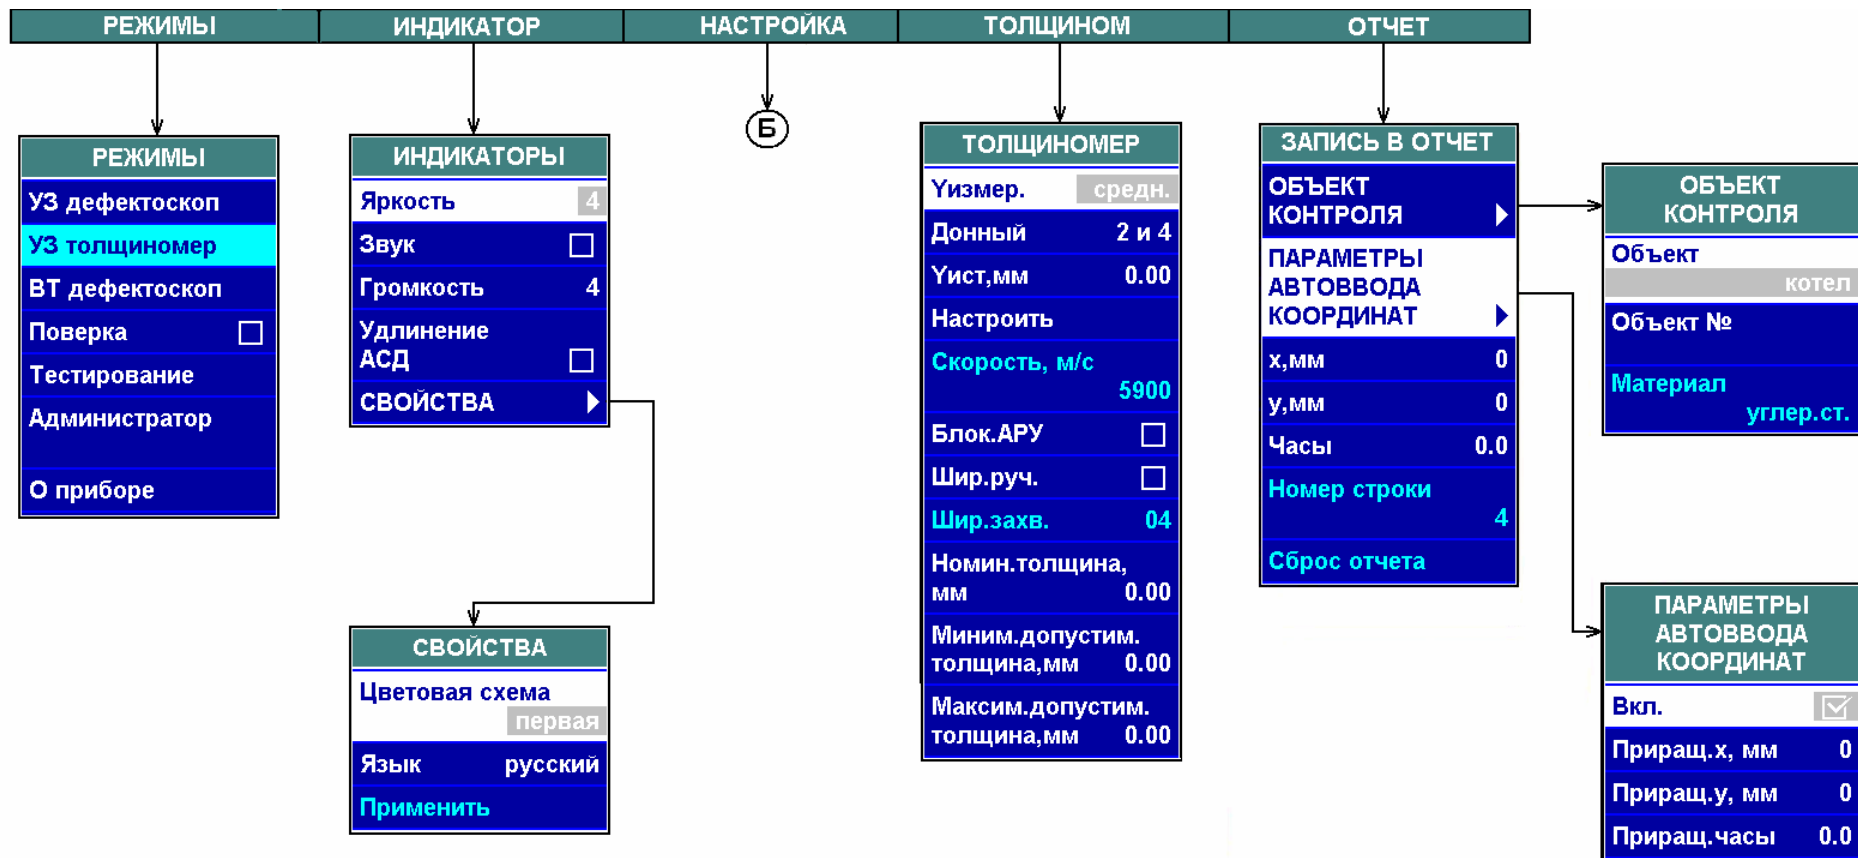


Режим работы "Ультразвуковой толщиномер"

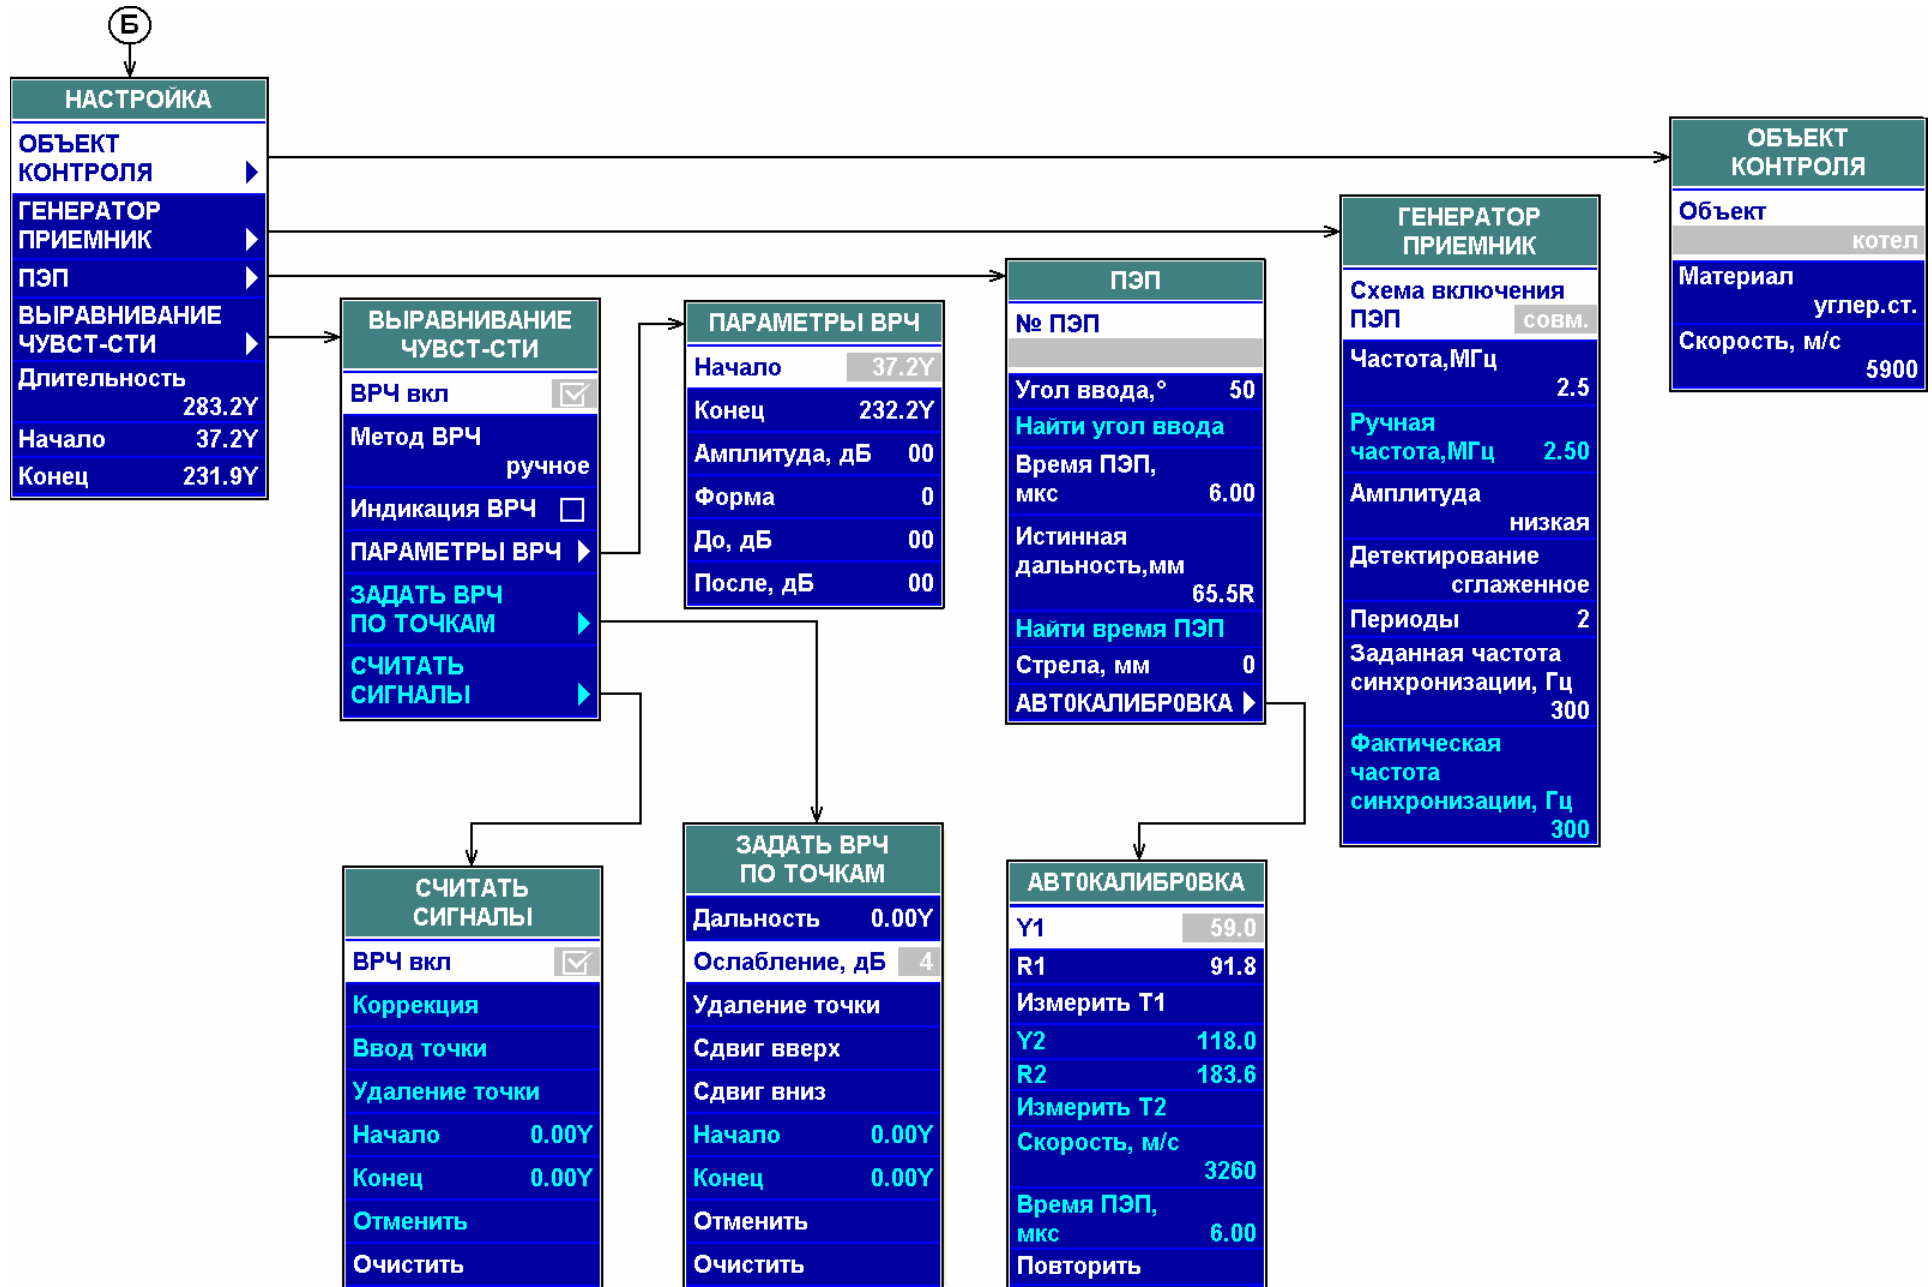

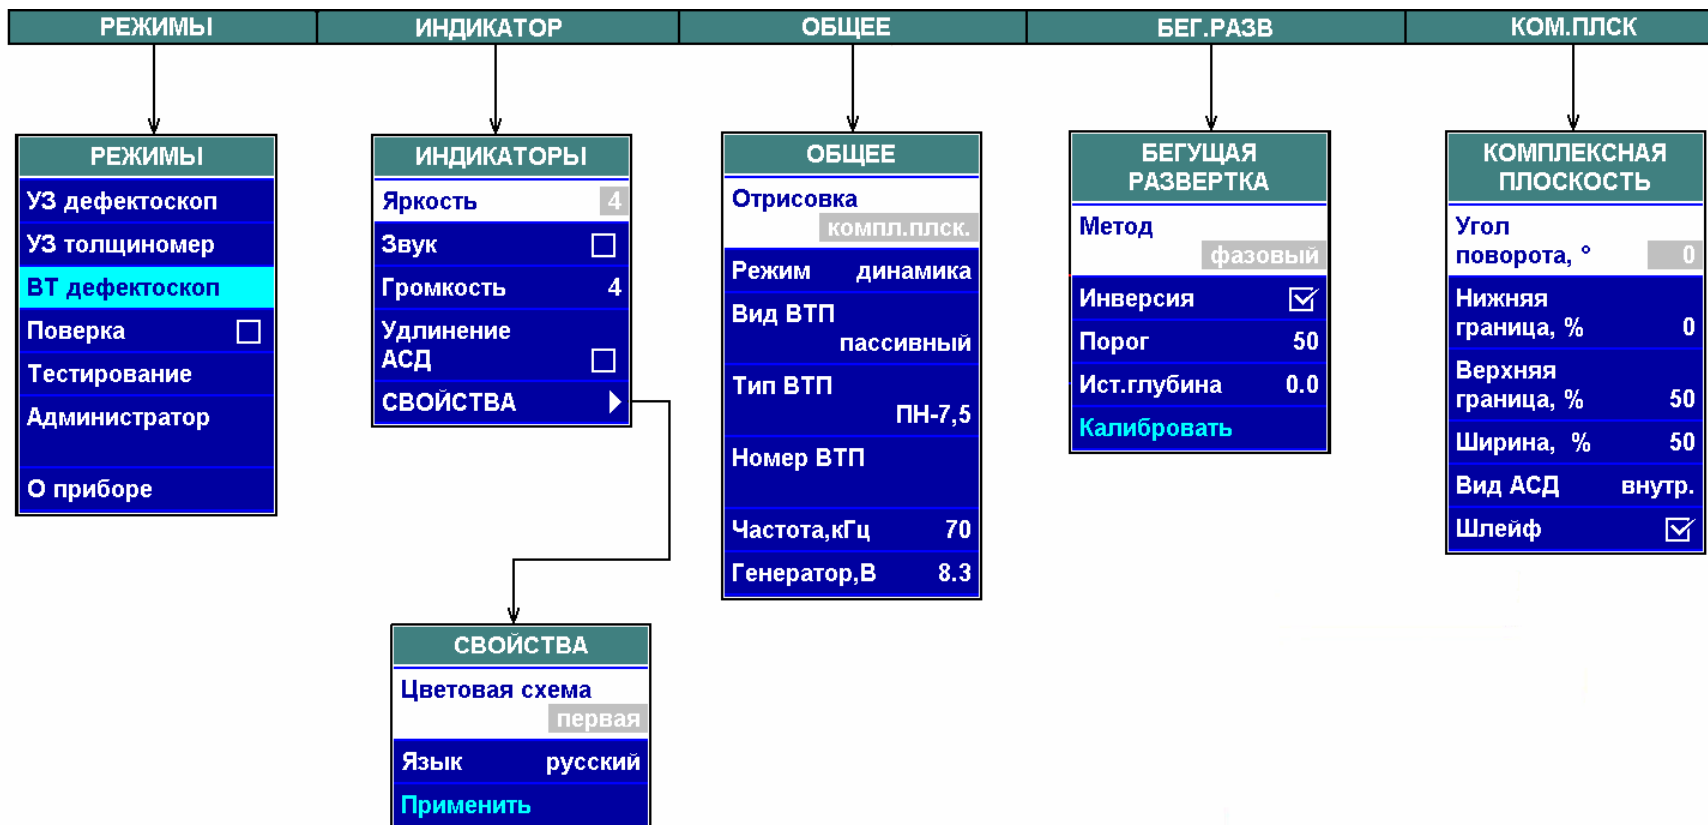

Режим работы "Вихретоковый дефектоскоп"

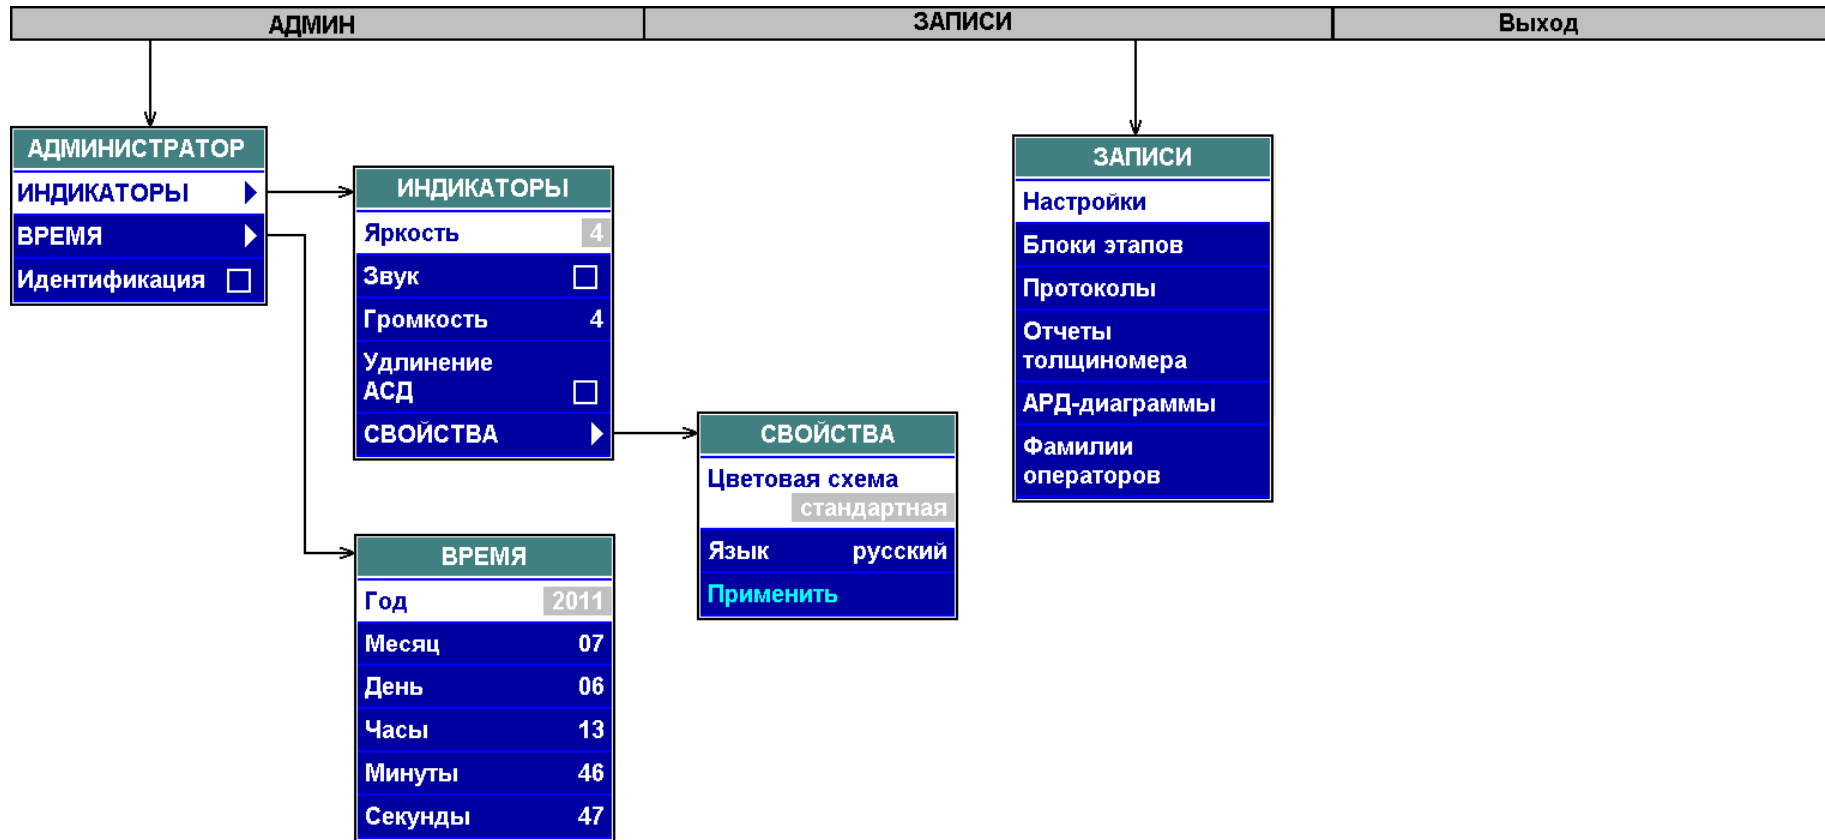

Режим работы "Администратор"



ДЕФЕКТОСКОП

"PELENG 307"
УДЗ-307ВД

Руководство по эксплуатации

ДШЕК.412239.003 РЭ

Часть III

**СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
"КОНТРОЛЬ ОБЪЕКТОВ
НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"**

Специализированное программное обеспечение "Контроль объектов нефтегазовой промышленности" дефектоскопом "PELENG 307" УДЗ-307ВД предназначено для проведения ультразвукового контроля объектов нефтегазовой промышленности в соответствии со следующими нормативными документами:

- **ВСН 012-88 "Строительство магистральных и промысловых трубопроводов. Контроль качества и приемка работ. Часть I"** (разработан всесоюзным научно-исследовательским институтом по строительству магистральных трубопроводов, подготовлен к утверждению главным научно-техническим управлением Миннефтегазстроя 1989);

- **И №23 СД-80 "Инструкция по дефектоскопии гибов трубопроводов из перлитной стали"** (утверждена Министерством энергетического машиностроения и Министерством энергетики электрификации СССР, 1981);

- **Извещение об изменении и дополнении "Инструкции по дефектоскопии гибов трубопроводов из перлитной стали" (И № 23 СД-80)"** (утверждено техническим управлением Министерства энергетического машиностроения и главным научно-техническим управлением энергетики и электрификации Министерства энергетики и электрификации СССР, 1981);

- **"Методика ультразвукового контроля качества сварных стыковых соединений полиэтиленовых газопроводов"** (разработана Научно-исследовательским центром "Контроль и диагностика трубопроводов" АО ВНИИСТ и ЗАО "Полимергаз", разрешена к применению Госгортехнадзором РФ: разрешение №РРС 03-1946 от 25.07.2000);

- **"Методика по ультразвуковому контролю стыковых кольцевых сварных соединений стальных и полиэтиленовых газопроводов (для преобразователей хордового типа)"** (утверждена ЗАО НПП "Политест" и НП "СЭЦ промышленной безопасности"; согласована Отделом Газового надзора Госгортехнадзора России 21.05.2004, №14-03/229);

- **МТ-РТС-К-01-94 "Методика ультразвукового контроля сварных соединений котлоагрегатов, трубопроводов и сосудов высокого давления дефектоскопом УД2-12"** (разработана Независимым инженерным центром технической диагностики, экспертизы и сертификации (НИЦТДЭиС) Красноярск, 1994);

- **ИПТ-010-95 "Инструкция по технологии ультразвукового контроля стыковых кольцевых сварных соединений трубопроводов и труб поверхностей теплообмена с применением раздельно-совмещенных наклонных преобразователей с эластичным протектором"** (разработана Научно-производственным предприятием "ПОЛИТЕСТ" Москва, 1996);

- **Методические указания. "Ультразвуковой контроль критических участков бурильных труб с помощью поисковых устройств "ЭХОТЕСТ-1"** (разработаны ЗАО "ПИК и Ко" Москва, 2004);

- **СТО Газпром 2-2.4-083-2006 "Инструкция по неразрушающим методам контроля качества сварных соединений при строительстве и ремонте промысловых и магистральных газопроводов"** (разработан обществом с ограниченной ответственностью "Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – ВНИИГАЗ", Москва, 2006);

- **РД-19.100.00-КТН-001-10 "Руководящий документ. Неразрушающий контроль сварных соединений при строительстве и ремонте магистральных трубопроводов"** (разработан открытым акционерным обществом "Акционерная компания по транспорту нефти "Транснефть" (ОАО "АК "Транснефть"), открытым акционерным обществом "Институт по проектированию магистральных трубопроводов" (ОАО "Гипротрубопровод"), открытым акционерным обществом "Центр технической диагностики" (ОАО ЦТД "Диаскан"), Москва, 2010).

СОДЕРЖАНИЕ

1 МЕНЮ "СОЗДАНИЕ НАСТРОЙКИ"

ВЫБОР НЕОБХОДИМОГО ТИПОВОГО ВАРИАНТА	4
1.1 Общие положения	4
1.2 Выбор необходимого типового варианта	4

2 ОСОБЕННОСТИ НАСТРОЙКИ ДЕФЕКТΟΣКОПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

"КОНТРОЛЬ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"	14
2.1 Ультразвуковой контроль сварных соединений трубопроводов различного назначения по ВСН 012-88	14
2.2 Ультразвуковой контроль гибов трубопроводов из перлитной стали по И №23 СД-80	16
2.3 Ультразвуковой контроль сварных стыковых соединений полиэтиленовых газопроводов	19
2.4 Ультразвуковой контроль сварных соединений котлоагрегатов, трубопроводов и сосудов высокого давления по МТ-РТС-К-01-94	20
2.5 Ультразвуковой контроль стыковых сварных соединений трубопроводов и труб поверхностей теплообмена по ИПТ-010-95	21
2.6 Ультразвуковой контроль критических участков бурильных труб с помощью поисковых устройств "ЭХОТЕСТ-1"	22
2.7 Ультразвуковой контроль сварных соединений промысловых и магистральных газопроводов по СТО Газпром 2-2.4-083-2006	23
2.8 Ультразвуковой контроль сварных стыковых соединений стальных газопроводов	27
2.9 Ультразвуковой контроль сварных соединений магистральных нефтепроводов по РД-19.100.00-КТН-001-10.....	27

1

МЕНЮ "СОЗДАНИЕ НАСТРОЙКИ" ВЫБОР НЕОБХОДИМОГО ТИПОВОГО ВАРИАНТА




 



1.1 Общие положения

В Вашем дефектоскопе установлено специализированное программное обеспечение для проведения ультразвукового контроля объектов нефтегазовой промышленности. Это означает, что дефектоскоп обеспечивает возможность создания настроек на базе типовых вариантов контроля. После выбора типового варианта все параметры настройки автоматически устанавливаются в соответствии с необходимым разделом руководящего документа (инструкции, стандарта и пр.). Оператор после выбора типового варианта должен настроить глубину и чувствительность дефектоскопа (порядок настройки описан в разделе 5 второй части настоящего руководства).


Работа с дефектоскопом после выбора необходимого типового варианта не отличается от работы в режиме дефектоскопа общего назначения – все предварительно установленные параметры настройки при необходимости можно изменить.



 
1.2 Выбор необходимого типового варианта

В отличие от дефектоскопа общего назначения, в Вашем дефектоскопе при создании настройки выбирается номер типового варианта контроля, т.е. руководящий документ, в соответствии с которым будет проводиться контроль.

- 1 нажать кнопку , после чего на экране появится меню "ЗАПИСИ";
- 2 кнопками  и  выделить пункт меню "Типовые варианты" и нажать кнопку ;
- 3 если в дефектоскопе установлено несколько специализированных версий, то кнопкой  или  выделить строку "Н Нефтегазовая версия", соответствующую инструкциям по ультразвуковому контролю объектов нефтегазовой промышленности;
- 4 нажать кнопку .



 После нажатия кнопки  появляется список типовых вариантов (от "Н1" до "Н9") с номерами инструкций, методик, согласно которым производится контроль объектов нефтегазовой промышленности. При выборе того или иного документа в верхней части экрана выводится наименование соответствующего документа.

- 5 кнопкой  или  выделить строку с типовым вариантом в зависимости от требуемого документа (см. таблицу) и нажать кнопку .



№ типового варианта	Инструкция, тип сварного соединения
Н1	ВСН012-88
Н2	ИН№23СД-80
Н3	Сварные соединения полиэтиленовых газопроводов

Продолжение таблицы

№ типового варианта	Инструкция, тип сварного соединения
H4	МТ-РТС-К-01-94
H5	ИПТ-010-95
H6	УЗК критических участков бурильных труб
H7	СТО Газпром 2-2.4-083-2006
H8	Сварные соединения стальных газопроводов, хордовые ПЭП
H9	РД-19.100.00-КТН-001-10



После нажатия кнопки **ВВОД** появляется список типовых вариантов второго уровня. В зависимости от выбранного документа, это может быть список толщин стенок или диаметров труб, список, отображающий типы сварных соединений или типы труб газопроводов. Исключение составляет типовой вариант "H6", для которого после нажатия кнопки **ВВОД** сразу происходит переход в меню выбора типовых вариантов третьего уровня (см. далее, п. 7);

6 кнопкой  или  выделить строку с типовым вариантом, соответствующую необходимому типу и размеру объекта контроля:

- диапазону толщин свариваемых элементов (для вариантов H1 и H2) при контроле в соответствии с ВСН 012-88 и И №23 СД-80 и Извещению:

№ типового варианта	Толщина стенки трубы, мм
Контроль по ВСН 012-88	
H11	4,0 – 6,0
H12	6,5 – 8,0
H13	8,5 – 12,0
H14	12,5 – 26,0
H15	26,5 – 40,0
Контроль по И №23 СД-80 (с извещением)	
H21	До 12
H22	Св. 12 до 15 вкл.
H23	Св. 15 до 18 вкл.
H24	Св. 18 до 22 вкл.
H25	Св. 22
H27	От 15 при H/Ø > 0,17
H29	От 4 при УЗК на попер. трещины

- типу труб в полиэтиленовых газопроводах (для варианта H3) при контроле в соответствии с Методикой УЗК сварных соединений полиэтиленовых газопроводов:

№ типового варианта	Условное обозначение труб
H33	Трубы SDR7,4
H34	Трубы SDR9
H35	Трубы SDR11, диаметр менее 180 мм
H36	Трубы SDR11, диаметр 180 мм и более
H37	Трубы SDR17,6, диаметр менее 180 мм
H38	Трубы SDR17,6, диаметр 180 мм и более

- типу сварных соединений и диапазону толщин (для варианта Н4) при контроле в соответствии с МТ-РТС-К-01-94:

<i>№ типового варианта</i>	<i>Тип сварных соединений</i>	<i>Толщина свариваемых элементов, мм</i>
Н41	Стыковые на подкладном кольце	4,5 – 10,0
Н42	Стыковые без подкладного кольца	4,5 – 10,0
Н43	Стыковые	10,5 – 80,0
Н44	Угловые	4,5 – 60,0
Н45	Стыковые штампосварные	От 26

- диапазону диаметров и толщин труб при контроле (для варианта Н5) в соответствии с ИПТ-010-95:

<i>№ типового варианта</i>	<i>Диаметр трубы, мм</i>	<i>Толщина стенки, мм</i>
Н51	От 10 до 18	2 – 3
Н52	Св. 18 до 30	2 – 4
Н53	Св. 30 до 51	2 – 6
Н54	Св. 51 до 114	3 – 6
Н55	Св. 114 до 219	4,5 – 8
Н56	Св. 219 до 325	6 – 9

- диапазону толщин свариваемых элементов и условиям проведения контроля (для варианта Н7) при контроле в соответствии с СТО Газпром 2-2.4-083-2006:

<i>№ типового варианта</i>	<i>Толщина стенки, мм</i>	<i>Условия проведения контроля</i>
Н71	От 4,0 вкл. до 8,0	Строительство и реконструкция
Н72	От 8,0 вкл. до 12,0	Строительство и реконструкция
Н73	От 12,0 вкл. до 26,0	Строительство и реконструкция
Н74	От 26,0 вкл. до 40,0	Строительство и реконструкция
Н75	От 4,0 вкл. до 8,0	Эксплуатация
Н76	От 8,0 вкл. до 12,0	Эксплуатация
Н77	От 12,0 вкл. до 26,0	Эксплуатация

- диапазону толщин и диаметров труб при контроле в соответствии с РД-19.100.00-КТН-001-10:

<i>№ типового варианта</i>	<i>Толщина, мм</i>	<i>Диаметр, мм</i>
Н91	Св. 2 до 9 вкл.	До 325 вкл.
Н92	Св. 4 до 12 вкл.	Св. 325 до 1220 вкл.
Н93	Св. 12 до 15 вкл.	Св. 325 до 1220 вкл.
Н94	Св. 15 до 20 вкл.	Св. 325 до 1220 вкл.
Н95	Св. 20 до 26 вкл.	Св. 325 до 1220 вкл.
Н96	Св. 26 до 40 вкл.	Св. 325 до 1220 вкл.

7 нажать кнопку **ВВОД**, после чего появится список типовых вариантов третьего уровня.



1 Для каждого из вариантов в верхней части экрана отобразится комментарий, в котором указывается:

- документ, согласно которому проводится контроль;
- способ проведения контроля (место установки ПЭП, метод контроля);
- используемый ПЭП;
- способ настройки чувствительности (используемый образец, уровень чувствительности).

2 Для вариантов с номерами, начинающимися на Н6 (контроль в соответствии с методическими указаниями "Ультразвуковой контроль критических участков бурильных труб с помощью поисковых устройств "ЭХОТЕСТ-1") и Н8 (контроль в соответствии с "Методикой по ультразвуковому контролю стыковых кольцевых сварных соединений стальных и полиэтиленовых газопроводов (для преобразователей хордового типа)"), второй этап выбора не производится и сразу осуществляется переход к третьему этапу (см. п. 8);

8 кнопкой  или  выбрать:

- для вариантов с номерами, начинающимися на Н1, Н2, Н4 или Н9, – параметры контроля (частота, угол ввода, схема контроля, тип и размеры искусственного отражателя для настройки чувствительности) в соответствии с ВСН 012-88, И №23 СД-80, МТ-РТС-К-01-94 и РД-19.100.00-КТН-001-10:

№ типового варианта	Толщина, мм	Частота, МГц	Угол ввода, град.	Количество отражений луча или тип ПЭП	Отражатель
1	2	3	4	5	6
Контроль по ВСН 012-88, толщина стенки трубы 4,0 – 6,0 мм					
Н111	4,0 – 5,5	5,0	75	0;1	Зарубка 2,0×0,8 мм
Н112	6,0	5,0	75	0;1	Зарубка 2,0×1,0 мм
Контроль по ВСН 012-88, толщина стенки трубы 6,5 – 8,0 мм					
Н121	6,5 – 7,5	5,0	70	0; 1	Зарубка 2,0×1,0 мм
Н122	8,0	5,0	70	0; 1	Зарубка 2,0×1,5 мм
Контроль по ВСН 012-88, толщина стенки трубы 8,5 – 12,0 мм					
Н131	8,5 – 11,5	5,0	65	0; 1	Зарубка 2,0×1,5 мм
Н132	8,5 – 11,5	2,5	65	0; 1	Зарубка 2,0×1,5 мм
Н133	12,0	5,0	65	0; 1	Зарубка 2,0×2,0 мм
Н134	12,0	2,5	65	0; 1	Зарубка 2,0×2,0 мм
Контроль по ВСН 012-88, толщина стенки трубы 12,5 – 26,0 мм					
Н141	12,5 – 14,5	2,5	65	0; 1	Зарубка 2,0×2,0 мм
Н142	15,0 – 19,5	2,5	65	0; 1	Зарубка 2,5×2,0 мм
Н143	20,0 – 25,5	2,5	65	0; 1	Зарубка 3,0×2,0 мм
Н144	26,0	2,5	65	0; 1	Зарубка 3,0×2,5 мм
Контроль по ВСН 012-88, толщина стенки трубы 26,5 – 40,0 мм					
Н151	26,5 – 40,0	2,5	65	0; 1	Зарубка 3,0×2,5 мм
Н152	26,5 – 40,0	1,25	65	0; 1	Зарубка 3,0×2,5 мм
Н153	26,5 – 40,0	2,5	50	0; 1	Зарубка 3,0×2,5 мм
Н154	26,5 – 40,0	1,25	50	0; 1	Зарубка 3,0×2,5 мм

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
Контроль по И №23 СД-80, толщина стенки до 12 мм					
H211	до 12	5,0	50	0; 1	Зарубка 2,0×1,0 мм
H212	до 12	5,0	40	0; 1	Зарубка 2,0×1,0 мм
H213	до 12	5,0	50	0; 1; 2	Зарубка 2,0×1,0 мм
H214	до 12	5,0	40	0; 1; 2	Зарубка 2,0×1,0 мм
Контроль по И №23 СД-80, толщина стенки св. 12 до 15 мм вкл.					
H221	Св. 12 до 15 вкл.	5,0	50	0; 1	Зарубка 2,0×1,0 мм
H222	Св. 12 до 15 вкл.	5,0	40	0; 1	Зарубка 2,0×1,0 мм
Контроль по И №23 СД-80, толщина стенки св. 15 до 18 мм вкл.					
H231	Св. 15 до 18 вкл.	2,5	50	0; 1	Зарубка 2,5×1,5 мм
H232	Св. 15 до 18 вкл.	2,5	40	0; 1	Зарубка 2,5×1,5 мм
Контроль по И №23 СД-80, толщина стенки св. 18 до 22 мм вкл.					
H241	Св. 18 до 22 вкл.	2,5	50	0; 1	Зарубка 2,5×2,0 мм
H242	Св. 18 до 22 вкл.	2,5	40	0; 1	Зарубка 2,5×2,0 мм
Контроль по И №23 СД-80, толщина стенки св. 22 мм					
H251	Св. 22	2,5	50	0; 1	Зарубка 3,5×2,0 мм
H252	Св. 22	2,5	40	0; 1	Зарубка 3,5×2,0 мм
Контроль по И №23 СД-80 (с извещением)					
H271	15 – 18	2,5	50	0	Зарубка 2,5×1,5 мм
H272	15 – 18	2,5	40	0	Зарубка 2,5×1,5 мм
H273	Св. 18 до 22 вкл.	2,5	50	0	Зарубка 2,5×2,0 мм
H274	Св. 18 до 22 вкл.	2,5	40	0	Зарубка 2,5×2,0 мм
H275	Св. 22 до 60 вкл.	2,5	50	0	Зарубка 3,5×2,0 мм
H276	Св. 22 до 60 вкл.	2,5	40	0	Зарубка 3,5×2,0 мм
H277	Св. 60	1,8	40	0	Зарубка 3,5×2,0 мм
H278	Св. 60	1,25	40	0	Зарубка 3,5×2,0 мм
Контроль по И №23 СД-80 (контроль на поперечные трещины)					
H291	4 – 6	5	50	0;1	Зарубка 2,0×0,8 мм
H292	Св. 6 до 15 вкл.	5	50	0;1	Зарубка 2,0×1,5 мм
H293	Св. 15 до 18 вкл.	2,5	50	0;1	Зарубка 2,0×1,5 мм
H294	Св. 18 до 20 вкл.	2,5	50	0;1	Зарубка 2,5×2,0 мм
H295	Св. 20	1,8	50	0;1	Отв. в СО-2 Ø 6 мм
Контроль по МТ-РТС-К-01-94, стыковые сварные соединения на подкладном кольце с толщиной свариваемых элементов 4,5 – 10,0 мм					
H411	4,5 – 7,5	5,0	70	0;1	Зарубка 2,0×1,0 мм
H412	8,0 – 10,0	5,0	70	0;1	Зарубка 2,5×2,0 мм
H413	9,0 – 10,0	5,0	65	0;1	Зарубка 2,5×2,0 мм
Контроль по МТ-РТС-К-01-94, стыковые сварные соединения без подкладного кольца с толщиной свариваемых элементов 4,5 – 10,0 мм					
H421	4,5 – 5,5	5,0	70	0;1	Зарубка 2,0×0,8 мм
H422	6,0 – 7,5	5,0	70	0;1	Зарубка 2,0×1,0 мм
H423	8,0 – 10,0	5,0	70	0;1	Зарубка 2,5×1,5 мм
H424	9,0 – 10,0	5,0	65	0;1	Зарубка 2,5×1,5 мм

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
Контроль по МТ-РТС-К-01-94, стыковые сварные соединения с толщиной свариваемых элементов 10,5 – 80,0 мм					
H431	10,5 – 14,0	5,0	65	0;1	Зарубка 2,5×2,0 мм
H432	14,5 – 20,0	2,5	65	0;1	Зарубка 3,5×2,0 мм
H433	20,5 – 40,0	1,8	65	0	Отв. в СО-2 Ø 6 мм
H434	20,5 – 40,0	1,8	50	1	Отв. в СО-2 Ø 6 мм
H435	40,5 – 60,0	1,8	50	0;1	Отв. в СО-2 Ø 6 мм
H436	60,5 – 80,0	1,8	50	0	Отв. в СО-2 Ø 6 мм
Контроль по МТ-РТС-К-01-94, угловые сварные соединения с толщиной свариваемых элементов 4,5 – 60,0 мм					
H441	4,5 – 5,5	5,0	70	0; 1	Зарубка 2,0×0,8 мм
H442	6,0 – 7,5	5,0	70	0; 1	Зарубка 2,0×1,0мм
H443	8,0 – 10,0	5,0	70	0; 1	Зарубка 2,0×1,5мм
H444	10,5 – 14,0	5,0	65	0; 1	Зарубка 2,0×2,0мм
H445	14,5 – 20,0	2,5	65	0; 1	Зарубка 2,0×2,5мм
H446	20,5 – 40,0	1,8	65	0	Отв. в СО-2 Ø 6 мм
H447	20,5 – 40,0	1,8	50	1	Отв. в СО-2 Ø 6 мм
H448	40,5 – 60,0	1,8	50	0; 1	Отв. в СО-2 Ø 6 мм
Контроль по МТ-РТС-К-01-94, стыковые штамповарные соединения с толщиной свариваемых элементов 26 – 80,0 мм					
H451	26 – 30	1,8	65	0	Отв. в СО-2 Ø 6 мм –6 ДБ
H452	26 – 30	1,8	50	1	Отв. в СО-2 Ø 6 мм –6 ДБ
H453	30,5 – 40	1,8	50	0; 1	Отв. в СО-2 Ø 6 мм –6 ДБ
H454	40,5 – 60	1,8	40	0; 1	Отв. в СО-2 Ø 6 мм –6 ДБ
H455	60,5 – 80	1,8	50	0	Отв. в СО-2 Ø 6 мм –6 ДБ
Контроль по РД-19.100.00-КТН-001-10, сварные соединения труб толщиной 2,1 – 9,0 мм, диаметром до 325 мм включительно					
H911	2,1 – 4,0	5,0	73	Хорд.РС ПЭП	Плоскодонное отв. Ø 1,0 мм
H912	4,1 – 6,0	5,0	72	0; 1	Зарубка 2,0×0,8 мм
H913	4,1 – 6,0	5,0	72	Хорд.РС ПЭП	Плоскодонное отв. Ø 1,2 мм
H914	6,1 – 9,0	5,0	72	0; 1	Зарубка 2,0×1,0 мм
H915	6,1 – 9,0	5,0	72	Хорд.РС ПЭП	Плоскодонное отв. Ø 1,5 мм
Контроль по РД-19.100.00-КТН-001-10, сварные соединения труб толщиной 4,1 – 12,0 мм, диаметром свыше 325 до 1220 мм включительно					
H921	4,1 – 6,0	5,0	70	0; 1	Зарубка 2,0×0,8 мм
H924	6,1 – 8,0	5,0	70	0; 1	Зарубка 2,0×1,0 мм
H927	8,1 – 12,0	5,0	65	0; 1	Зарубка 2,0×1,5 мм
Контроль по РД-19.100.00-КТН-001-10, сварные соединения труб толщиной 12,1 – 15,0 мм, диаметром свыше 325 до 1220 мм включительно					
H931	12,1 – 15,0	5,0	65	0; 1	Зарубка 2,0×2,0 мм
H932	12,1 – 15,0	5,0	65	0	Зарубка 2,0×2,0 мм
H933	12,1 – 15,0	5,0	65	1	Зарубка 2,0×2,0 мм

Продолжение таблицы

1	2	3	4	5	6
Контроль по РД-19.100.00-КТН-001-10, сварные соединения труб толщиной 15,1 – 20,0 мм, диаметром свыше 325 до 1220 мм включительно					
H941	15,1 – 20,0	2,5	65	0; 1	Зарубка 2,5×2,0 мм
H942	15,1 – 20,0	2,5	65	0	Зарубка 2,5×2,0 мм
H943	15,1 – 20,0	2,5	65	1	Зарубка 2,5×2,0 мм
Контроль по РД-19.100.00-КТН-001-10, сварные соединения труб толщиной 20,1 – 26,0 мм, диаметром свыше 325 до 1220 мм включительно					
H951	20,1 – 26,0	2,5	65	0; 1	Зарубка 3,0×2,0 мм
H952	20,1 – 26,0	2,5	65	0	Зарубка 3,0×2,0 мм
H953	20,1 – 26,0	2,5	65	1	Зарубка 3,0×2,0 мм
Контроль по РД-19.100.00-КТН-001-10, сварные соединения труб толщиной 26,1 – 40,0 мм, диаметром свыше 325 до 1220 мм включительно					
H961	26,1 – 40,0	2,5	65	0	Зарубка 3,0×2,5 мм
H962	26,1 – 40,0	2,5	50	1	Зарубка 3,0×2,5 мм
<input checked="" type="checkbox"/>	В столбце 5 указана схема контроля с применением следующих обозначений: 0 – прямым лучом; 1 – однократно отраженным лучом; 2 – двукратно отраженным лучом.				

• для вариантов с номерами, начинающимися на НЗ, – типоразмер труб, а также диаметр плоскодонного отверстия для настройки чувствительности в зависимости от типоразмеров труб полиэтиленовых газопроводов:

№ типового варианта	Типоразмер, мм	Отражатель
1	2	3
Полиэтиленовые трубы SDR7,4		
H331	Ø110×15,1	Плоскодонное отверстие Ø2,2 мм
H332	Ø160×21,9	Плоскодонное отверстие Ø3,2 мм
H333	Ø225×30,8	Плоскодонное отверстие Ø4,6 мм
Полиэтиленовые трубы SDR9		
H341	Ø180×20,0	Плоскодонное отверстие Ø3,3 мм
Полиэтиленовые трубы SDR11, диаметр до 180 мм		
H351	Ø63×5,8	Плоскодонное отверстие Ø1,1 мм
H352	Ø75×6,8	Плоскодонное отверстие Ø1,3 мм
H353	Ø90×8,2	Плоскодонное отверстие Ø1,7 мм
H354	Ø110×10,0	Плоскодонное отверстие Ø1,8 мм
H355	Ø125×11,4	Плоскодонное отверстие Ø2,1 мм
H356	Ø140×12,7	Плоскодонное отверстие Ø2,3 мм
H357	Ø160×14,6	Плоскодонное отверстие Ø2,6 мм
H358	Другой типоразмер	

Продолжение таблицы

1	2	3
Полиэтиленовые трубы SDR11, диаметр 180 мм и более		
H361	Ø180×16,4	Плоскодонное отверстие Ø3,0 мм
H362	Ø200×18,2	Плоскодонное отверстие Ø3,3 мм
H363	Ø225×20,5	Плоскодонное отверстие Ø3,4 мм
H364	Ø250×22,7	Плоскодонное отверстие Ø3,7 мм
H365	Ø280×25,4	Плоскодонное отверстие Ø4,2 мм
H366	Ø315×28,6	Плоскодонное отверстие Ø4,7 мм
H367	Другой типоразмер	
Полиэтиленовые трубы SDR17,6, диаметр до 180 мм		
H371	Ø75×4,3	Плоскодонное отверстие Ø1,0 мм
H372	Ø90×5,1	Плоскодонное отверстие Ø1,2 мм
H373	Ø110×6,3	Плоскодонное отверстие Ø1,4 мм
H374	Ø125×7,1	Плоскодонное отверстие Ø1,6 мм
H375	Ø140×8,0	Плоскодонное отверстие Ø1,8 мм
H376	Ø160×9,1	Плоскодонное отверстие Ø2,1 мм
H377	Другой типоразмер	
Полиэтиленовые трубы SDR17,6, диаметр 180 мм и более		
H381	Ø180×10,3	Плоскодонное отверстие Ø2,4 мм
H382	Ø200×11,4	Плоскодонное отверстие Ø2,6 мм
H383	Ø225×12,8	Плоскодонное отверстие Ø2,9 мм
H384	Ø250×14,2	Плоскодонное отверстие Ø3,3 мм
H385	Ø280×15,9	Плоскодонное отверстие Ø3,6 мм
H386	Ø315×17,9	Плоскодонное отверстие Ø4,1 мм
H387	Другой типоразмер	

• для вариантов с номерами, начинающимися на Н5 и Н8, – диапазон толщин, а также диаметр плоскодонного отверстия для настройки чувствительности при контроле в соответствии с ИПТ-010-95:

№ типового варианта	Толщина, мм	Отражатель
1	2	3
Контроль по ИПТ-010-95 кольцевых стыковых сварных соединений трубопроводов Ø10 – 18 мм		
H511	2,0 – 3,0	Плоскодонное отверстие Ø0,9 мм
Контроль по ИПТ-010-95 кольцевых стыковых сварных соединений трубопроводов Øсв.18 – 30 мм		
H521	2,0 – 3,0	Плоскодонное отверстие Ø0,9 мм
H522	3,0 – 4,0	Плоскодонное отверстие Ø1,0 мм
Контроль по ИПТ-010-95 кольцевых стыковых сварных соединений трубопроводов Øсв.30 – 51 мм		
H531	2,0 – 3,0	Плоскодонное отверстие Ø0,9 мм
H532	3,0 – 4,0	Плоскодонное отверстие Ø1,0 мм
H533	4,0 – 6,0	Плоскодонное отверстие Ø1,2 мм

Продолжение таблицы

1	2	3
Контроль по ИПТ-010-95 кольцевых стыковых сварных соединений трубопроводов \varnothingсв.51 – 114 мм		
H541	3,0	Плоскодонное отверстие \varnothing 0,9 мм
H542	3,0 – 4,0	Плоскодонное отверстие \varnothing 1,0 мм
H543	4,0 – 6,0	Плоскодонное отверстие \varnothing 1,2 мм
Контроль по ИПТ-010-95 кольцевых стыковых сварных соединений трубопроводов \varnothingсв.114 – 219 мм		
H551	4,5 – 6,0	Плоскодонное отверстие \varnothing 1,2 мм
H552	6,0 – 8,0	Плоскодонное отверстие \varnothing 1,5 мм
Контроль по ИПТ-010-95 кольцевых стыковых сварных соединений трубопроводов \varnothingсв.219 – 325 мм		
H561	6,0	Плоскодонное отверстие \varnothing 1,2 мм
H562	6,0 – 9,0	Плоскодонное отверстие \varnothing 1,5 мм
Контроль по "Методике по ультразвуковому контролю стыковых кольцевых сварных соединений стальных и полиэтиленовых газопроводов (для преобразователей хордового типа)"		
H801	От 2,0 до 4,0 вкл.	Плоскодонное отверстие \varnothing 1,0 мм
H802	Св. 4,0 до 6,0 вкл.	Плоскодонное отверстие \varnothing 1,2 мм
H803	Св. 6,0 до 9,0 вкл.	Плоскодонное отверстие \varnothing 1,5 мм

• для вариантов с номерами, начинающимися на Н6, – материал, из которого изготовлены бурильные трубы:

№ типового варианта	Материал бурильных труб
Контроль критических участков бурильных труб с помощью поискового устройства "ЭХОТЕСТ-1"	
H601	Критические участки стальных бурильных труб
H602	Критические участки алюминиевых бурильных труб

• для вариантов с номерами, начинающимися на Н7, – параметры контроля (частота, угол ввода, схема контроля, допускаемые способы настройки чувствительности) в соответствии с СТО Газпром 2-2.4-083-2006:

№ типового варианта	Толщина, мм	Частота, МГц	Угол ввода, град.	Схема контроля	Способ настройки чувствительности
1	2	3	4	5	6
Контроль при строительстве и реконструкции, толщина стенки от 4,0 мм включительно до 8,0 мм					
H711	4,0 – 5,9	5,0	70	Прямым и отраженным лучом	СОП
H712	6,0 – 7,9	5,0	70	Прямым и отраженным лучом	СОП
H721	8,0 – 11,9	5,0	65	Прямым и отраженным лучом	СОП

Продолжение таблицы





1	2	3	4	5	6
Контроль при строительстве и реконструкции, толщина стенки от 12,0 мм включительно до 26,0 мм					
H731	12,0 – 14,9	2,5	65	Прямым и отраженным лучом	СОП или АРД
H732	12,0 – 14,9	2,5	65	Прямым лучом	СОП или АРД
H733	12,0 – 14,9	2,5	65	Отраженным лучом	СОП или АРД
H734	15,0 – 19,9	2,5	65	Прямым и отраженным лучом	АРД или СОП
H735	15,0 – 19,9	2,5	65	Прямым лучом	АРД или СОП
H736	15,0 – 19,9	2,5	65	Отраженным лучом	АРД или СОП
H737	20,0 – 25,9	2,5	65	Прямым и отраженным лучом	АРД или СОП
H738	20,0 – 25,9	2,5	65	Прямым лучом	АРД или СОП
H739	20,0 – 25,9	2,5	65	Отраженным лучом	АРД или СОП
Контроль при строительстве и реконструкции, толщина стенки от 26,0 мм включительно до 40,0 мм					
H741	26,0 – 40,0	2,5	65	Прямым и отраженным лучом	АРД или СОП
H742	26,0 – 40,0	2,5	65	Прямым лучом	АРД или СОП
H743	26,0 – 40,0	2,5	65	Отраженным лучом	АРД или СОП
H744	26,0 – 40,0	2,5	50	Отраженным лучом	АРД или СОП
Контроль при эксплуатации, толщина стенки от 6,0 мм включительно до 8,0 мм					
H751	6,0 – 7,9	5,0	70	Прямым и отражен- ным лучом	СОП
Контроль при эксплуатации, толщина стенки от 8,0 мм включительно до 12,0 мм					
H761	8,0 – 11,9	5,0	65	Прямым и отраженным лучом	СОП
Контроль при эксплуатации, толщина стенки от 12,0 мм включительно до 26,0мм					
H771	12,0 – 14,9	2,5	65	Прямым и отраженным лучом	СОП или АРД
H772	12,0 – 14,9	2,5	65	Прямым лучом	СОП или АРД
H773	12,0 – 14,9	2,5	65	Отраженным лучом	СОП или АРД
H774	15,0 – 19,9	2,5	65	Прямым и отражен- ным лучом	АРД или СОП
H775	15,0 – 19,9	2,5	65	Прямым лучом	АРД или СОП
H776	15,0 – 19,9	2,5	65	Отраженным лучом	АРД или СОП
H777	20,0 – 25,9	2,5	65	Прямым и отраженным лучом	АРД или СОП
H778	20,0 – 25,9	2,5	65	Прямым лучом	АРД или СОП
H779	20,0 – 25,9	2,5	65	Отраженным лучом	АРД или СОП
<input checked="" type="checkbox"/>	В столбце 6 приняты следующие обозначения: "СОП" – настройка по СОП с плоскодонным отверстием или зарубкой; "АРД" – настройка с использованием режима "АРД" (возможно также использование АРД-диаграмм).				

2

ОСОБЕННОСТИ НАСТРОЙКИ ДЕФЕКТΟΣКОПА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ "КОНТРОЛЬ ОБЪЕКТОВ НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"

2.1 Ультразвуковой контроль сварных соединений трубопроводов различного назначения по ВСН 012-88

Данные настройки создаются на основе типовых вариантов с номерами, начинающимися на Н1.

- ❶ подсоединить кабель с ПЭП к разъему "↔" дефектоскопа;
- ❷ выбрать типовой вариант третьего уровня в соответствии с п. 1.2 и нажать кнопку **ВВОД**, при этом произойдет переход в меню "Установка параметров";
- ❸ в меню "Установка параметров" кнопкой  и  или используя цифровой режим, в пункте **Толщина** ввести толщину стенки сварного соединения;
- ❹ кнопкой  или  выделить пункт **Настроить** и нажать кнопку **ВВОД**. При этом меню исчезнет с экрана и автоматически установятся зоны ВС1 и ВС2, которые будут соответствовать контролю прямым и однократно отраженным лучом;
- ❺ настроить ноль глубиномера в соответствии с пп.3.2.4.3 и 3.2.4.4 части II настоящего РЭ
- ❻ для настройки браковочной чувствительности установить ПЭП на поверхность требуемого СОП с зарубкой, предварительно смочив ее контактирующей жидкостью.



Пункты ❶ и ❸ можно выполнить двумя способами:

- | | |
|--|---|
| <p>❷ включить режим "Огибающая", нажав кнопку </p> <p>❸ перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  ❸ и  ❹ для изменения усиления, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала. При этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сигнал огибающей не должен быть ниже одной клетки по высоте экрана и не должен выходить за пределы экрана дефектоскопа; • автоматическая метка должна располагаться напротив вершины сигнала огибающей. | <p>❷ перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  ❹ и  ❺ для изменения усиления, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала. При этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • отраженный сигнал не должен быть ниже одной клетки по высоте экрана и не должен выходить за пределы экрана дефектоскопа; • автоматическая метка должна располагаться против вершины отраженного сигнала; <p>❸ включить режим "Стоп-кадр", нажав кнопку .</p> |
|--|---|

 






После включения режима "Огибающая" или "Стоп-кадр" станет доступна кнопка изменяемого значения "Настроить";




⑨ нажать кнопку "Настроить", после чего дефектоскоп будет настроен на браковочную чувствительность, а режим "Огибающая" или "Стоп-кадр" автоматически отключится;

⑩ настроить ВРЧ, для чего, не меняя усиление дефектоскопа, получить сигнал от зарубки в СОП, выявленной прямым лучом, а затем выполнить следующие операции:

⑪ вызвать меню "ВРЧ" ("ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СТИ");

⑫ войти в пункт **ВРЧ** **вкл.** и кнопкой ,  или  установить в этом пункте состояние ;

 ⑬ войти в пункт **Метод ВРЧ** и кнопкой  или  установить в этом пункте значение "ручное";

⑭ кнопкой  или  выделить название подменю "ПАРАМЕТРЫ ВРЧ" и войти в подменю, нажав кнопку ;

⑮ кнопкой  или  выделить пункт **Амплитуда** и, изменяя значение в этом пункте кнопками  и , добиться того, чтобы амплитуда сигнала от зарубки, выявленной прямым лучом, составляла 1/2 экрана (4 клетки).



Начало и конец ВРЧ установлены по умолчанию и соответствуют началу зоны ВС1 и концу зоны ВС2.








⑯ записать созданную настройку в память дефектоскопа согласно п. 1.11 части II настоящего РЭ.

2.2 Ультразвуковой контроль гибов трубопроводов из перлитной стали по И №23 СД-80

Данные настройки создаются на основе типовых вариантов с номерами, начинающимися на Н2.






Для типовых вариантов Н291, Н292, Н293, Н294 настройка проводится по порядку, указанному в п. 2.1.

2.2.1 Настройка для типового варианта Н295

- ❶ подсоединить кабель с ПЭП к разъему "↔" дефектоскопа;
- ❷ выбрать типовой вариант Н295 третьего уровня в соответствии с п. 1.2 и нажать кнопку **ВВОД**, при этом произойдет переход в меню "Установка параметров";
- ❸ в меню "Установка параметров" кнопками  и , или используя цифровой режим, в пункте **Толщина** ввести соответствующее значение.
- ❹ кнопками  или  выделить пункт **Настроить** и нажать кнопку **ВВОД**, при этом меню исчезнет с экрана и автоматически установятся зоны ВС1 и ВС2, которые будут соответствовать контролю прямым и однократно отраженным лучом.
- ❺ настроить ноль глубиномера в соответствии с пп. 3.2.4.3, 3.2.4.4 части II настоящего РЭ
- ❻ для удобства настройки чувствительности по образцу СО-2 (СО-3Р) желательно включить режим "НАСТРОЙКА ПО СО", для чего нажать кнопку **МЕНЮ 9**, вызвать меню "СО" (НАСТРОЙКА ПО СО) и в пункте **Вкл.** установить состояние (с помощью кнопки **ВВОД**,  или ). При этом в заголовке основного окна появится пиктограмма .
- ❼ нажать кнопку **МЕНЮ 9** и вызвать меню "ЧУВСТ-ТЬ";
- ❽ установить ПЭП на поверхность образца СО-2 (СО-3Р) со стороны шкалы " α° ", предварительно смочив его поверхность контактирующей жидкостью. Получить сигнал от отверстия диаметром 6 мм на глубине 44 мм.




Пункты 9 и 10 можно выполнить двумя способами:

- | | |
|--|---|
| <p>❹ включить режим "Огибающая", нажав кнопку ОГИБ. </p> <p>❺ перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  6 и  7 для изменения усиления, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала. При этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сигнал огибающей не должен быть ниже одной клетки по высоте экрана и не должен выходить за преде- | <p>❹ перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  6 и  7 для изменения усиления, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала. При этом:</p> <ul style="list-style-type: none"> • отраженный сигнал не должен быть ниже одной клетки по высоте экрана и не должен выходить за пределы экрана дефектоскопа; • автоматическая метка должна располагаться против вершины отра- |
|--|---|

лы экрана дефектоскопа;

- автоматическая метка должна располагаться напротив вершины сигнала огибающей.

женного сигнала;

10 включить режим "Стоп-кадр", нажав кнопку .




После включения режима "Огибающая" или "Стоп-кадр" станет доступна кнопка изменяемого значения "Настроить";


11 нажать кнопку "Настроить", после чего дефектоскоп будет настроен на браковочную чувствительность, а режим "Огибающая" или "Стоп-кадр" автоматически отключится;



12 отключить режим "НАСТРОЙКА ПО СО", для чего вновь выполнить п. 6 и снять состояние , используя кнопки, с помощью которых оно было установлено. После этого зоны ВС1 и ВС2 будут соответствовать контролю прямым и однократно отраженным лучом;



 
13 записать созданную настройку в память дефектоскопа согласно п. 1.11 части II настоящего РЭ.

2.2.2 Настройка для остальных типовых вариантов с номерами, начинающимися на H2 (H211, H212, H213, H214, H221, H222, H231, H232, H241, H242, H251, H252, H271, H272, H273, H274, H275, H276, H277, H278)

1 подсоединить кабель с ПЭП к разъему  дефектоскопа;

2 выбрать типовой вариант третьего уровня в соответствии с п. 1.2 третьей части настоящего РЭ и нажать кнопку , при этом произойдет переход в меню "Установка параметров";

3 в меню "Установка параметров" кнопками  и  или используя цифровой режим, в пунктах **Толщина** и **Радиус трубы** ввести соответствующие значения;




4 кнопкой  или  выделить пункт **Настроить** и нажать кнопку . При этом меню исчезнет с экрана и автоматически установятся зоны ВС1 и ВС2, которые будут соответствовать контролю прямым и однократно отраженным лучом.



1 В типовых вариантах H213, H214 контроль осуществляется прямым, одно- и двукратно отраженным лучом, поэтому зона ВС1 соответствует прямому и однократно отраженному лучу, а зона ВС2 – двукратно отраженному лучу.

 В типовых вариантах H271, H272, H273, H274, H275, H276, H277, H278 контроль осуществляется только прямым лучом и используется только зона ВС1.


2 По умолчанию для правильного отображения координат выявленных дефектов включен режим "Учет кривизны". При необходимости его



можно отключить, для чего кнопкой ,  или  снять в пункте **Учет кривизны** (подменю "КРИВИЗНА" меню "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ") состояние (для того, чтобы вновь установить состояние , необходимо воспользоваться теми же кнопками);

5 настроить ноль глубиномера в соответствии с пп. 3.2.4.3, 3.2.4.4 части II настоящего РЭ;

6 для настройки браковочной чувствительности установить ПЭП на поверхность требуемого СОП с зарубкой, предварительно смочив ее контактирующей жидкостью.

Пункты 7 и 8 можно выполнить двумя способами:

 
7 включить режим "Огибающая", нажав кнопку 

8 перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  6 и  7 для изменения усиления, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала. При этом:

- сигнал огибающей не должен быть ниже одной клетки по высоте экрана и не должен выходить за пределы экрана дефектоскопа;
- автоматическая метка должна располагаться напротив вершины сигнала огибающей.

7 перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  6 и  7 для изменения усиления, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала. При этом:


- отраженный сигнал не должен быть ниже одной клетки по высоте экрана и не должен выходить за пределы экрана дефектоскопа;
- автоматическая метка должна располагаться против вершины отраженного сигнала;



8 включить режим "Стоп-кадр", нажав кнопку 

После включения режима "Огибающая" или "Стоп-кадр" станет доступна кнопка изменяемого значения "Настроить";



 
9 нажать кнопку "Настроить", после чего дефектоскоп будет настроен на браковочную чувствительность, а режим "Огибающая" или "Стоп-кадр" автоматически отключится;

10 для типовых вариантов, предусматривающих контроль однократно или двукратно отраженным лучом: настроить ВРЧ, для чего, не меняя усиление дефектоскопа, получить сигнал от зарубки в СОП, выявленной прямым лучом, а затем выполнить следующие операции:



11 нажать кнопку  9 и вызвать меню "ВРЧ" ("ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СТИ");

12 войти в пункт **ВРЧ вкл.** и кнопкой ,  или  установить в этом пункте состояние ;

13 войти в пункт **Метод ВРЧ** и кнопкой  или  установить в этом пункте значение "ручное";

14 кнопкой  или  выделить название подменю "ПАРАМЕТРЫ ВРЧ" и войти в подменю, нажав кнопку 

15 кнопкой  или  выделить пункт **Амплитуда** и, изменяя значение в этом пункте кнопками  и , добиться того, чтобы амплитуда сигнала от зарубки, выявленной прямым лучом, составляла $\frac{1}{2}$ экрана (4 клетки).

16 для типовых вариантов Н213 и Н214: получить сигнал от зарубки, выявленной однократно отраженным лучом, и изменяя значение в пункте **Форма** кнопками  и , добиться того, чтобы амплитуда сигнала составляла $\frac{1}{2}$ экрана (4 клетки).

 
 



Начало и конец ВРЧ установлены по умолчанию и соответствуют началу зоны ВС1 и концу зоны ВС2.

17 записать созданную настройку в память дефектоскопа согласно п. 1.11 части II настоящего РЭ.

2.3 Ультразвуковой контроль сварных стыковых соединений полиэтиленовых газопроводов



 Данные настройки создаются на основе типовых вариантов с номерами, начинающимися на Н3.




1 Подсоединить кабели с хордовым ПЭП к разъемам " и "" дефектоскопа;

2 выбрать типовой вариант третьего уровня в соответствии с п.1.2 и нажать кнопку . При этом произойдет переход в меню "Установка параметров";

3 в пункте **Частота** кнопкой  установить значение частоты для используемого ПЭП;

4 установить ПЭП на поверхность требуемого СОП с плоскодонным отверстием, предварительно смочив ее контактирующей жидкостью;

5 перемещая ПЭП по поверхности СОП и изменяя усиление кнопками  6 и  7 добиться того, чтобы амплитуда от эталонного отражателя составляла $\frac{1}{2}$ экрана (4 клетки);

6 не меняя положение преобразователя на СОП кнопкой  или  выделить пункт **Настроить** и нажать кнопку . При этом меню исчезнет с экрана, длительность развертки станет такой, что сигнал от эталонного отражателя будет располагаться в середине экрана, а зона ВС1 составит 3 мкс.

7 записать созданную настройку в память дефектоскопа согласно п. 1.11 части II настоящего РЭ.

2.4 Ультразвуковой контроль сварных соединений котлоагрегатов, трубопроводов и сосудов высокого давления по МТ-РТС-К-01-94

Данные настройки создаются на основе типовых вариантов с номерами, начинающимися на Н4.

Для типовых вариантов Н411, Н412, Н413, Н421, Н422, Н423, Н424, Н431, Н432, Н441, Н442, Н443, Н444, Н445 настройка проводится по порядку, указанному в п. 2.1.

Для типовых вариантов Н433, Н434, Н435, Н436, Н446, Н447, Н448 настройка проводится по порядку, указанному в п.2.2.1. При этом чувствительность составит минус 6 дБ относительно отверстия диаметром 6 мм на глубине 44 мм в СО-2.



1 В типовых вариантах Н411, Н412, Н413, Н421, Н422, Н423, Н424, Н431, Н432, Н435, Н441, Н442, Н443, Н444, Н445, Н448 контроль осуществляется прямым и однократно отраженным лучом; зона ВС1 соответствует прямому лучу, а зона ВС2 – отраженному лучу.


2 В типовых вариантах Н433, Н436, Н446 контроль осуществляется только прямым лучом; соответственно, имеется только зона ВС1.



3 В типовых вариантах Н434, Н447 контроль осуществляется только прямым лучом; соответственно, имеется только зона ВС1.

Для типовых вариантов Н451, Н452, Н453, Н454, Н455 настройка осуществляется в следующей последовательности:





① подсоединить кабель с ПЭП к разъему "↔" дефектоскопа;

② выбрать типовой вариант третьего уровня в соответствии с п. 1.2 и нажать кнопку **ВВОД**, при этом произойдет переход в меню "Установка параметров";

③ в меню "Установка параметров" кнопками  и , или используя цифровой режим, в пунктах **Толщина** и **Радиус трубы** ввести соответствующие значения;

④ кнопкой  или  выделить пункт **Настроить** и нажать кнопку **ВВОД**. При этом меню исчезнет с экрана и автоматически установятся зоны ВС1 и ВС2, которые будут соответствовать контролю прямым или однократно отраженным лучом, в зависимости от выбранного типового варианта.

⑤ настроить ноль глубиномера в соответствии с пп. 3.2.4.3, 3.2.4.4 части II настоящего РЭ;


⑥ для удобства настройки чувствительности по образцу СО-2 (СО-3Р) желательно включить режим "НАСТРОЙКА ПО СО", для чего нажать кнопку **МЕНЮ** , вызвать меню "СО" (НАСТРОЙКА ПО СО) и в пункте **Вкл.** установить состояние (с помощью кнопки **ВВОД**,  или ). При этом в заголовке основного окна появится пиктограмма .

⑦ нажать кнопку **МЕНЮ**  и вызвать меню "ЧУВСТ-ТЬ";

⑧ установить ПЭП на поверхность образца СО-2 (СО-3Р) со стороны шкалы "α°", предварительно смочив его поверхность контактирующей жидкостью. Получить сигнал от отверстия диаметром 6 мм на глубине 44 мм;



Пункты ⑨ и ⑩ можно выполнить двумя способами:

9 включить режим "Огибающая", нажав кнопку 

10 перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  и  для изменения усиления, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала. При этом:

- сигнал огибающей не должен быть ниже одной клетки по высоте экрана и не должен выходить за пределы экрана дефектоскопа;
- автоматическая метка должна располагаться напротив вершины сигнала огибающей.

 




После включения режима "Огибающая" или "Стоп-кадр" разблокируется кнопка изменяемого значения "Настроить".

11 нажать кнопку "Настроить", после чего дефектоскоп будет настроен на требуемую браковочную чувствительность (-6 дБ), а режим "Огибающая" или "Стоп-кадр" автоматически отключится;

12 если был включен режим "НАСТРОЙКА ПО СО" (см. п. 6), то отключить его, для чего вновь выполнить п. 6 и снять состояние , используя кнопки, с помощью которых оно было установлено.




*По умолчанию для правильного отображения координат выявленных дефектов включен режим "Учет кривизны". При необходимости его можно выключить, для чего кнопкой ,  или  снять положение в пункте **Учет кривизны** (подменю "КРИВИЗНА", меню "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ");*

13 записать созданную настройку в память дефектоскопа согласно п. 1.11 части II настоящего РЭ.

9 перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  и  для изменения усиления, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала. При этом:

- отраженный сигнал не должен быть ниже одной клетки по высоте экрана и не должен выходить за пределы экрана дефектоскопа;
- автоматическая метка должна располагаться против вершины отраженного сигнала;

10 включить режим "Стоп-кадр", нажав кнопку 

2.5 Ультразвуковой контроль стыковых сварных соединений трубопроводов и труб поверхностей теплообмена по ИПТ-010-95

Для всех типовых вариантов с номерами, начинающимися на Н5, настройка проводится по порядку, указанному в п.2.3.




*После выбора типового варианта третьего уровня в меню "Установка параметров" отсутствует пункт **Частота**.*

2.6 Ультразвуковой контроль критических участков бурильных труб с помощью поисковых устройств "ЭХОТЕСТ-1"

Данные настройки создаются на основе типовых вариантов с номерами, начинающимися на Н6.

① Подсоединить кабель с ПЭП П121-2,5-70 поискового устройства к разъему "↔" дефектоскопа;



② выбрать типовой вариант третьего уровня Н601 или Н602 в соответствии с п. 1.2 части III настоящего РЭ и нажать кнопку **ВВОД**. При этом произойдет переход в меню "Установка параметров";

③ в меню "Установка параметров" кнопкой  или , или используя цифровой режим, в пункте **Толщина** ввести соответствующее значение.



1 Ввод толщины стенки осуществляется в диапазон от 7 до 16 мм.

2 В пункте **Положение ПЭП** автоматически рассчитывается расстояние от контролируемого критического участка бурильной трубы (сварного шва, торца трубы и т.п) до точки выхода луча ПЭП. В процессе контроля необходимо это расстояние соблюдать;



④ кнопкой  или  выделить пункт **Настроить** и нажать кнопку **ВВОД**. При этом меню исчезнет с экрана и автоматически установятся параметры зоны ВС1;

⑤ при необходимости настроить ноль глубиномера в соответствии с пп. 3.2.4.3, 3.2.4.4 части II настоящего РЭ.






Для типового варианта Н602 по умолчанию установлены значения скорости поперечной волны для алюминия (3080 м/с) и угол ввода 63°. Перед настройкой нуля глубиномера необходимо в пункт **Материал** (меню "ОБЪЕКТ КОНТРОЛЯ") установить "углеродистая сталь", а пункт **Угол ввода** (меню "ПЭП") установить 70°. После настройки нуля глубиномера все параметры вернуть в исходное состояние;


⑥ настроить чувствительность с использованием ВРЧ, для чего установить ПЭП (поисковое устройство) на поверхность требуемого СОП с резьбой, предварительно смочив ее контактирующей жидкостью;

⑦ перемещая ПЭП (поисковое устройство) по поверхности СОП и изменяя усиление кнопками  или  получить одновременно сигналы от пропила во впадине пятого витка резьбы и торца образца, а также добиться того, чтобы их амплитуда составляла 1/2 экрана (4 клетки);

⑧ не изменяя усиление дефектоскопа, получить сигнал от пропила во впадине первого витка резьбы в СОП, выявленной прямым лучом;

⑨ нажать кнопку **МЕНЮ**  и вызвать меню "ВРЧ" ("ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СТИ")

⑩ кнопкой  или  выделить название подменю "ПАРАМЕТРЫ ВРЧ" и войти в подменю, нажав кнопку **ВВОД**;

⑪ кнопкой  или  выделить пункт **Амплитуда** и изменяя зна-

 
чение в этом пункте кнопками  и , добиться того, чтобы амплитуда сигнала от пропила во впадине первого витка резьбы составляла, $\frac{1}{2}$ экрана (4 клетки);



⑫ записать созданную настройку в память дефектоскопа согласно п. 1.11 части II настоящего РЭ.

2.7 Ультразвуковой контроль сварных соединений промышленных и магистральных газопроводов по СТО Газпром 2-2.4-083-2006

Данные настройки создаются на основе типовых вариантов с номерами, начинающимися на Н7.

① Подсоединить кабель с ПЭП к разъему  дефектоскопа;

② выбрать типовой вариант третьего уровня в соответствии с п. 1.2 третьей части настоящего РЭ и нажать кнопку , при этом произойдет переход в меню "Установка параметров";

③ в меню "Установка параметров" кнопкой  или , или используя цифровой режим, в пункте **Толщина** ввести толщину стенки сварного соединения.



Пункт ④ выполняется различным образом для сварных соединений, контролируемых при строительстве и реконструкции (типовые варианты с номерами, начинающимися на Н71, Н72, Н73 и Н74) и при эксплуатации реконструкции (типовые варианты с номерами, начинающимися на Н75, Н76 и Н77):

При строительстве и реконструкции



 
④ кнопкой  или  выделить пункт **Уровень качества** и кнопкой  или  установить в нем требуемое значение ("А" или "В и С").

При эксплуатации

④ кнопкой  или  выделить пункт **Предел течуч., МПа** и кнопкой  или  установить в нем требуемое значение ("до 350", "350–412" или "412–510"). Затем кнопкой  или  выделить пункт **Категория** и кнопкой  или  установить в нем требуемое значение ("I и II" или "III и IV").



После выполнения п. ④ в заблокированных пунктах **Сэке**, **Ширина зарубки**, **Высота зарубки** и **Поправка** устанавливаются значения (соответственно) максимально допустимой эквивалентной площади, размеров зарубки в СОП для настройки чувствительности и поправки, необходимой при настройке чувствительности по зарубке с этими размерами. Эти значения указаны в соответствии с табл. 20 и 21 СТО Газпром 2-2.4-083-2006;

⑤ кнопкой  или  выделить пункт **Настроить** и нажать кнопку . При этом меню исчезнет с экрана и автоматически установятся необходимые границы зон ВС.



1 В типовых вариантах Н711, Н712, Н721, Н731, Н734, Н737, Н741, Н751, Н761, Н771, Н774, Н777 контроль осуществляется прямым и однократно отраженным лучом; зона ВС1 соответствует прямому лучу, а зона ВС2 – отраженному лучу.

2 В типовых вариантах Н732, Н735, Н742, Н772, Н775 контроль осуществляется только прямым лучом; соответственно, имеется только зона ВС1.

3 В типовых вариантах Н733, Н736, Н743, Н744, Н773, Н776 контроль осуществляется только отраженным лучом, имеется только зона ВС1;

6 настроить ноль глубиномера в соответствии с пп. 3.2.4.3, 3.2.4.4 части II настоящего РЭ;

7 настроить чувствительность.



Возможна настройка чувствительности следующими способами:

- по СОП с зарубкой заданных размеров, с заданной поправкой в децибелах (размеры зарубки и значение поправки индицировались в меню при выполнении п. 4);

 
- по СОП с плоскодонным отверстием (площадь дна отверстия равна эквивалентной площади, значение которой индицировалось в меню при выполнении п. 4);

- в режиме "АРД" – при толщине свариваемых элементов более 12 мм (типовые варианты с номерами, начинающимися на Н73, Н74 и Н77); настройка производится на выявление дефектов с заданной эквивалентной площадью (ее значение которой индицировалось в меню при выполнении п. 4).

1) Если настройка чувствительности производится в режиме "АРД", то необходимо предварительно выполнить следующие операции:

- войти в меню "АРД";

- включить режим "АРД", для чего войти в пункт **Режим АРД** и кнопкой



установить в этом пункте состояние

- проверить правильность установки значений в пунктах **Сэкв** (эквивалентная площадь) и **Максимальная дальность**, при необходимости откорректировать их с помощью кнопок и или в цифровом режиме.



По умолчанию в пункте **Сэкв** установлено то значение, которое индицировалось в меню при выполнении п. 4), а в пункте **Максимал. дальность** – наибольшая возможная дальность дефектов при данной толщине изделия и данной схеме контроля (в значениях Y: толщина при контроле только прямым лучом и удвоенная толщина при контроле прямым и отраженным или только отраженным лучом);

- проверить правильность установки значения в пункте **Затухание, Нп/м** или **Затухание, дБ/м** и при необходимости откорректировать его с помощью кнопок и или в цифровом режиме.



Как правило, при контроле изделий из углеродистой или низколегированной стали в данном диапазоне толщин можно оставить без изменений значение, установленное по умолчанию: 1 Нп/м или, соответственно, 8,7 дБ/м;








- войти в подменю "РАЗМЕРЫ ПЬЕЗОЭЛ." (для входа в требуемое меню необходимо кнопкой или выделить пункт с названием подменю и нажать кнопку

- проверить правильность установки формы и размеров пьезопластины

применяемого ПЭП в пунктах **Форма, 2a** и **2b**; при необходимости установить требуемые значения (с помощью кнопок  и  или в цифровом режиме).





В пункте 2a устанавливается диаметр круглого пьезоэлемента или размер прямоугольного элемента в направлении перпендикулярном плоскости падения луча. В пункте 2b устанавливается размер прямоугольного пьезоэлемента в плоскости падения (для круглого пьезоэлемента значение 2b не используется);

- выйти из подменю "ПЭП", для чего нажать кнопку 
- выделить пункт **ОПОРНЫЙ СИГНАЛ** и нажать кнопку , после чего произойдет вход в одноименное подменю;
- в пункте **Отражатель** выбрать с помощью кнопок  и  тип отражателя для получения опорного сигнала (предусмотрены боковое отверстие, цилиндрическая фокусирующая поверхность, а для некоторых углов ввода – также донная поверхность, двугранный угол); если выбрано боковое отверстие, то войти в пункт **Ø отраж.** и с помощью кнопок  и  или в цифровом режиме установить диаметр отверстия;
- выйти из подменю "ОПОРНЫЙ СИГНАЛ" и из меню "АРД", для чего дважды нажать кнопку .



Операции пп. 2 – 7 выполняются при любом способе настройки чувствительности.

2) Вызвать меню "ЧУВСТ-ТЬ". Если настройка чувствительности производится по плоскодонному отверстию, то в пункте **Требуемая чувст-ть** установить значение 0 дБ (с помощью кнопок  и  или в цифровом режиме).



Если настройка производится по зарубке, то требуемое значение уже установлено (оно равно значению поправки с обратным знаком), которое индцировалось в меню при выполнении п. 4). Если настройка производится в режиме "АРД", то значение будет автоматически рассчитано при настройке.



3) Установить ПЭП на поверхность образца для настройки чувствительности, предварительно смочив его поверхность контактирующей жидкостью. Получить сигнал от отражателя в образце.





1 Если сигнал не виден на экране или автоматическая метка не устанавливается напротив сигнала, то рекомендуется воспользоваться режимом "Настройка по СО" (см. п. 3.2.11 части II настоящего РЭ).

2 Пункты 4 и 5 можно выполнить двумя способами:


4) Включить режим "Огибающая", нажав кнопку .

5) Перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  и  для изменения усиления, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала. При этом:

- сигнал огибающей не должен быть ниже одной клетки по высоте экрана и не должен выходить за пределы экрана дефектоскопа;
- автоматическая метка должна располагаться напротив вершины сигнала огибающей.

4) Перемещая ПЭП в небольших пределах и используя кнопки  и  для изменения усиления, уточнить максимум амплитуды эхо-сигнала. При этом:

- отраженный сигнал не должен быть ниже одной клетки по высоте экрана и не должен выходить за пределы экрана дефектоскопа;
- автоматическая метка должна располагаться против вершины отраженного сигнала.

 
5) Включить режим "Стоп-кадр", нажав кнопку .



После включения режима "Огибающая" или "Стоп-кадр" станет доступна кнопка изменяемого значения "Настроить".

6) Нажать кнопку "Настроить", после чего дефектоскоп будет настроен на требуемую браковочную чувствительность для максимальной дальности, а режим "Огибающая" или "Стоп-кадр" автоматически отключится.

7) Если был включен режим "Настройка по СО" (см. п. 3), то отключить его, для чего вызвать меню "СО" ("НАСТРОЙКА ПО СО") и с помощью кнопки



в пункте **Вкл.** снять состояние

8) настроить ВРЧ, для чего выполнить следующие операции:

1) Войти в меню "ВРЧ" ("ВЫРАВНИВАНИЕ ЧУВСТ-СТИ");

2) Если чувствительность настроена по зарубке или по плоскодонному отверстию, то убедиться, что в пункте **Метод ВРЧ** установлено значение "ручное"; если это не так, то установить это значение с помощью кнопки или .



*Если чувствительность настроена в режиме "АРД", то в данном пункте автоматически устанавливается значение "из АРД", изменить это значение невозможно. При этом если режим "АРД" включен, но настройка чувствительности еще не производилась, то заблокирован пункт **ВРЧ вкл.** и включить ВРЧ (см. следующий пункт) невозможно.*

3) Включить ВРЧ, для чего в пункте **ВРЧ вкл.** установить состояние , используя кнопку , или .

4) Выделить пункт **ПАРАМЕТРЫ ВРЧ** и нажать кнопку , после чего произойдет вход в одноименное подменю.

5) Проверить правильность установки границ зоны ВРЧ в пунктах **Начало** и **Конец** и при необходимости откорректировать эти значения с помощью кнопок и или в цифровом режиме.



*Если чувствительность настроена в режиме "АРД", то изменения возможны только в пункте **Начало**, а пункт **Конец** заблокирован в значении максимальной дальности.*

6) Если чувствительность настроена в режиме "АРД", то на этом настройка ВРЧ заканчивается. В противном случае выполнить следующие операции:

- получить сигнал от отражателя, расположенного на наименьшей глубине (например, при контроле только отраженным лучом – на глубине, равной толщине);

- кнопкой или выделить пункт **Амплитуда** и, изменяя значение в этом пункте кнопками и , добиться того, чтобы амплитуда сигнала от зарубки, выявленной прямым лучом, составляла 1/2 экрана (4 клетки);

- получить сигнал от отражателя, расположенного на глубине между наименьшей и наибольшей;

- кнопкой или выделить пункт **Форма** и, изменяя значение в этом пункте кнопками и , добиться того, чтобы амплитуда сигнала от зарубки, выявленной прямым лучом, составляла 1/2 экрана (4 клетки).



После выполнения операций пп. 7 и 8 порог 1 (красный) зон ВС соответствует уровню требуемой браковочной чувствительности, а порог 2 (желтый) – уровню поисковой чувствительности, превышающей браковочную на 6 дБ;

9 записать созданную настройку в память дефектоскопа согласно п. 1.11 части II настоящего РЭ.

2.8 Ультразвуковой контроль сварных стыковых соединений стальных газопроводов

Для всех типовых вариантов с номерами, начинающимися на Н8, настройка проводится по порядку, указанному в п. 2.3.

2.9 Ультразвуковой контроль сварных соединений магистральных нефтепроводов по РД-19.100.00-КТН-001-10

Для типовых вариантов Н911, Н913 и Н915, предусматривающих применение хордовых РС ПЭП, настройка проводится по порядку, указанному в п. 2.3. Диаметр плоскодонного отражателя в СОП индицируется в дополнительном окне при выполнении п. 1.2, 7.



После выбора типового варианта третьего уровня в меню "Установка параметров" отсутствует пункт **Частота**.

Для остальных типовых вариантов с номерами, начинающимися на Н9, настройка производится по порядку, указанному в п. 2.1. Размеры зарубки в СОП индицируются при выполнении п. 1.2, 7. После выполнения операций п. 2.1 порог 1 (красный) зон ВС соответствует уровню браковочной чувствительности, а порог 2 (желтый) – уровню поисковой чувствительности (на 6 дБ более высокой, чем браковочная).